
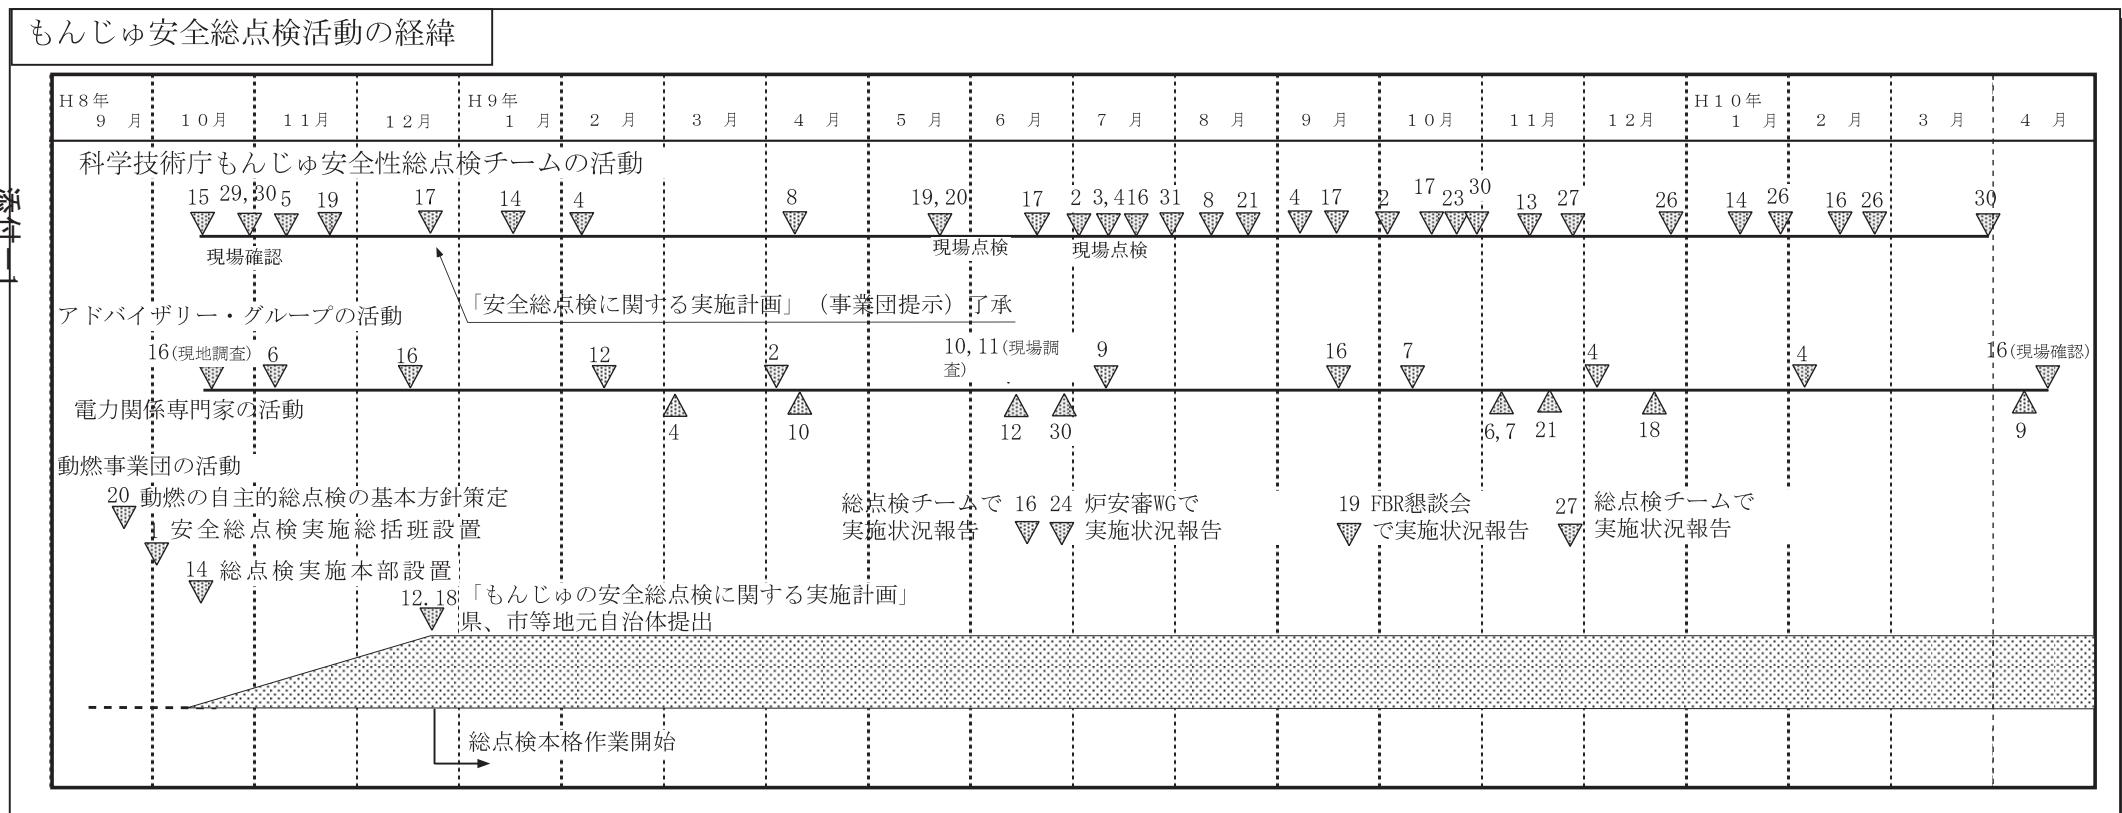


○ 安全総点検の実施体制と活動経緯

- もんじゅ建設所を中心に本社、大洗工学センター及び東海事業所を含めた全社を挙げての取組み、メーカ及び協力会社と連携（もんじゅ総点検実施本部）
- 科学技術庁のもんじゅ安全性総点検チームへの実施状況及び点検結果の報告、同チームからの指導・確認
- 社外の幅広い分野の有識者からの指導と助言（アドバイザリー・グループ、電力関係専門家）
- 地元自治体等からの指摘等の反映



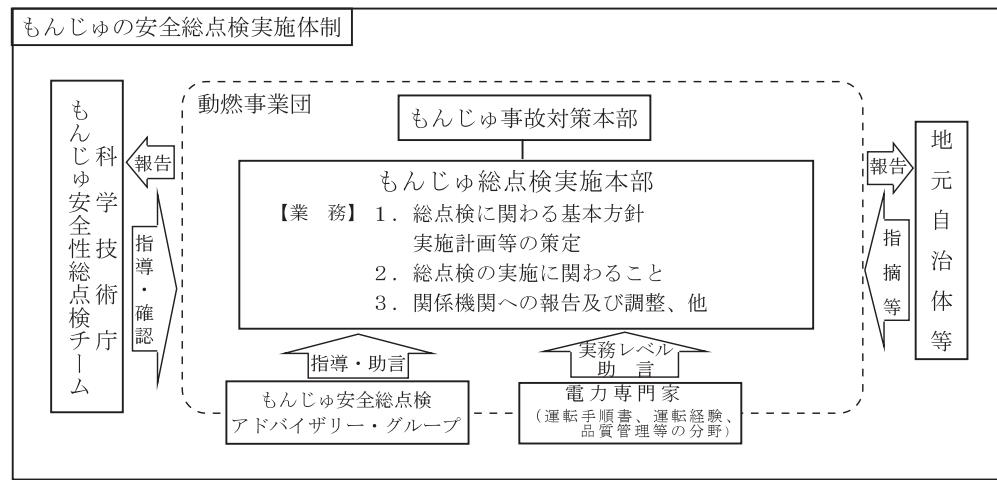


1. ナトリウム漏えい関連設備を中心とした点検

① 流力振動に対する健全性点検

ナトリウム漏えいの原因であった温度計さやのほか、系統内で流力振動を受ける可能性のある液面計、熱交換器伝熱管、ナトリウム中に内在する機器などを摘出し、振動に対する健全性評価作業を行いました。健全性の判断には、事故の原因を踏まえて動燃で作成した「温度計の流力振動防止のための設計方針」や米国機械学会（ASME）基準などを使用しました。



また、念のため、1次主冷却系や炉外燃料貯蔵設備の温度計さやについても、現場点検を行い、健全性を確認しました。

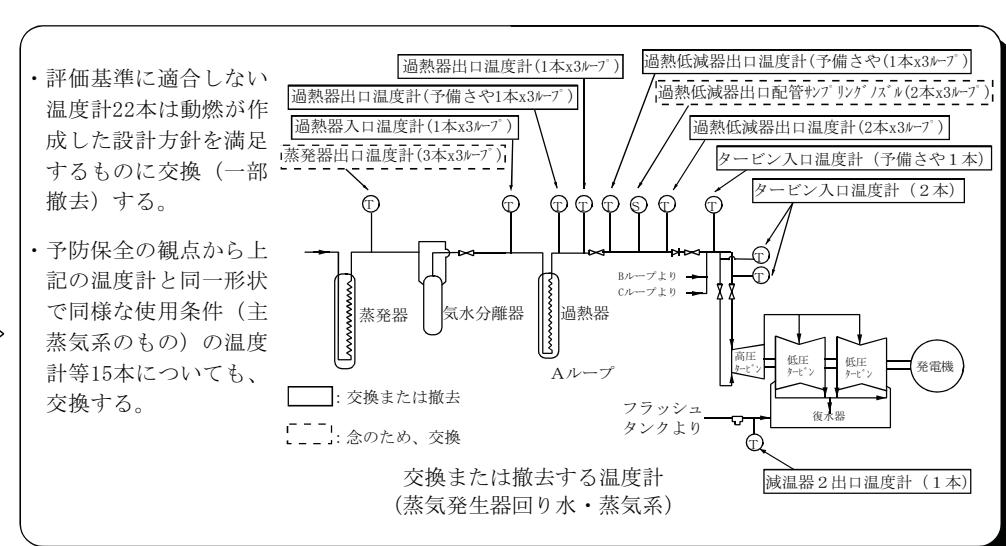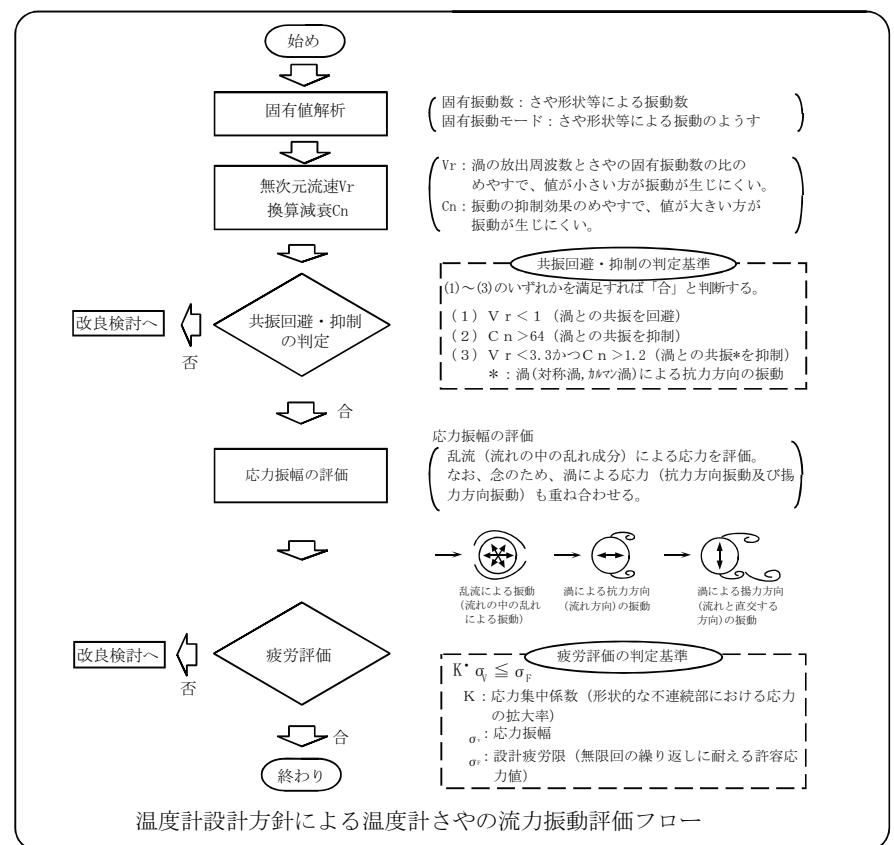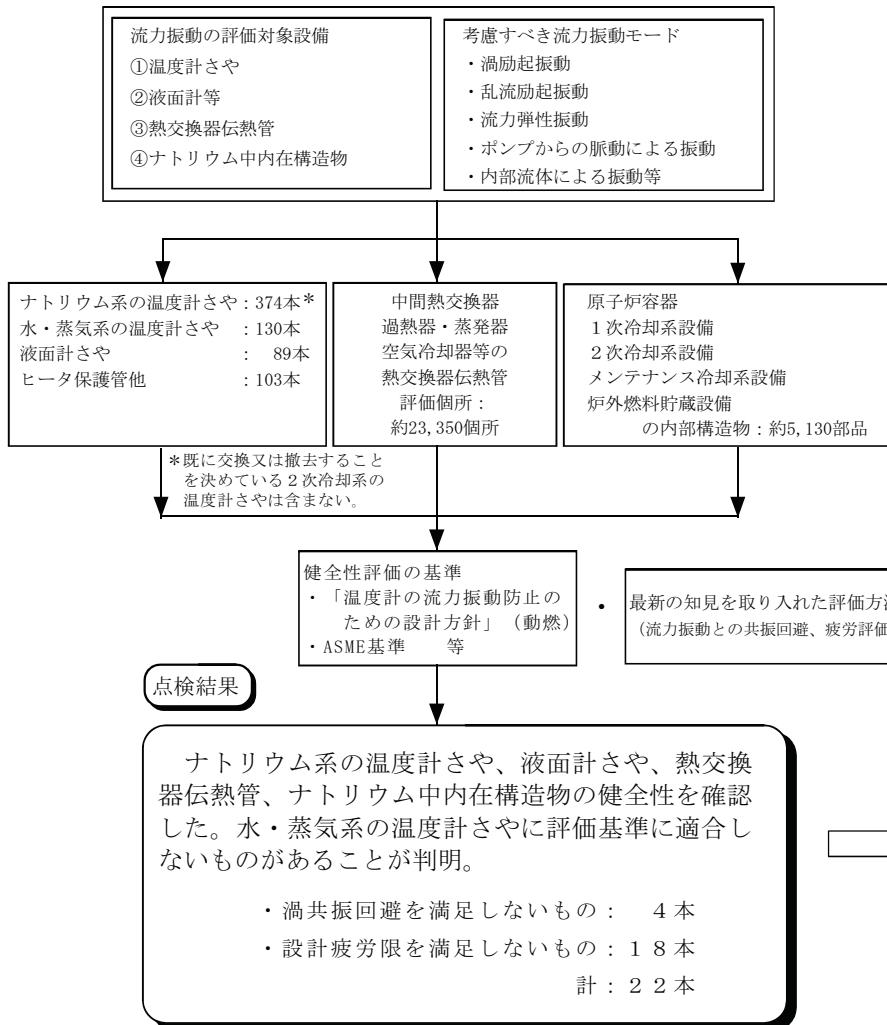


1. ナトリウム漏えい関連設備を中心とした点検

② ナトリウム内包壁の健全性点検

冷却系統内でナトリウムを内包している機器・配管について、設計時の考え方に基づき、設計における要求事項を整理し、それが設計、製作・据付、試験・検査の各段階で適切に反映されているか点検を行いました。特に構造の健全性については、設計上の設計荷重（圧力、自重、熱膨張、熱過渡、地震荷重など）が適切に考慮されているかについて、設計製作図書、申請書類、試験・検査成績書等により確認しました。

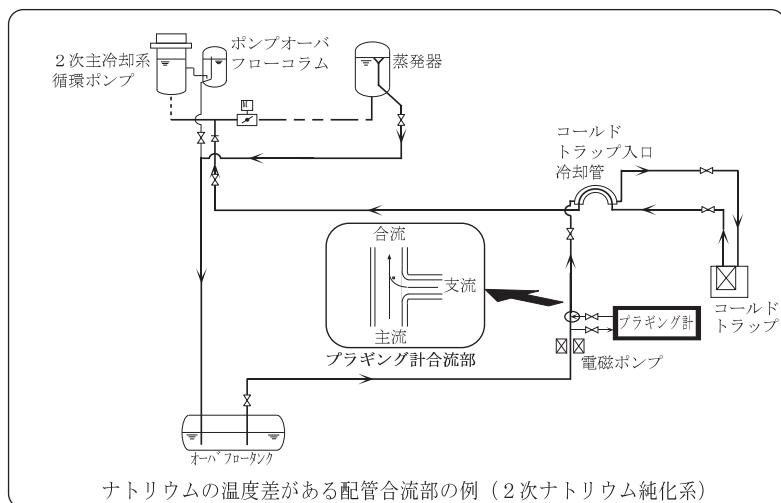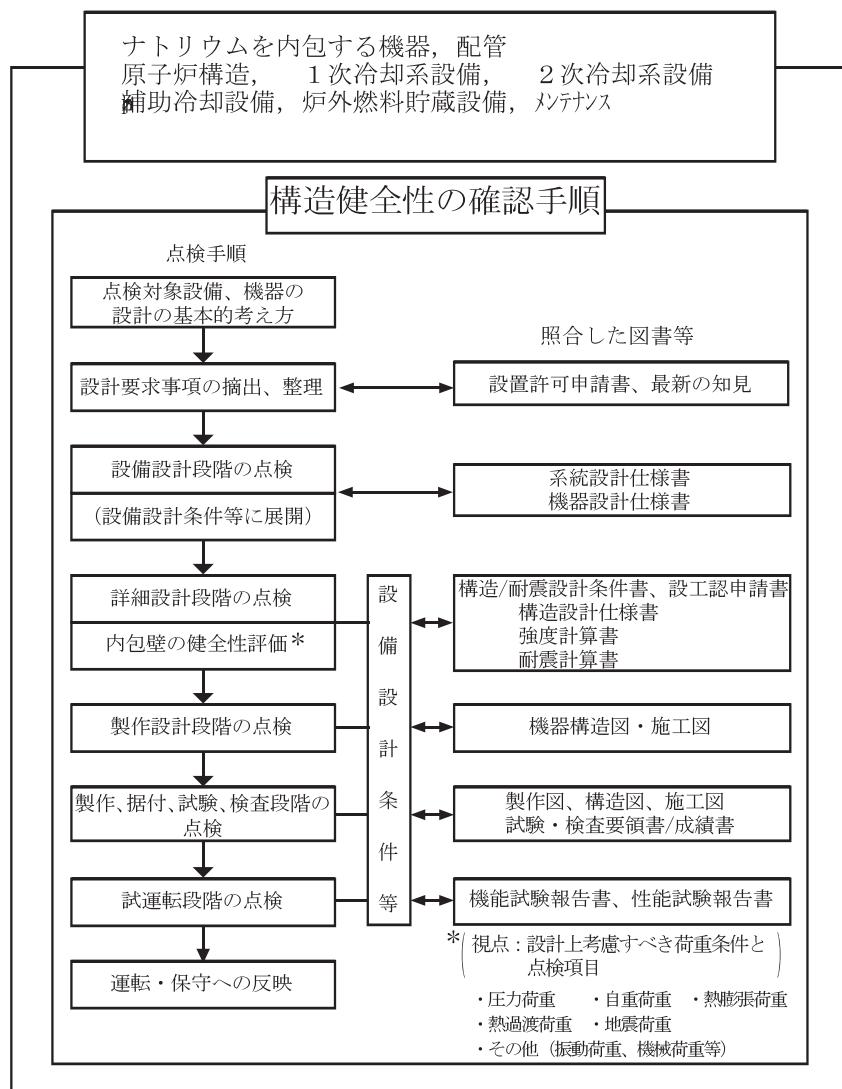

ナトリウムの温度差がある配管合流部の例（2次ナトリウム純化系）

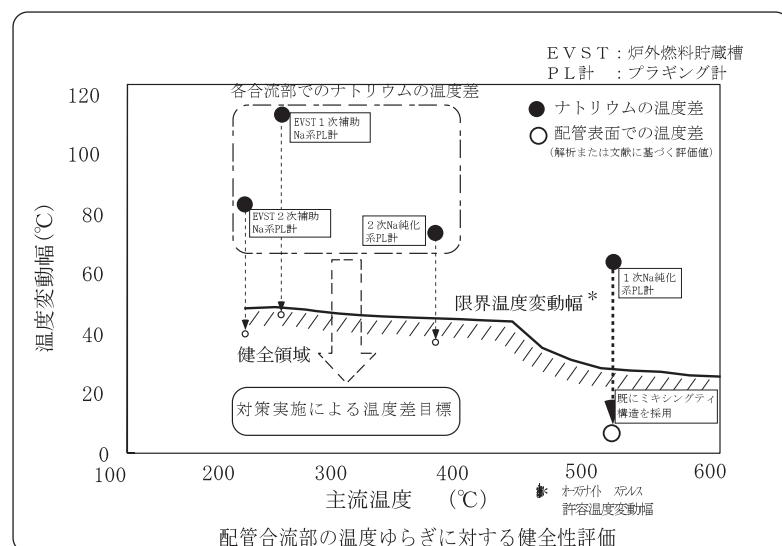

点検結果



- ナトリウム内包壁の健全性に関し問題となる事項はなかった。
- ただし、以下の課題について今後、対策や確認を行なう。
 - 配管の合流部でナトリウムに温度差がある5箇所については、温度ゆらぎに対する健全性確保の観点から念のため温度差を低減する対策を講じる。
(ヒータによる合流部低温側配管の加熱等)
 - 配管の熱変位や小口径配管の振動については、念のため運転状態時に測定を行い、健全性を確認する。

1. ナトリウム漏えい関連設備を中心とした点検

③ 漏えいの早期検出、拡大防止及び影響緩和に関する点検

ナトリウム漏えい対策について、漏えいの早期検出、漏えい量の抑制、漏えい周辺部への影響緩和の観点で全てのナトリウム漏えい関連設備の点検を行いました。その際、今回の事故の原因の調査結果を基に従来の設計要求事項に新たに加えるべき事項を明らかにして点検を行いました。

この際、大洗工学センターでのナトリウム燃焼実験で判明した高温溶融塩型腐食についての調査結果も考慮しました。

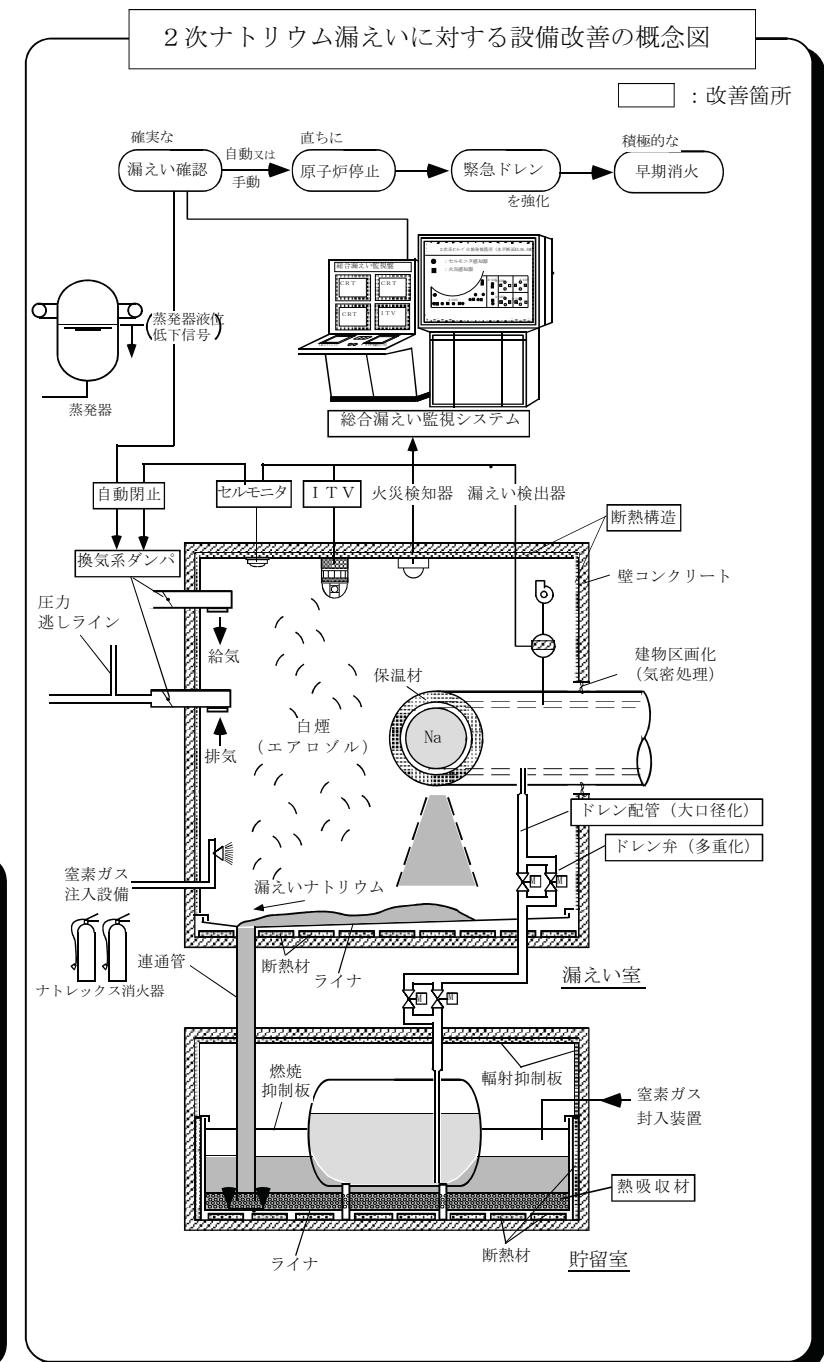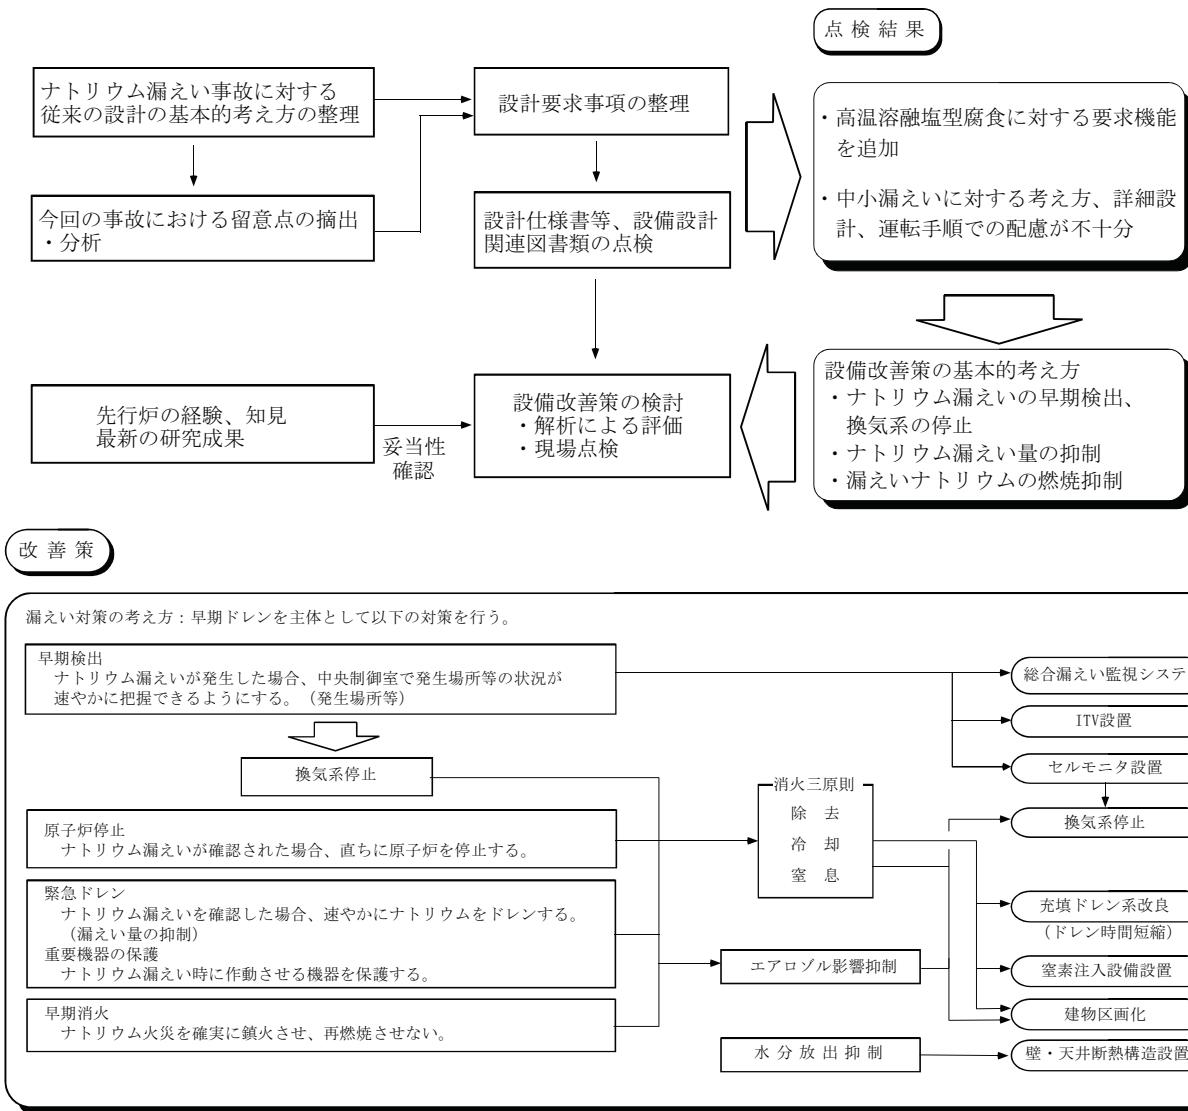

③ 漏えいの早期検出、拡大防止及び影響緩和に関する点検（つづき）

設備改善策の効果確認





ナトリウム燃焼解析コード (ASSCOPS Ver. 2.0) を使用してナトリウム燃焼解析を実施した結果、設備改善策は有効であることが確認された。

解析の際考慮した改善策




配管室における

- 早期換気停止、○ドレン系改造、
- 区画化、○壁・天井断熱構造設置

建物内小区画化を考慮した場合のナトリウム漏えい時の解析例を示す。

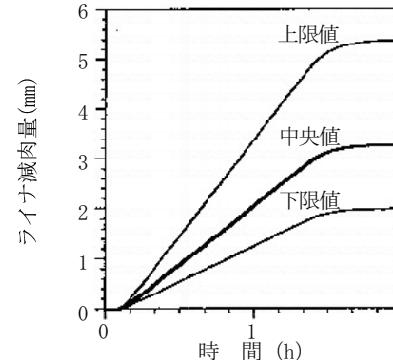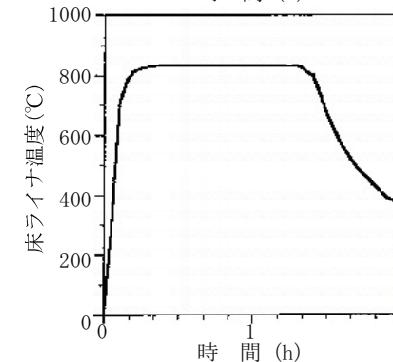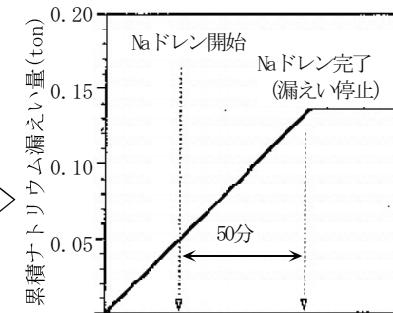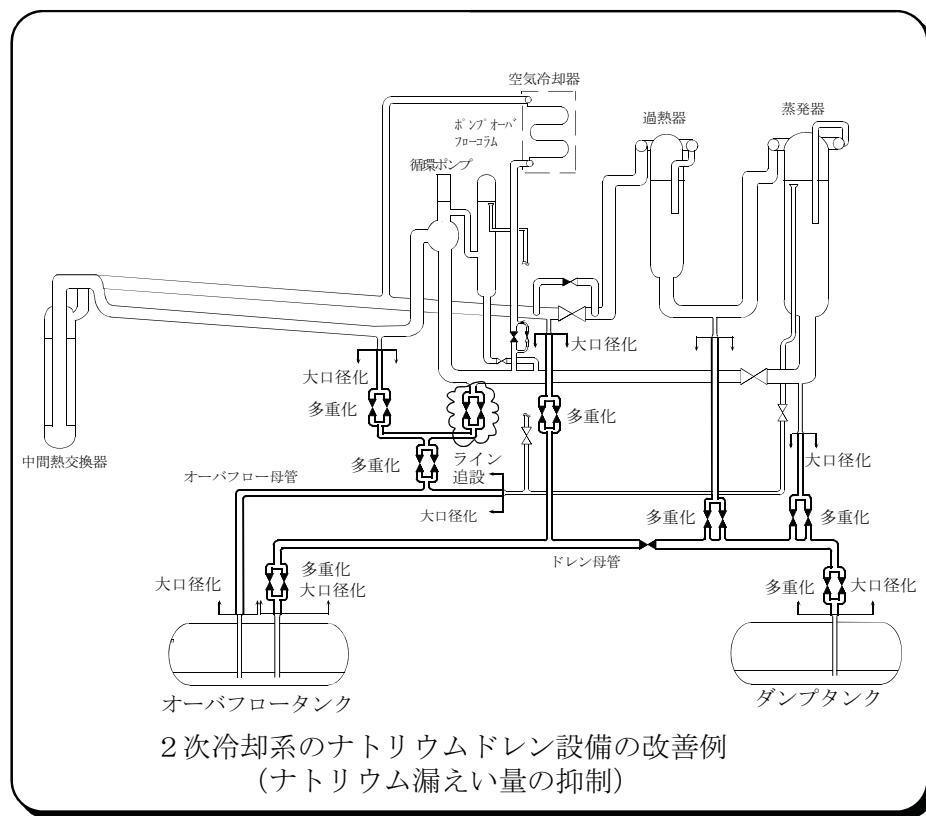

現状設備

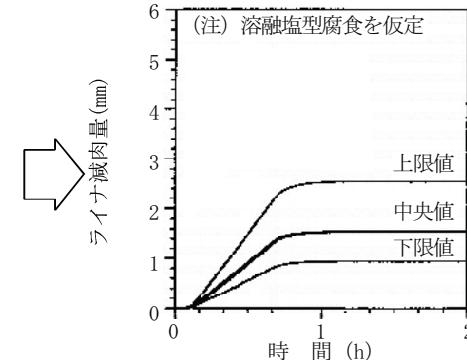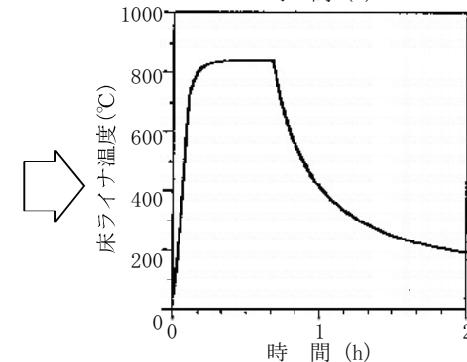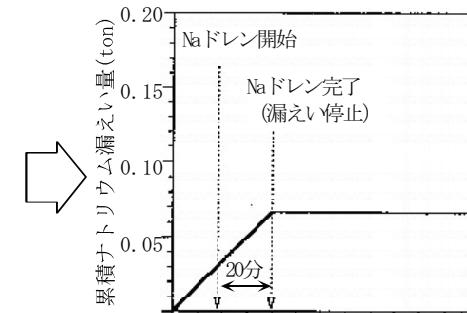


上限値：溶融塩型腐食の減肉速度データの95%信頼幅上限値を使用した計算

設備改善後

設備改善の効果 (配管室 ナトリウム漏えい率 0.1ton/hの例)
<窒素注入を行わない場合>

2. 「もんじゅ」設備の設計から運用に至るまでの点検

「もんじゅ」設備について、異常事象の発生の防止、早期検出、拡大防止の観点から、設計の基本的な考え方方に遡って整理し、それらを的確に継承、具体化した設計・製作・検査等がなされているかについて、異常発生時や通常運転時のシステムの動作（システムの点検）及びシステムを構成する個々の設備機器（設備機器の点検）に着目して点検しました。

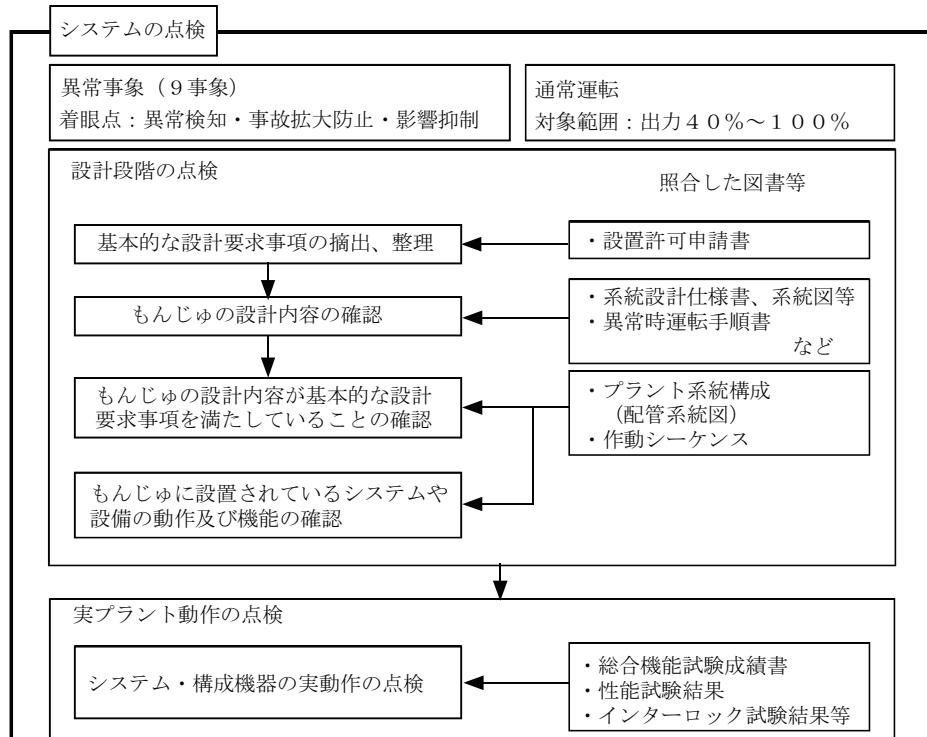


点検結果

↓

基本的な設計要求事項を満足していることは勿論のこと、実プラントはより確実な異常検知、拡大防止等の設備設計、運用等の措置がとられていることを確認した。
 さらに、一層の安全性、信頼性向上の観点から改善事項を摘出した。

1. 燃料取替事故時における手動での換気系切替操作の異常時運転手順書への明記
2. 警報処置手順書として取扱われている中間熱交換器伝熱管破損時の対応操作を異常時運転手順書として整備
3. 気体廃棄物処理設備破損事故時における手動での廃ガス受入弁閉操作の異常時運転手順書への明記

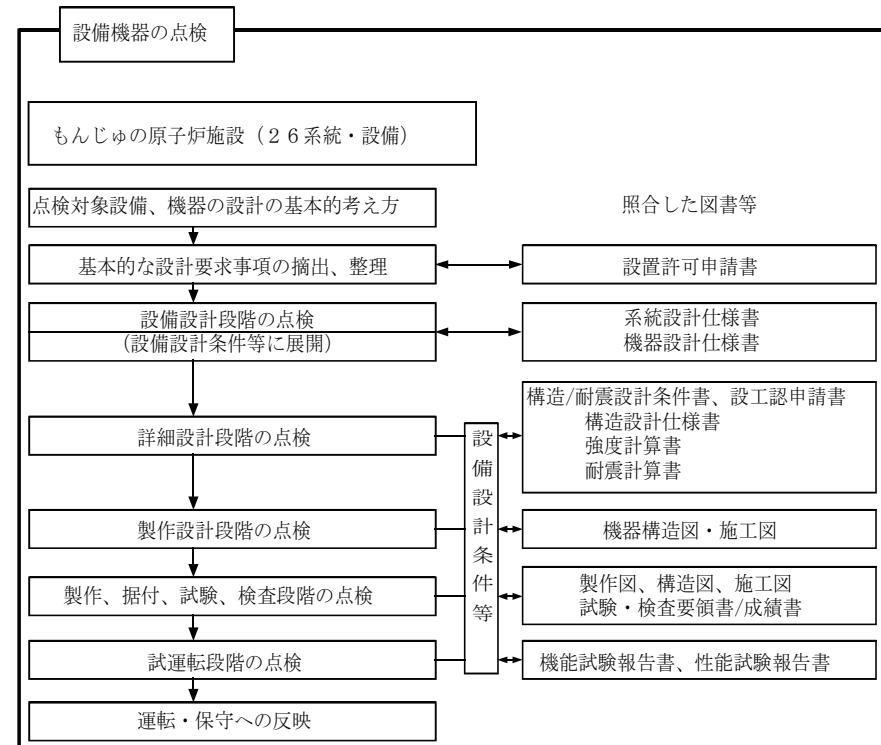

点検結果






↓

各設備機器についての設計の基本的考え方が適切に具体化され、設備の安全性、信頼性が確保されていることを確認した。
 さらに、一層の安全性、信頼性向上の観点から改善事項を摘出した。

1. 1次冷却系ナトリウム中酸素濃度管理方法の検討、運転手順書での明確化、保安規定への反映
2. 過熱器出口管板部への湿分流入抑止対策として水室部周囲への保温用ヒータの設置


3. 運転手順書等の点検

通報連絡、教育訓練などについては事故直後から改善を実施してきましたが、異常時の確実な対応を含め、原子炉施設を運転していくために必要な規定類や運転手順書等の内容が適切であるかどうかの点検を行いました。

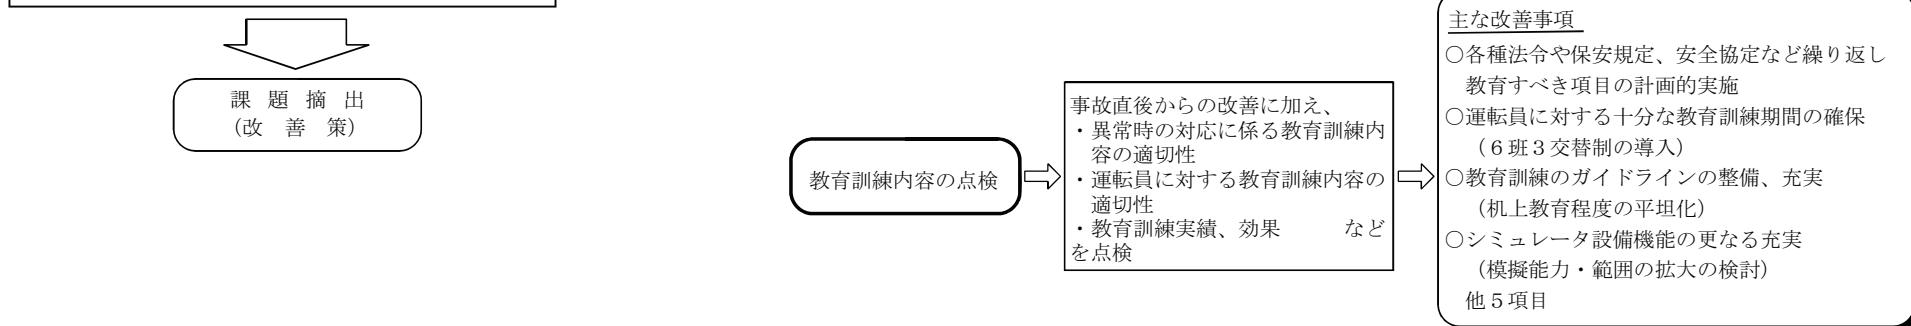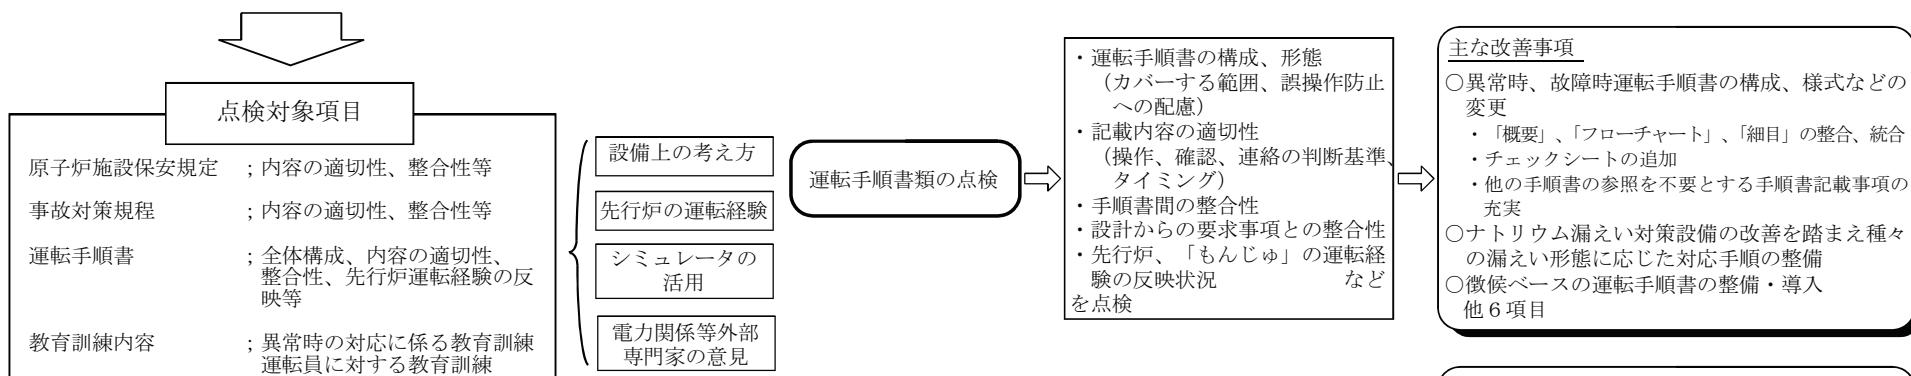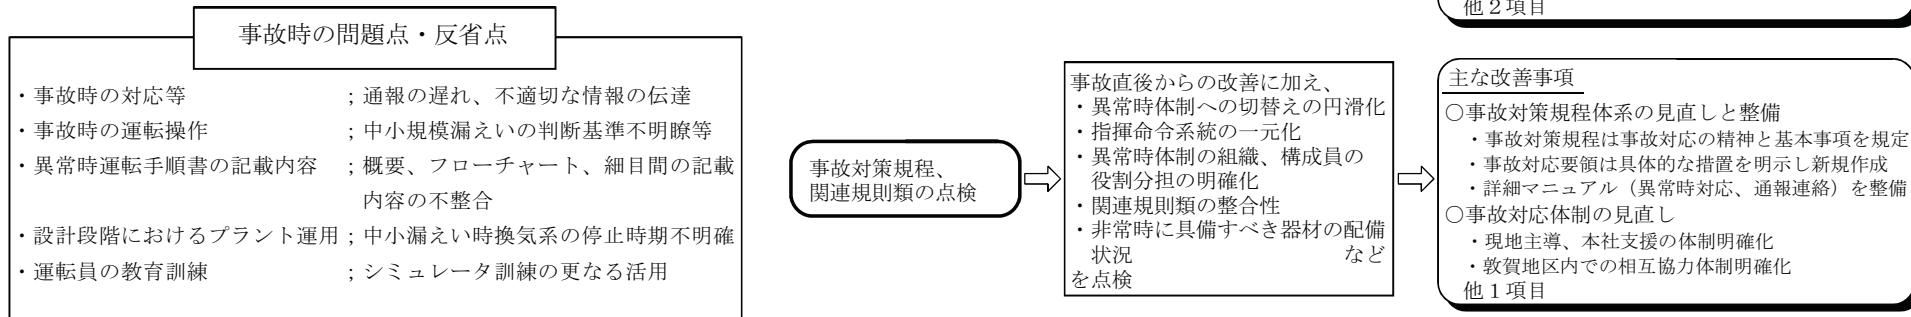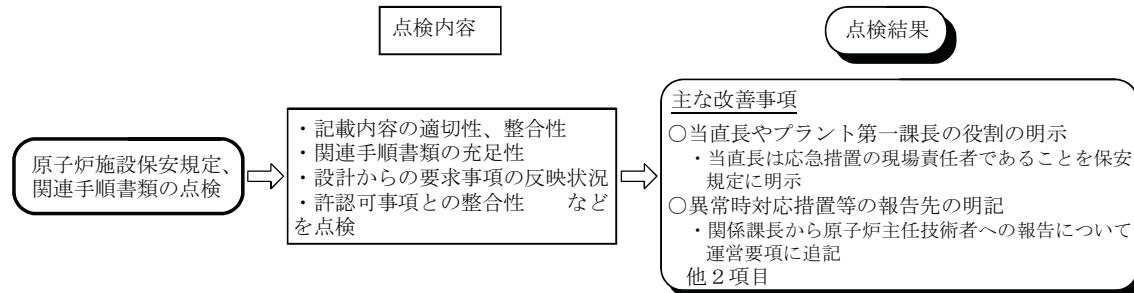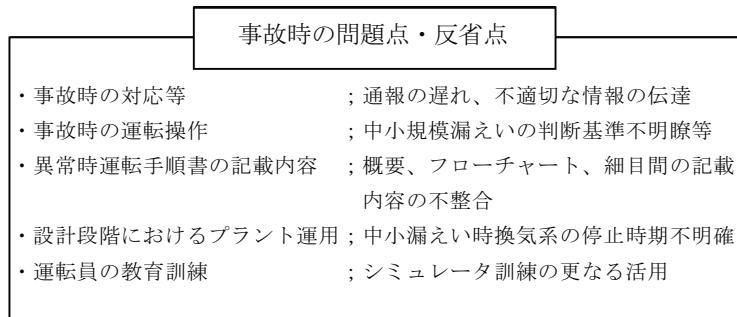

4. 研究開発成果、技術情報の反映の点検





「もんじゅ」の設計以降に規定された流力振動について、ASMEの追加基準に記載されている技術情報が反映されなかつたことを踏まえ、様々な技術情報を収集、整理し、「もんじゅ」への反映状況を点検しました。

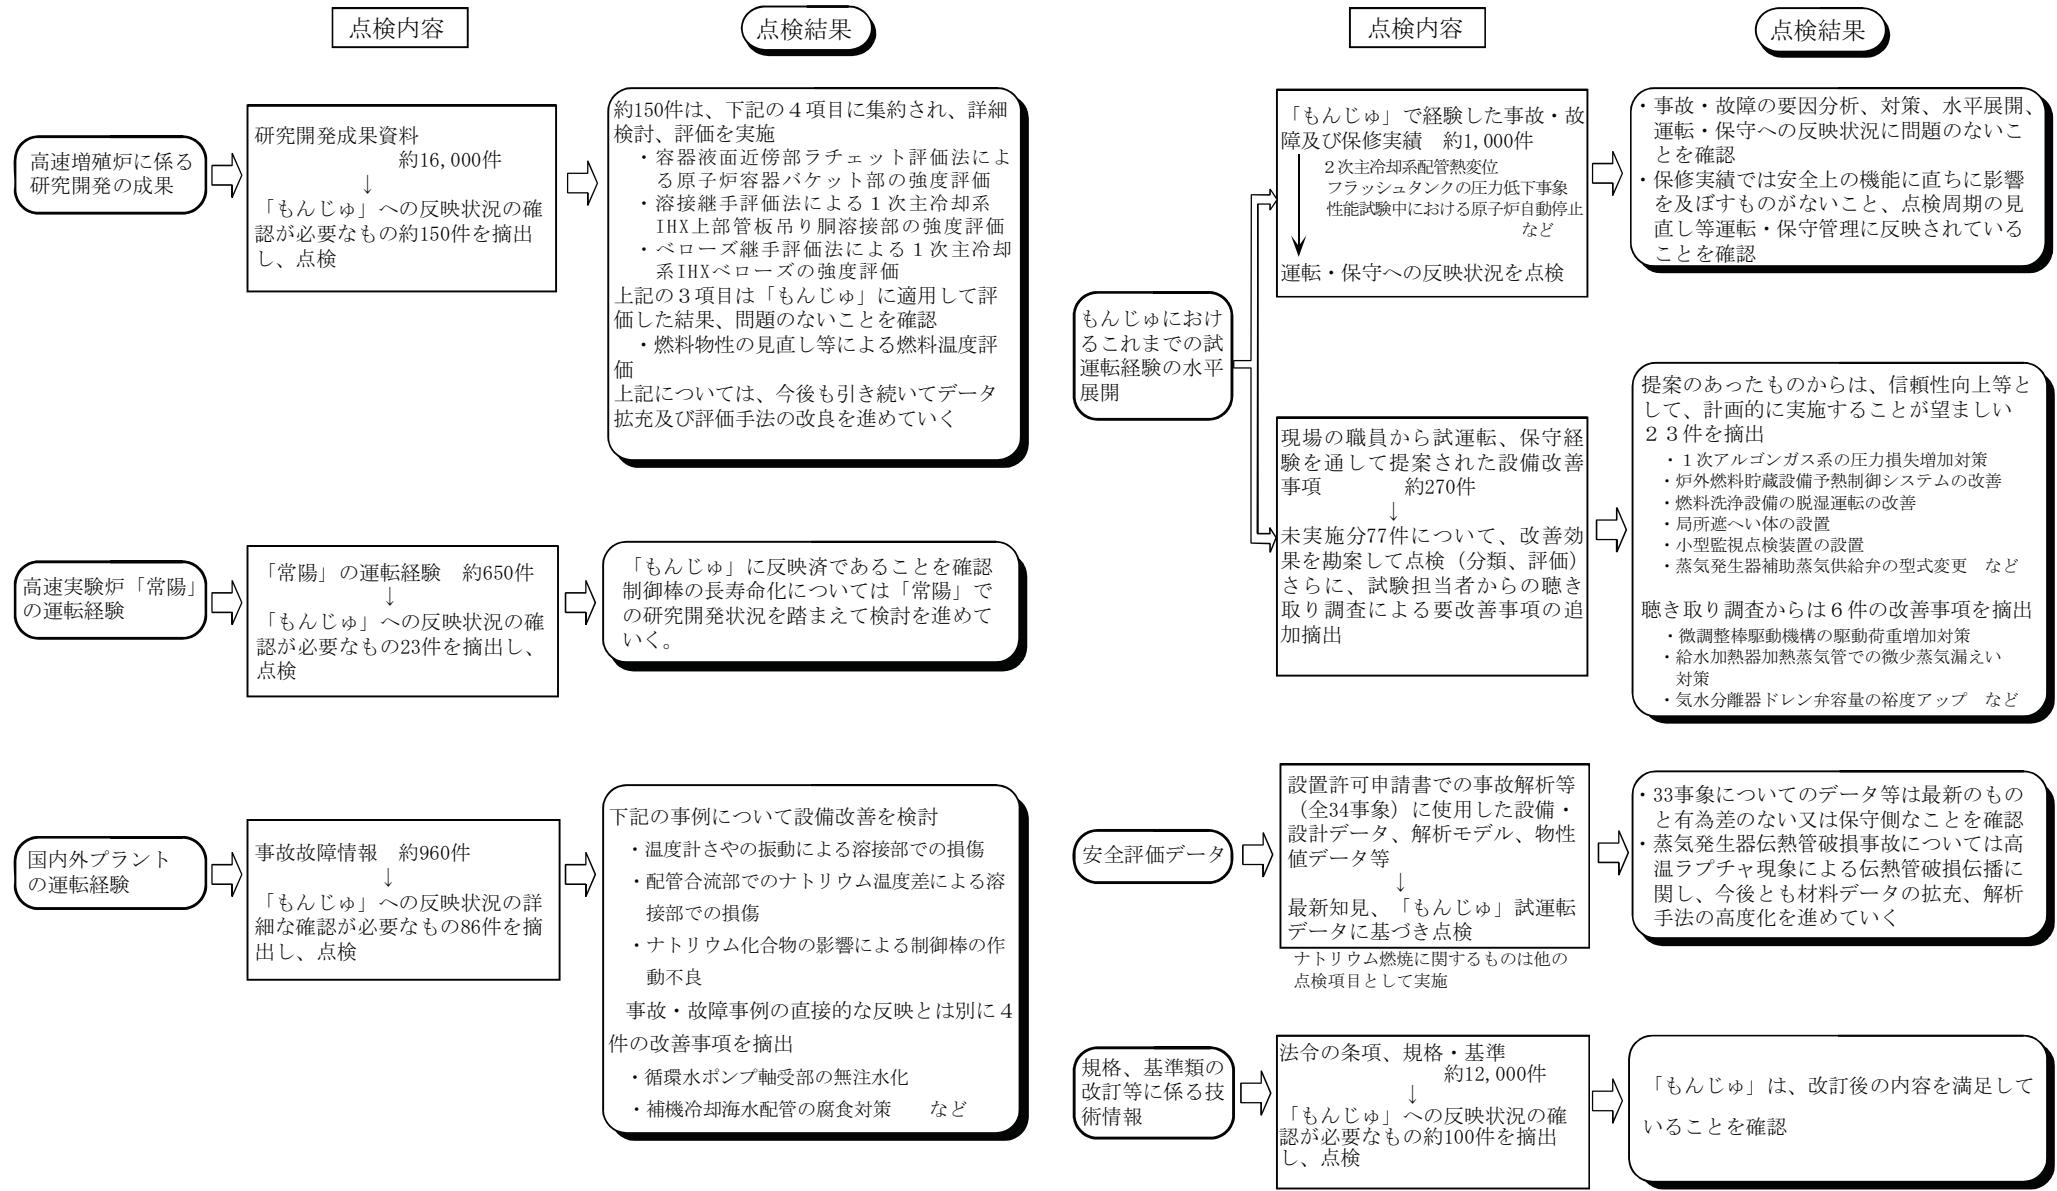



5. 品質保証体系、活動の点検

「もんじゅ」の設計から試運転に至るまでの品質保証体系とその具体的な活動状況を点検し、他の点検から摘出された課題もあわせ、品質保証活動体制の強化に向けた点検を行いました。



点検結果

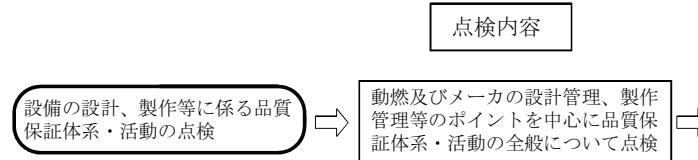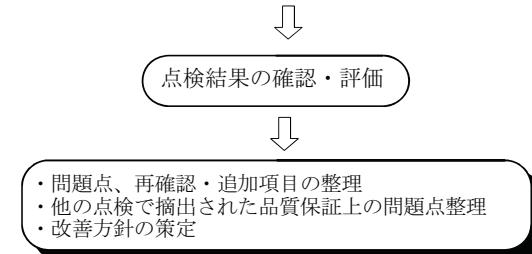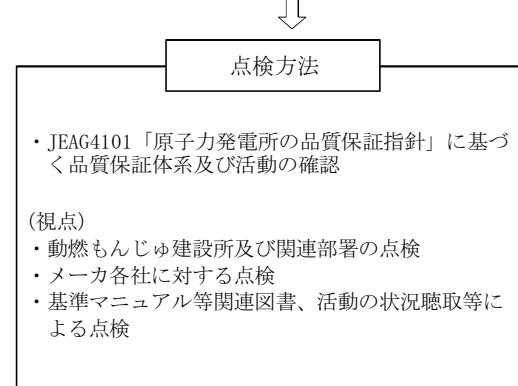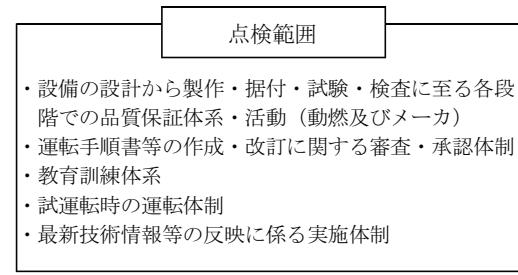


動燃及びメーカの設計管理、製作管理等のポイントを中心に品質保証体系・活動の全般について点検

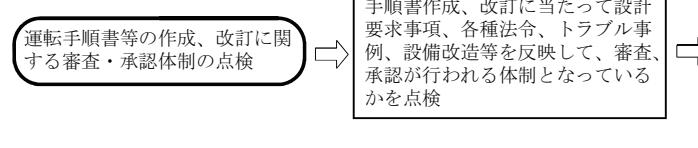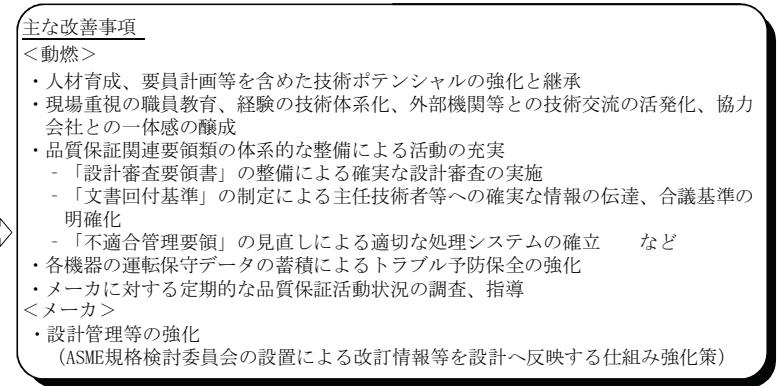


手順書作成、改訂に当たって設計要求事項、各種法令、トラブル事例、設備改造等を反映して、審査、承認が行われる体制となっているかを点検

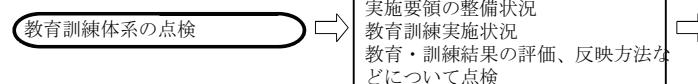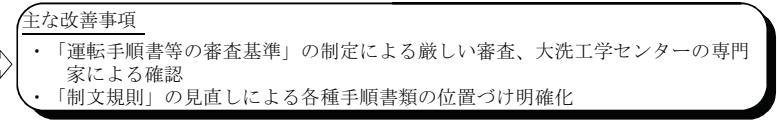



実施要領の整備状況
教育訓練実施状況
教育・訓練結果の評価、反映方法などについて点検

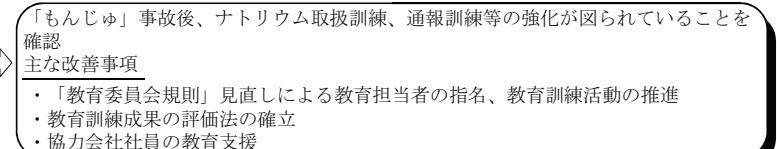

研究開発段階炉の安全確保を考慮した運転支援体制、試験体制、試験方法などについて点検

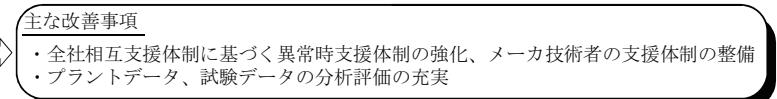


FBR技術の開発成果、運転経験、規格基準類の改訂情報
国内外プラントの運転経験などの収集・周知、運転・保守への反映の仕組みについて点検

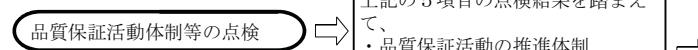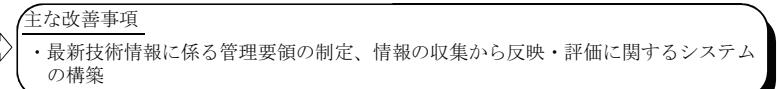

上記の5項目の点検結果を踏まえて、

- 品質保証活動の推進体制
- 品質保証活動の組織内への浸透
- 活動の評価、その反映の仕組みなどを点検

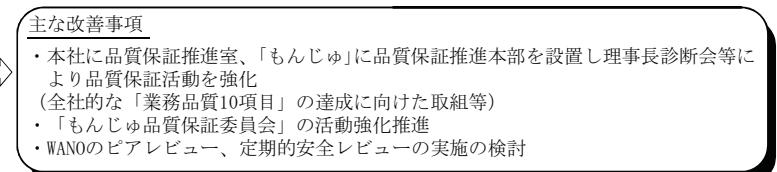

6. 総点検実施の過程で発生した問題点等に関する点検

安全総点検の実施段階で、「もんじゅ」において幾つかのトラブルを経験したことから、地元自治体からも安全総点検で確認すべき事項が指摘されました。

また、その後、動燃の東海事業所においてアスファルト固化処理施設火災爆発事故を経験し、さらに同事業所ウラン廃棄物貯蔵施設における管理上の問題があることが判明しました。

安全総点検では、このような事項等を新たな視点を追加して点検しました。

