

流下ノズル加熱電源系統における漏れ電流発生の原因及び対策について

令和元年 8月 15日
再処理廃止措置技術開発センター

1. 概要

ガラス固化技術開発施設（TVF）の溶融炉の流下ノズル加熱電源系統において、漏れ電流発生により漏電リレーが作動し、ガラス流下が停止した。調査の結果、漏れ電流は、流下ノズルと流下ノズル加熱コイル（以下、コイルという。）の近接または僅かな接触により生じたものと推定し、原因の特定のための追加調査項目を抽出した。抽出した追加調査においては、漏れ電流の影響緩和策を講じた上で、原因の特定及び対策に向けたデータ取得を行うため、実機を用いた調査運転を行う。

2. 漏れ電流発生の原因調査結果

2. 1 流下ノズル加熱装置の概要

(1) 流下ノズル加熱電源系統の構成

漏れ電流が発生している流下ノズル加熱電源系統について、全体構成及び固化セル内の構成をそれぞれ図-1、2に示す。なお、流下ノズル加熱電源系統の内、流下ノズル加熱装置（電源盤、整合盤）については、前回の運転（17-1CP、平成29年1～6月）において発生した流下停止を踏まえ、今回の運転（19-1CP、令和元年7月8日～）開始前に更新を行っている。

(2) 流下ノズルの加熱手順

流下ノズル加熱装置による流下ノズルの加熱手順を図-3に示す。

2. 2 漏れ電流の発生状況

漏れ電流が発生した際、流下ノズル加熱装置（電源盤）の漏電リレーの作動による「接地異常」表示の点灯を確認した。その他、「過電流」や「インバータ過電圧」等の表示は点灯していない。

図-4に流下ノズル電源系統の漏れ電流の発生状況を示す。今回の運転において、ピーク状の漏れ電流（最大約250mA）が繰り返し生じており、各流下における漏れ電流の発生のタイミング、電流値について規則性は見られなかった。

漏電リレー作動による流下停止後の絶縁抵抗測定の結果、異常は認められていない。

2. 3 系統の点検結果

(1) セル外系統の点検結果

流下ノズル加熱電源系統の内、セル外に設置されているブスバ及び流下ノズ

ル加熱装置（電源盤及び整合盤）について、絶縁抵抗測定及び外観目視点検を行い、絶縁の低下がないこと、通電部位の変形、絶縁材の破損等がないことを確認した。絶縁測定及び外観目視点検の結果をそれぞれ図-5,6 に示す。

（2）セル内系統の点検結果

流下ノズル加熱電源系統の内、セル内に設置されているコイル及びバスバーについて、ITV カメラにより外観目視点検等を行った。

コイルについては、コイル真下からコイルと流下ノズルの位置関係を確認した結果、コイルと流下ノズル間の距離（設計 10mm）が約 3mm 程度まで近接している箇所を確認した。これについては、前回の運転終了後においても、同様に確認している（添付-1 参照）。

バスバーについては、バスバーのカバーの取り外し可能な遠隔接手箇所（2 か所）を確認した結果、バスバーの変形、絶縁材の破損等がないことを確認した（図-7 参照）。

外観を確認できないバスバーについては、絶縁抵抗測定の結果から、異常はないと考えられる。

（3）溶融炉運転状況の確認結果

漏電リレーが作動した今回の運転における固化体 8 本目の溶融炉運転状況（通電パラメータ、各部温度）について、漏電リレーの作動が発生していなかった固化体 1 本目から 7 本目までの運転状況と比較したところ、流下ノズル加熱電圧、流下ノズル上部温度等運転状況に有意な変化は見られなかった（図-8 参照）。

2. 4 漏れ電流発生の推定メカニズム

2. 2 及び 2.3 項の調査結果を踏まえ、添付-2 のとおり漏れ電流発生要因の整理を行った。

要因整理の結果、流下時における熱影響により流下ノズルとコイルが近接または僅かな接触が生じたことにより漏れ電流が発生したものと推定した。

（1）熱影響による流下ノズルとコイルの近接について

2. 3 項において示したように、流下ノズルとコイルは近接していることを確認した。また、流下運転時における流下ノズルの温度分布に基づく概略の熱応力解析の結果（添付-3 参照）、流下ノズルに発生する応力に偏りが見られ、流下ノズルに傾きが生じることが分かった。これらのことより、流下ノズルとコイルが近接または僅かに接触することが考えられる。

また、これまでの流下監視映像から流下ノズルとコイルとの位置関係の推移を確認した結果、それが生じていることが分かった（図-9 参照）。

(2) 流下ノズルとコイルの近接または僅かな接触と漏れ電流値との関係

流下ノズルとコイル間の距離が近接することにより、この隙間に生じる静電容量が増大し、電流が流れる。また、僅かに接触した場合も漏れ電流が流れる。この際に生じる流下ノズルへの漏れ電流値は、コイルの電圧、溶融炉の絶縁抵抗値に依存する。

近接により漏れ電流が発生する原理及び近接、接触した場合の漏れ電流のルートを図-10,11 に示す。

また、接触した場合の溶融炉の絶縁抵抗値と漏れ電流との関係を図-12 に示す。

3. 原因特定に向けた追加調査

2. 4 項の推定原因の妥当性を確認するため、以下の調査を実施する。

(1) 流下ノズル変形の要因調査

流下ノズル変形に係る要因の整理結果（添付-2 参照）に基づき、熱応力解析等を実施し、流下ノズルとコイルの近接または僅かな接触に至るような流下ノズルの変形の有無について確認を行う。

(2) 漏れ電流発生の事象確認

推定した漏れ電流の発生メカニズム（図-10,11 参照）について、小型試験装置等により、高周波電圧を印加したコイルと流下ノズルを接近させ想定した事象が発生するか確認するための事象確認試験を行う。

(3) 実機を用いたデータ採取

事象確認試験や解析では取得できないデータを取得するため、実機により推定原因、対策の妥当性の確認を目的とした調査運転を行う。取得したデータを踏まえて、調査運転後の運転に向けた対策に反映していく。

- ・流下ノズルとコイルの位置関係、位置ずれの進行に関わるデータを取得し、コイル（結合装置）の改良、さらに 3 号溶融炉の設計へ反映する。
- ・コイル電圧と漏れ電流の関係、環境要因（固化セル内の湿度や温度）の影響に関わるデータを取得し、流下ノズル加熱装置の改良や漏れ電流を抑制する運転パラメータへ反映する。

4. 調査運転に向けた対応

調査運転においては、安全性を確認した上で、漏れ電流発生の影響を緩和するため、以下の対応を図る。

(1) 漏れ電流の抑制対策

① 流下ノズル加熱電圧の低下

図-12 に示す通り、流下ノズル加熱電圧を低下させることで、漏れ電流発生を抑制できることから、流下ノズル加熱電圧を低くするために以下を実施する。

a) 流下ノズル加熱装置（電源盤、整合盤）の調整による漏れ電流抑制

流下ノズル加熱装置において、整合用変圧器の変圧比の調整及びこれに伴う整合用コンデンサの調整を行うことで、流下ノズル加熱用の高周波回路のインピーダンスを調整し、流下ノズル加熱電圧を更新前の流下ノズル加熱装置の設定値まで下げることが可能か確認する。調整の結果、更新前の流下ノズル加熱装置の設定値まで下げられない場合は、b の対策を講じる。

b) 更新前の流下ノズル加熱装置との入れ替え

現行の流下ノズル加熱装置を取り外し、更新前の流下ノズル加熱装置（保管中）に交換する。

② 運転パラメータの変更

漏れ電流発生の事象確認試験及び運転データ等より、固化セル内湿度、流下ノズル温度、流下ノズル電圧など漏れ電流発生の抑制に効果が期待できるパラメータの変更による調査運転を行い、変更したパラメータと漏れ電流のデータは、調査運転後の運転に反映する。

(2) 流下ノズルの健全性

流下ノズルの健全性については、ITV カメラによる外観目視点検では限られた範囲しか確認できないことから、クリープ疲労寿命評価やコールドモックアップ試験設備の外観観察により健全であることを確認する。

なお、流下ノズルの高経年化に係る評価として、クリープ疲労寿命評価を行い、これまでの流下回数約 230 回（溶融炉作動試験での流下含む）に対し、損傷に至るまで、約 1300 回の流下が可能であると評価している。

(3) 漏電リレー設定値の変更及び発電機による電源系統の独立化

流下ノズル加熱装置における漏電リレーの設計上の設定値は 500mA であるが、TVF の給電系統（特高変電所～第 11 受変電設備～動力分電盤～TVF 内各設備）の保護協調をとるため 200mA に設定している。

流下ノズル加熱装置としては 500mA まで漏れ電流を許容できる設計であることから、漏電リレーの設定値を現状の 200mA から 500mA に変更する。漏電リレー作動時の漏れ電流は約 200mA 程度であり、500mA に変更することにより漏電リレー作動による流下停止を低減する。なお、流下ノズル加熱電源系統は冷却水を通したバスバやコイルから構成されており、設計上、500mA までの漏れ電流は考慮されていることから、500mA への変更は安全上問題ない。

事象が進展した場合、漏電リレーの設定値を 500mA に変更しても、漏電リレーが作動することが考えられるが、流下ノズルが加熱できなくなり、ガラスが冷えて固まり流下が停止するため、運転を行うことに対し安全上の問題はない。

本変更に当たっては、保護協調の観点から、流下ノズル加熱装置を既設の TVF の給電系統から切り離し、発電機から給電する。

(4) 調査運転に係る安全性

調査運転開始にあたっては、引き続き、リークモニタにより、漏れ電流の発生状況を監視することにより、漏れ電流発生に係る事象進展の有無を確認する。

漏れ電流発生による人に対する影響について、発電機及び流下ノズル加熱装置電源盤、整合盤は、エリア設定を行い、人が触れないように処置する。また、ブスバはカバーにより隔離されており、流下ノズルは固化セル内であり人が近寄れないことから、安全上の問題はない。

5. 調査運転後の運転に向けた長期的な対策


追加調査の結果を踏まえ原因を特定し、長期的な対策として、電源系統の分離、コイル（結合装置）改良、流下ノズル加熱電圧を低くする運転パラメータの設定等を実施する。また、3号溶融炉にも反映する。


6. 対応スケジュール

原因特定に向けた追加調査について、対応スケジュールを図-13 に示す。

以上

図1 流下ノズル加熱装置系統図

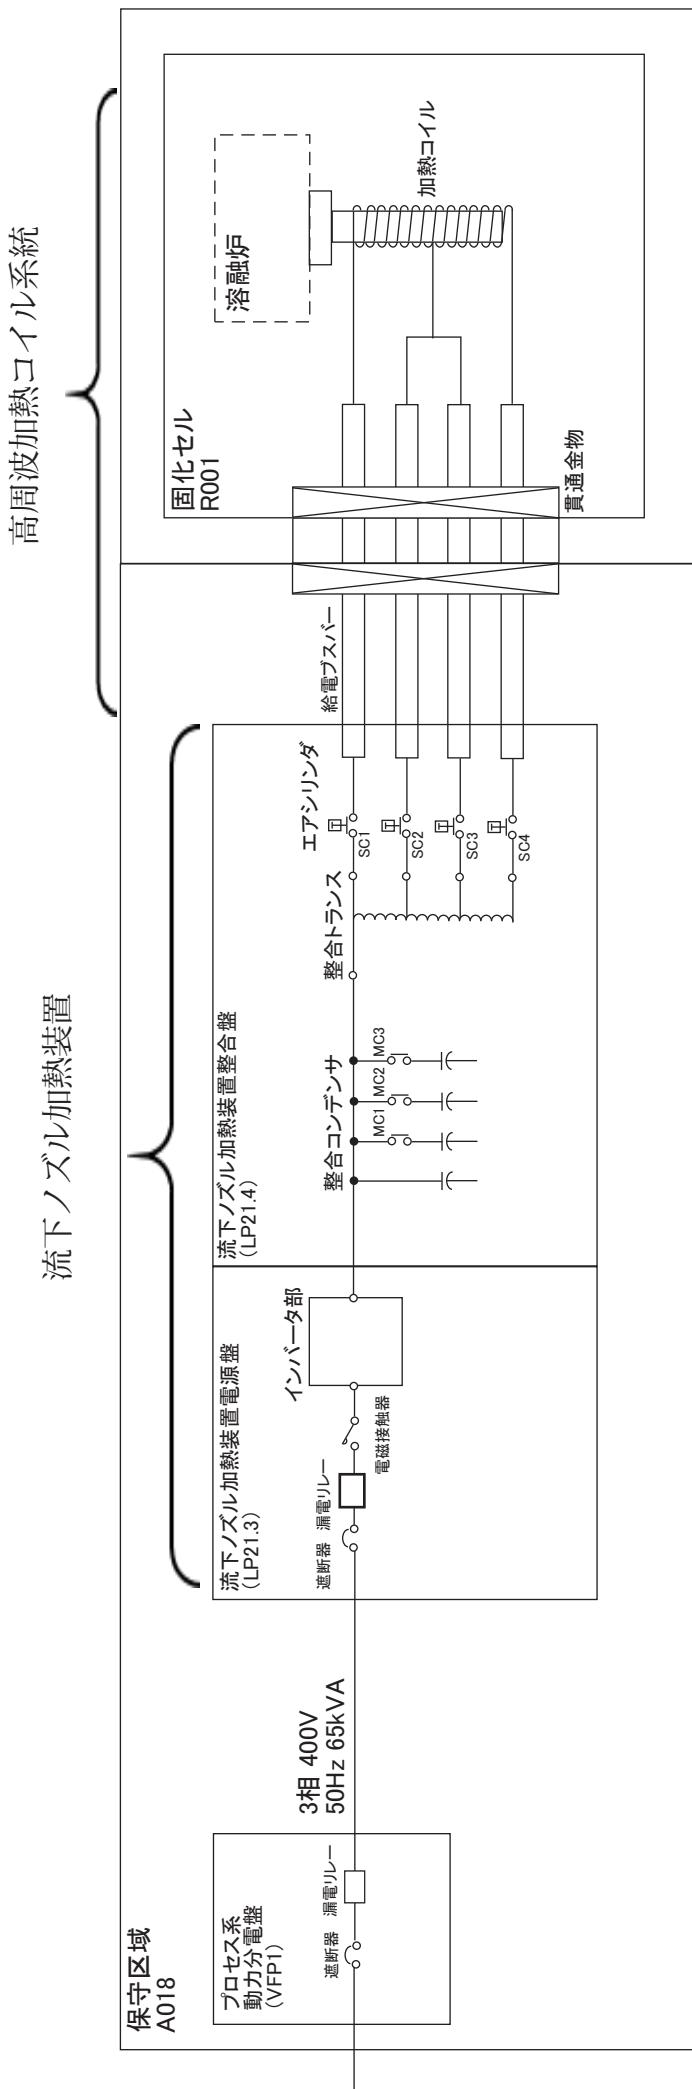

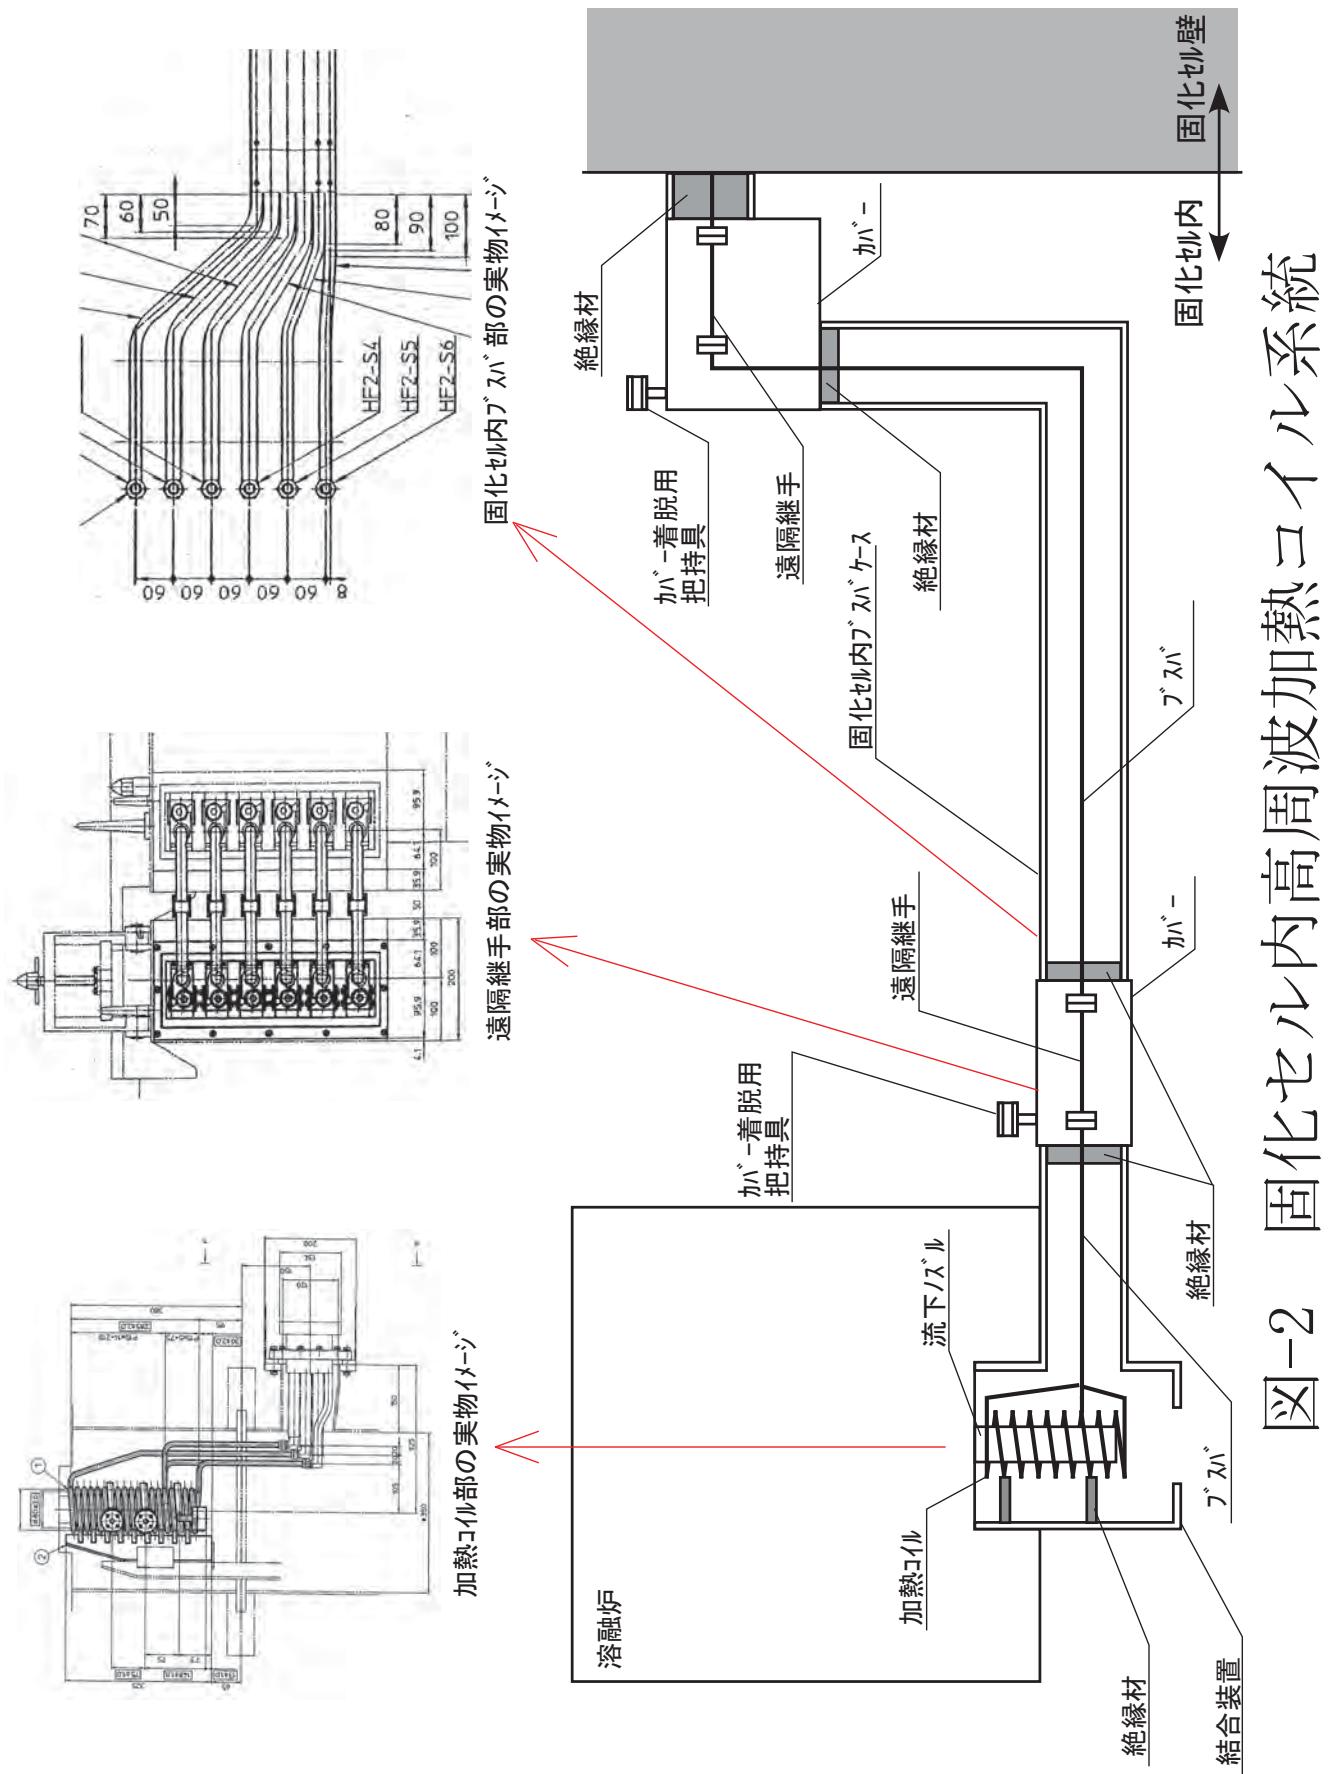


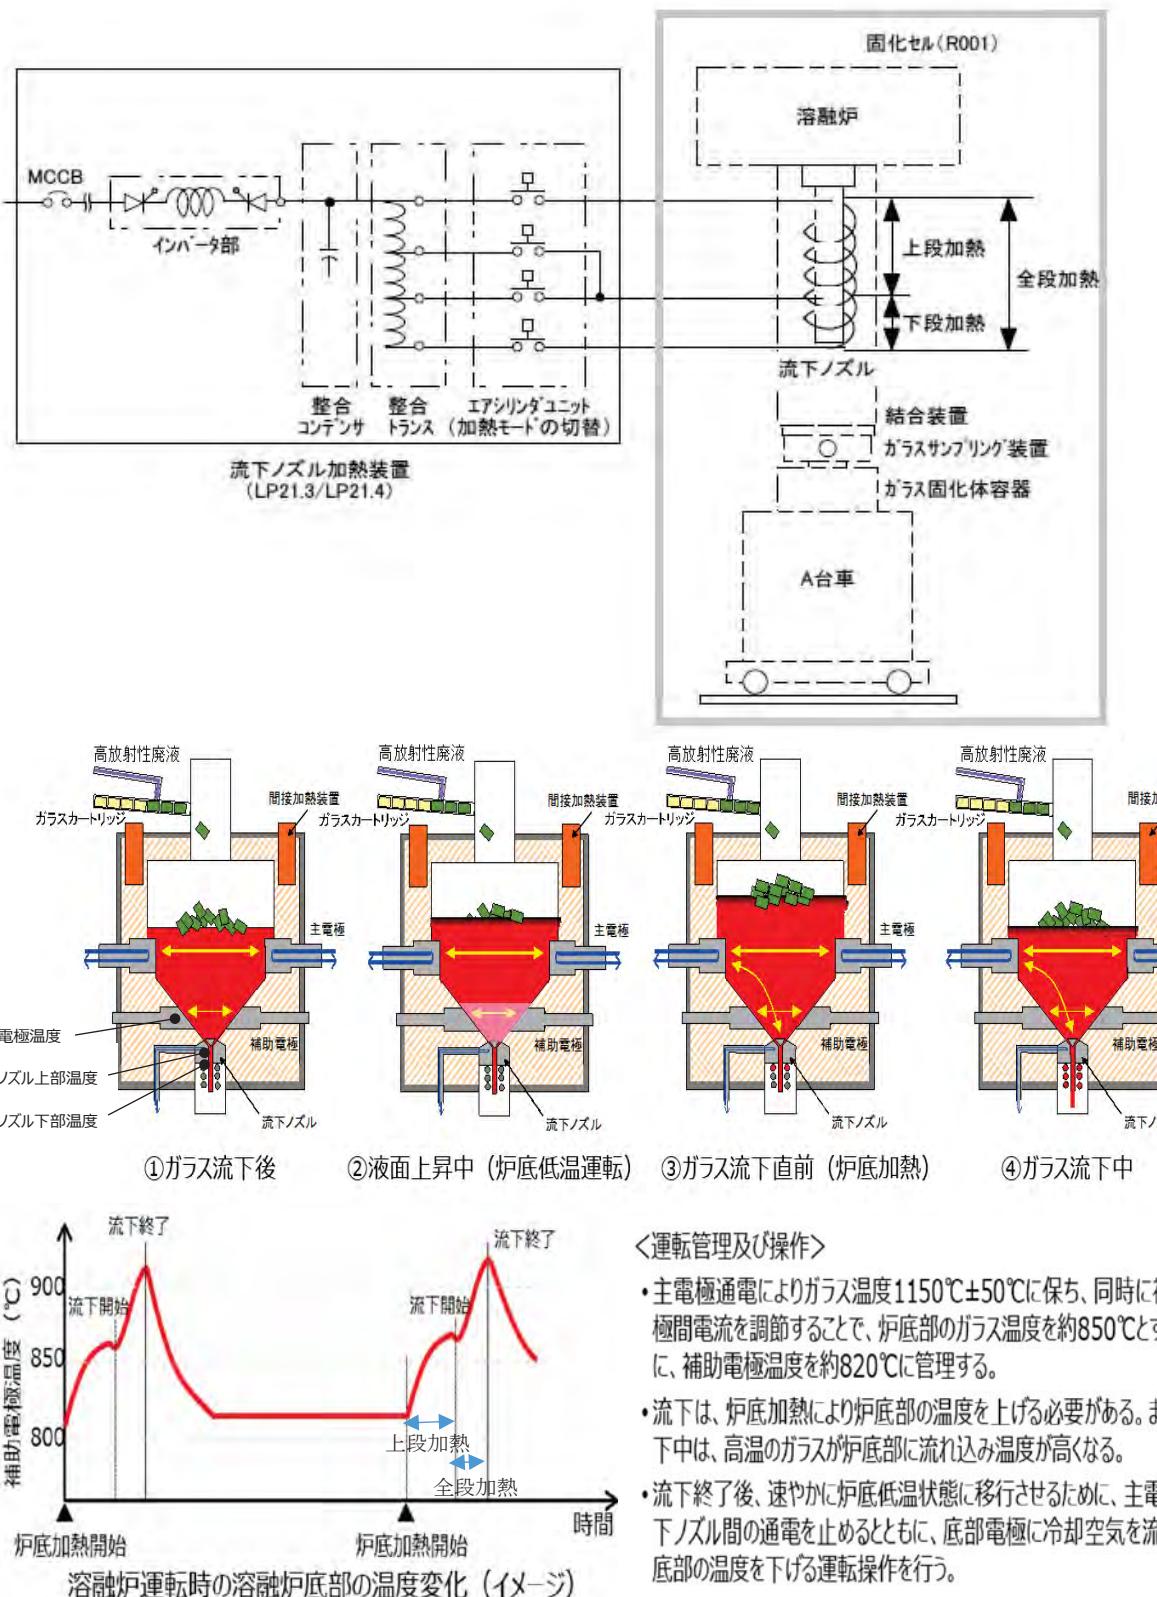


図-3 TVF 溶融炉の運転方法

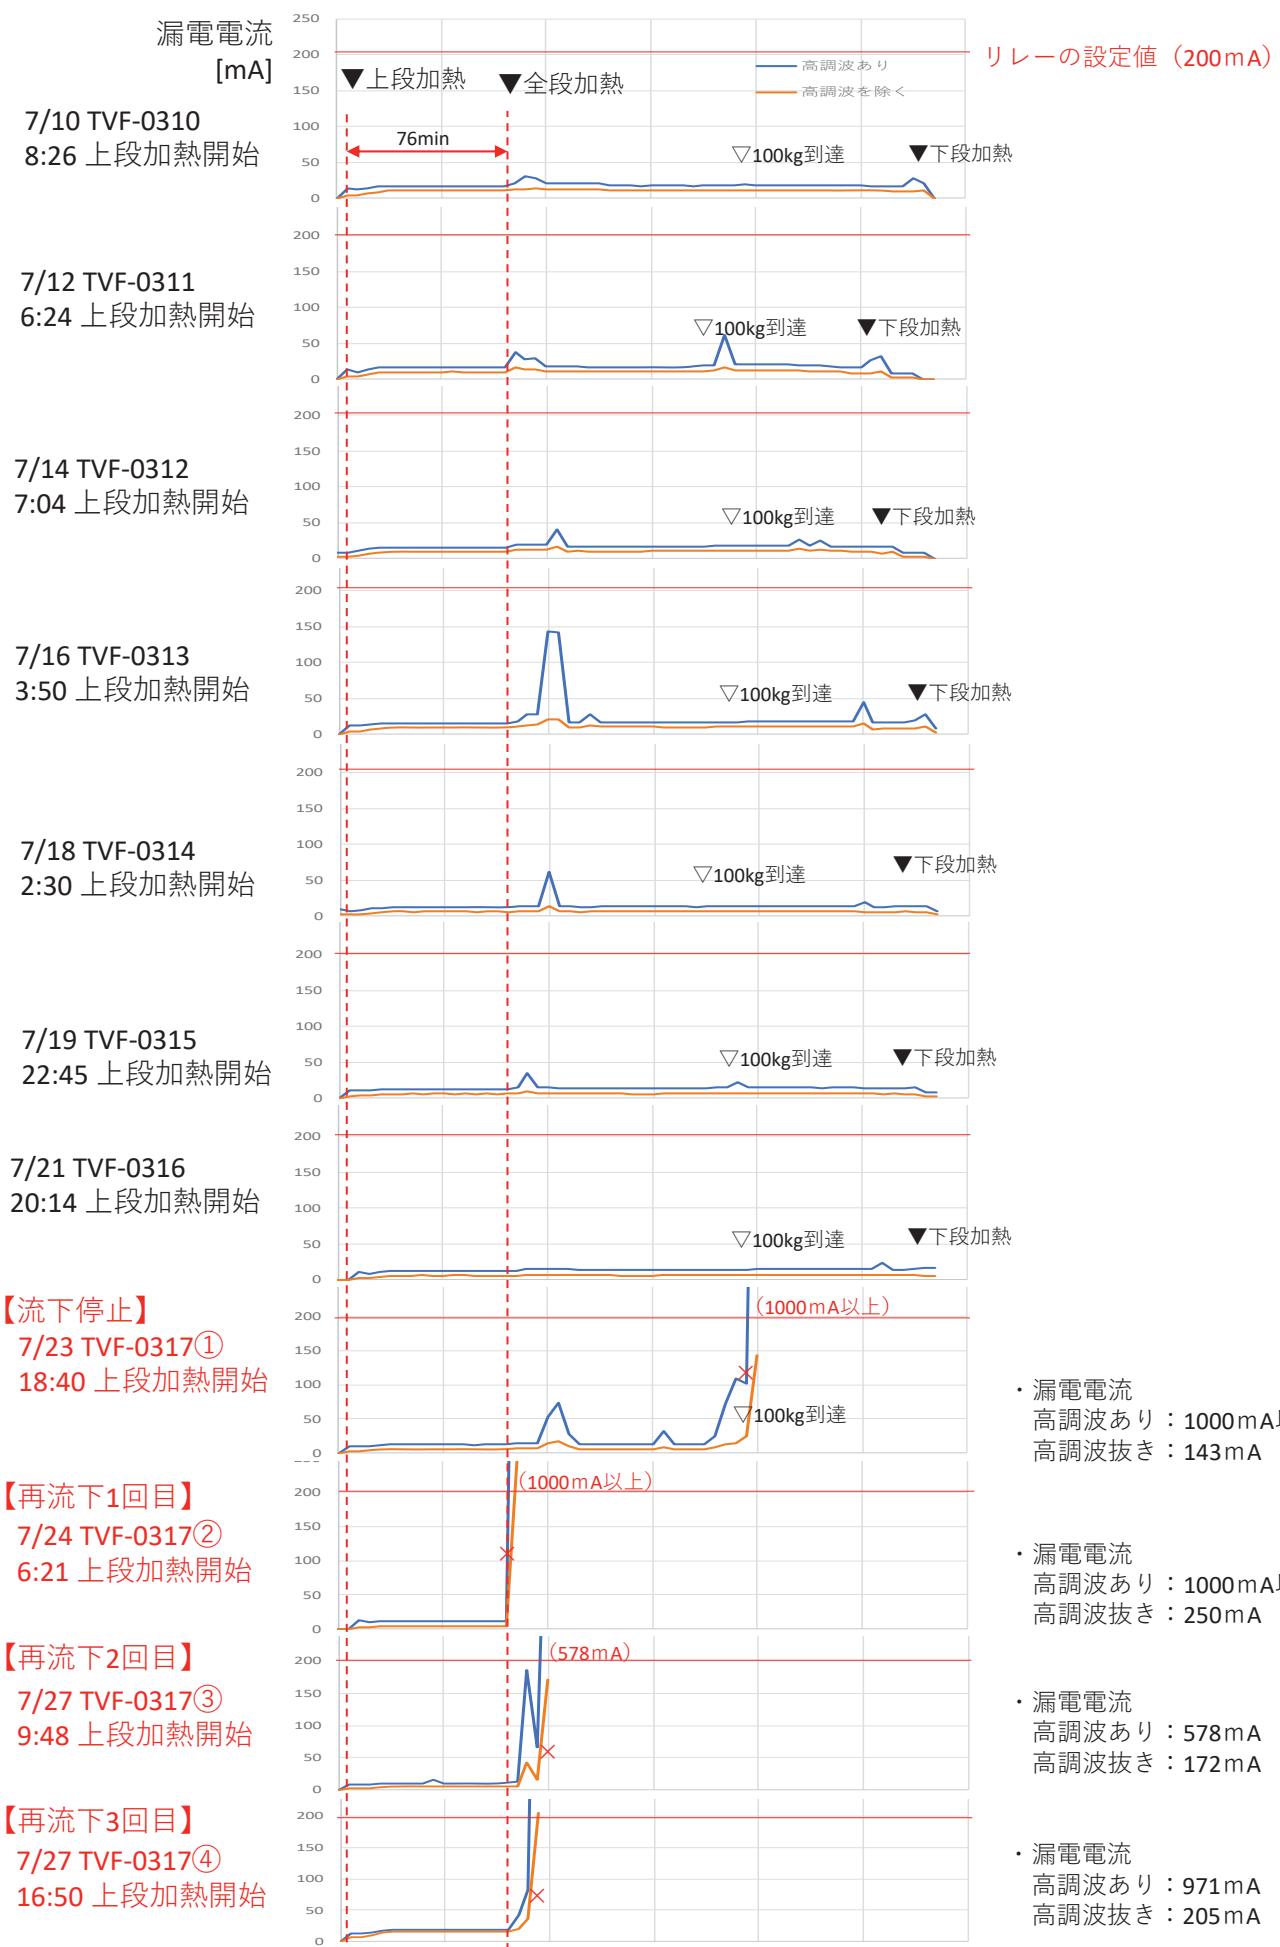

- 漏電電流
高調波あり : 1000mA以上
高調波抜き : 143mA


- 漏電電流
高調波あり : 1000mA以上
高調波抜き : 250mA

- 漏電電流
高調波あり : 578mA
高調波抜き : 172mA

- 漏電電流
高調波あり : 971mA
高調波抜き : 205mA

上段加熱開始からの経過時間[分]

図-4 リークモニタによる各運転での漏れ電流の比較(19-1CP) (1/5) 9

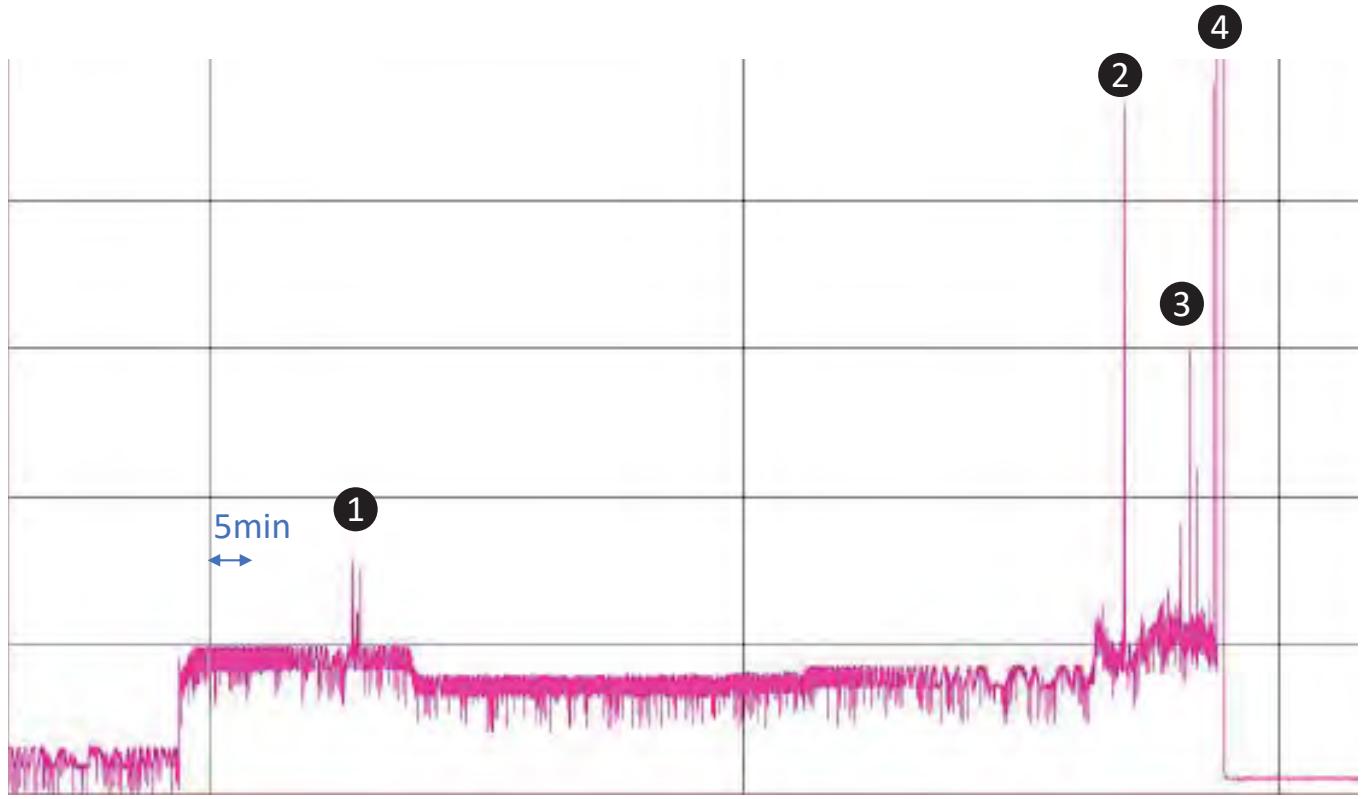


リークモニタ（参考値）

『漏電ピークのグラフについて』

- (1) 下記データは、5分間の漏電の最大値を記録し作成したものであり、断続的な山型のピークとして検出していない。
- (2) 漏電は上記に示すとおり短時間のピークとなっている。

漏電電流

【①～④を参照のこと】

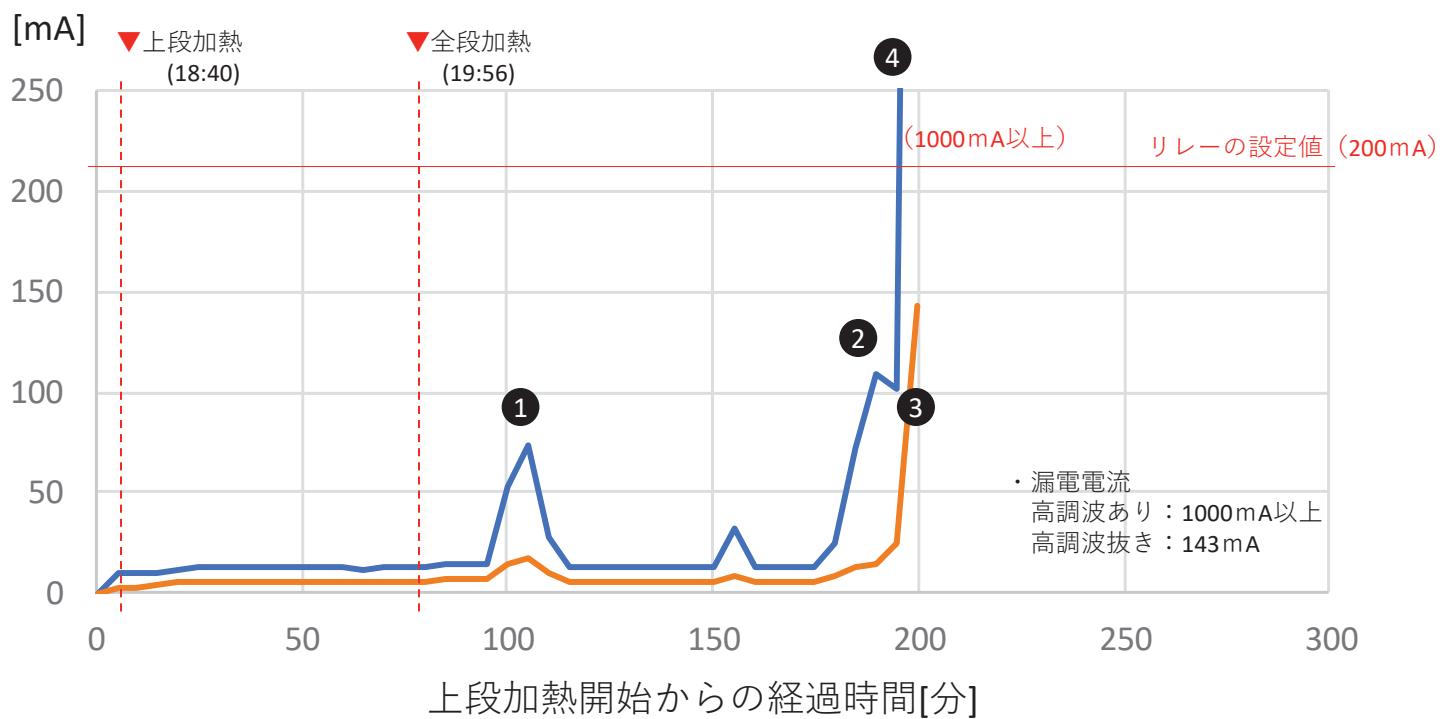

漏電ピークのグラフ比較 (TVF-0317①)

図-4 リークモニタによる各運転での漏れ電流の比較(19-1CP) (2/5)

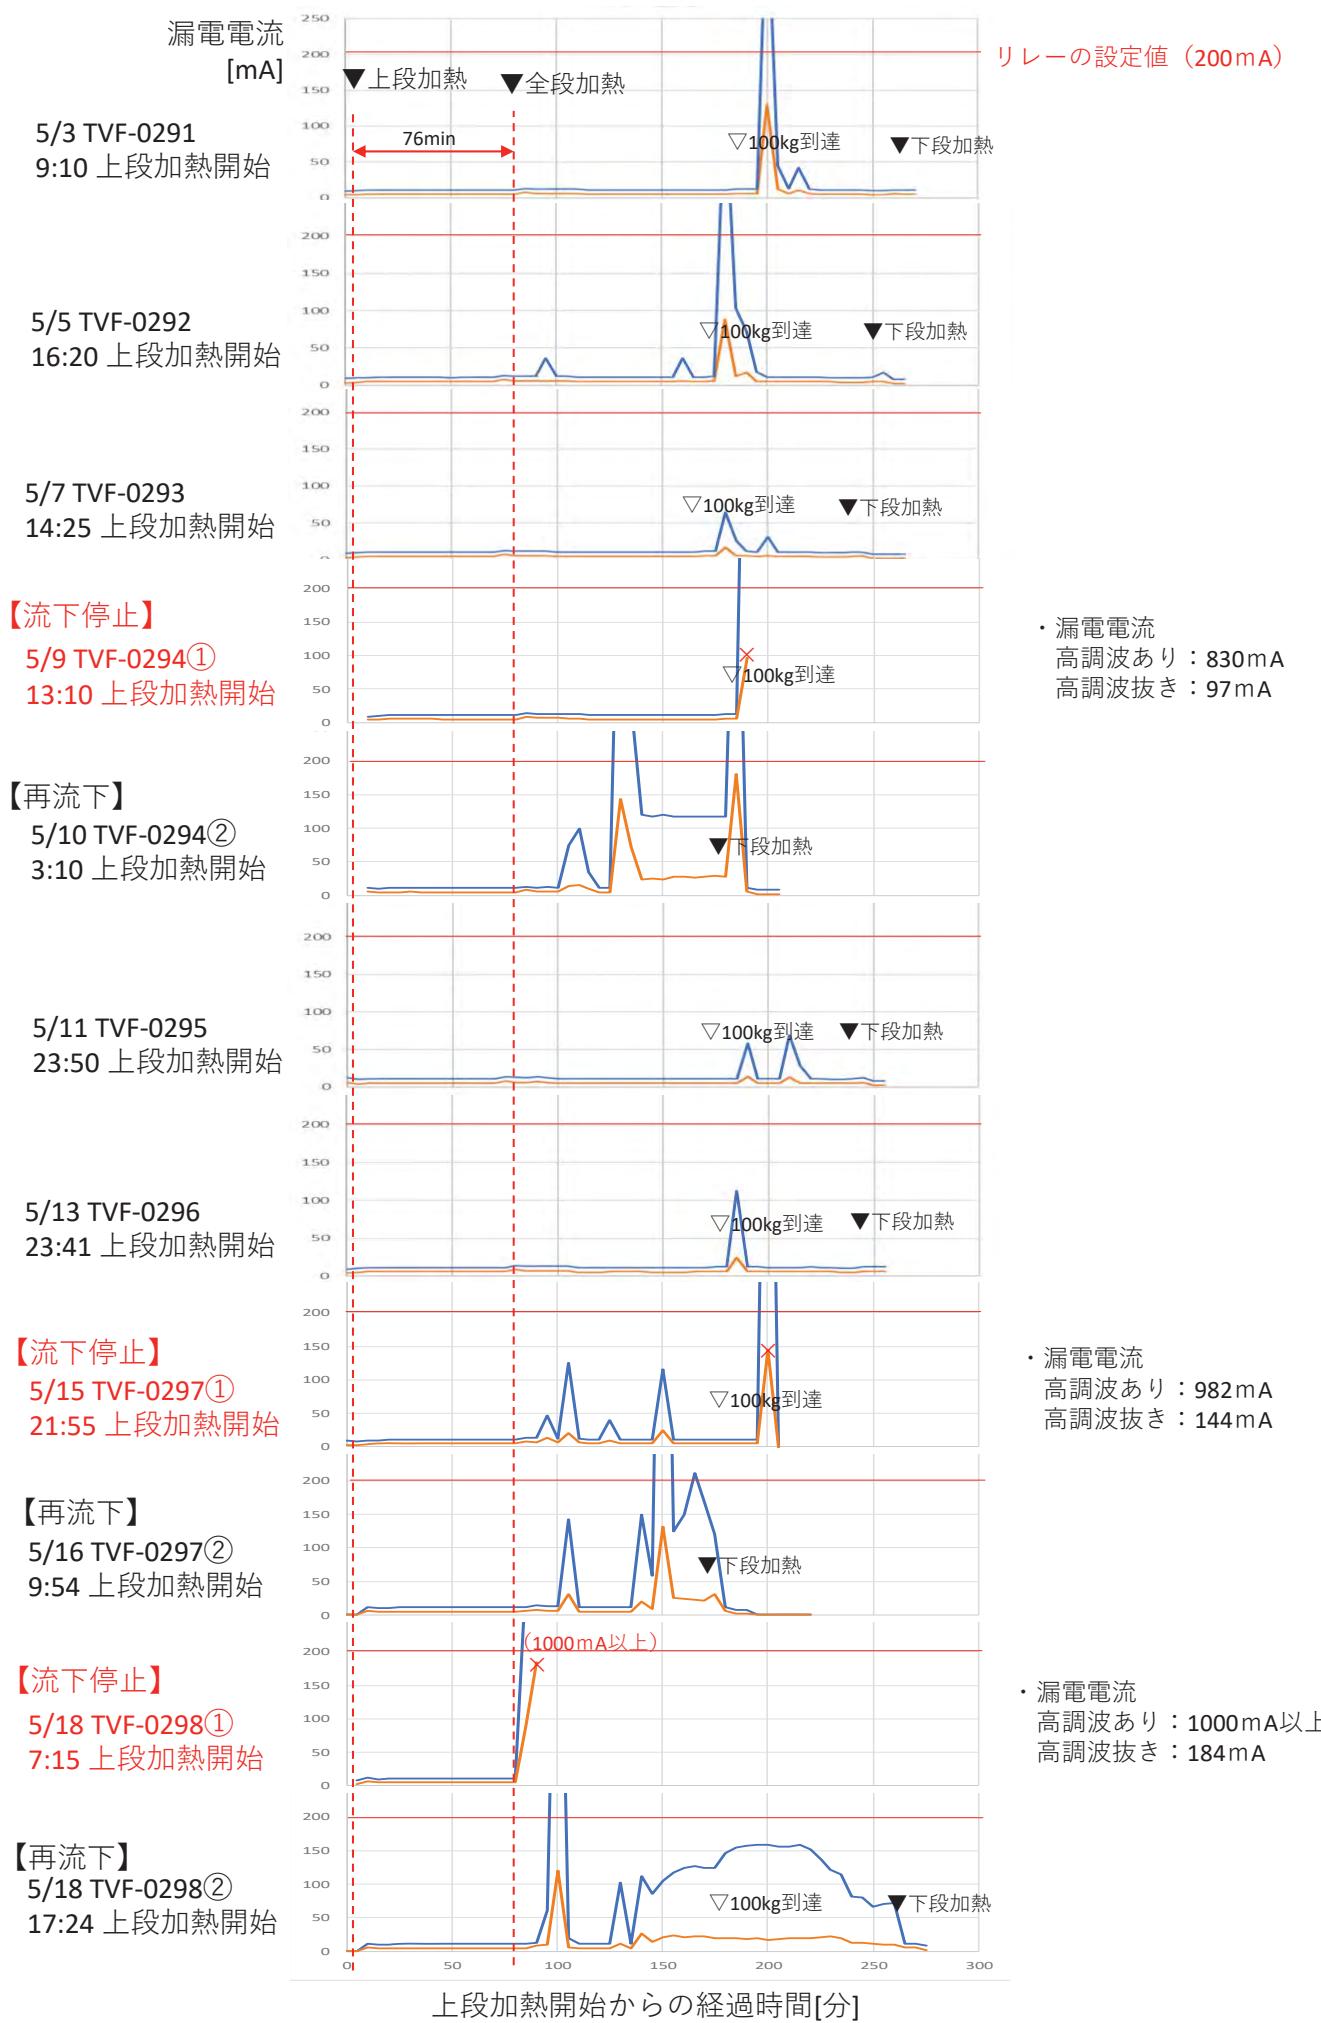


図-4 リークモニタによる各運転での漏れ電流の比較(参考:17-1CP)(3/5) 11

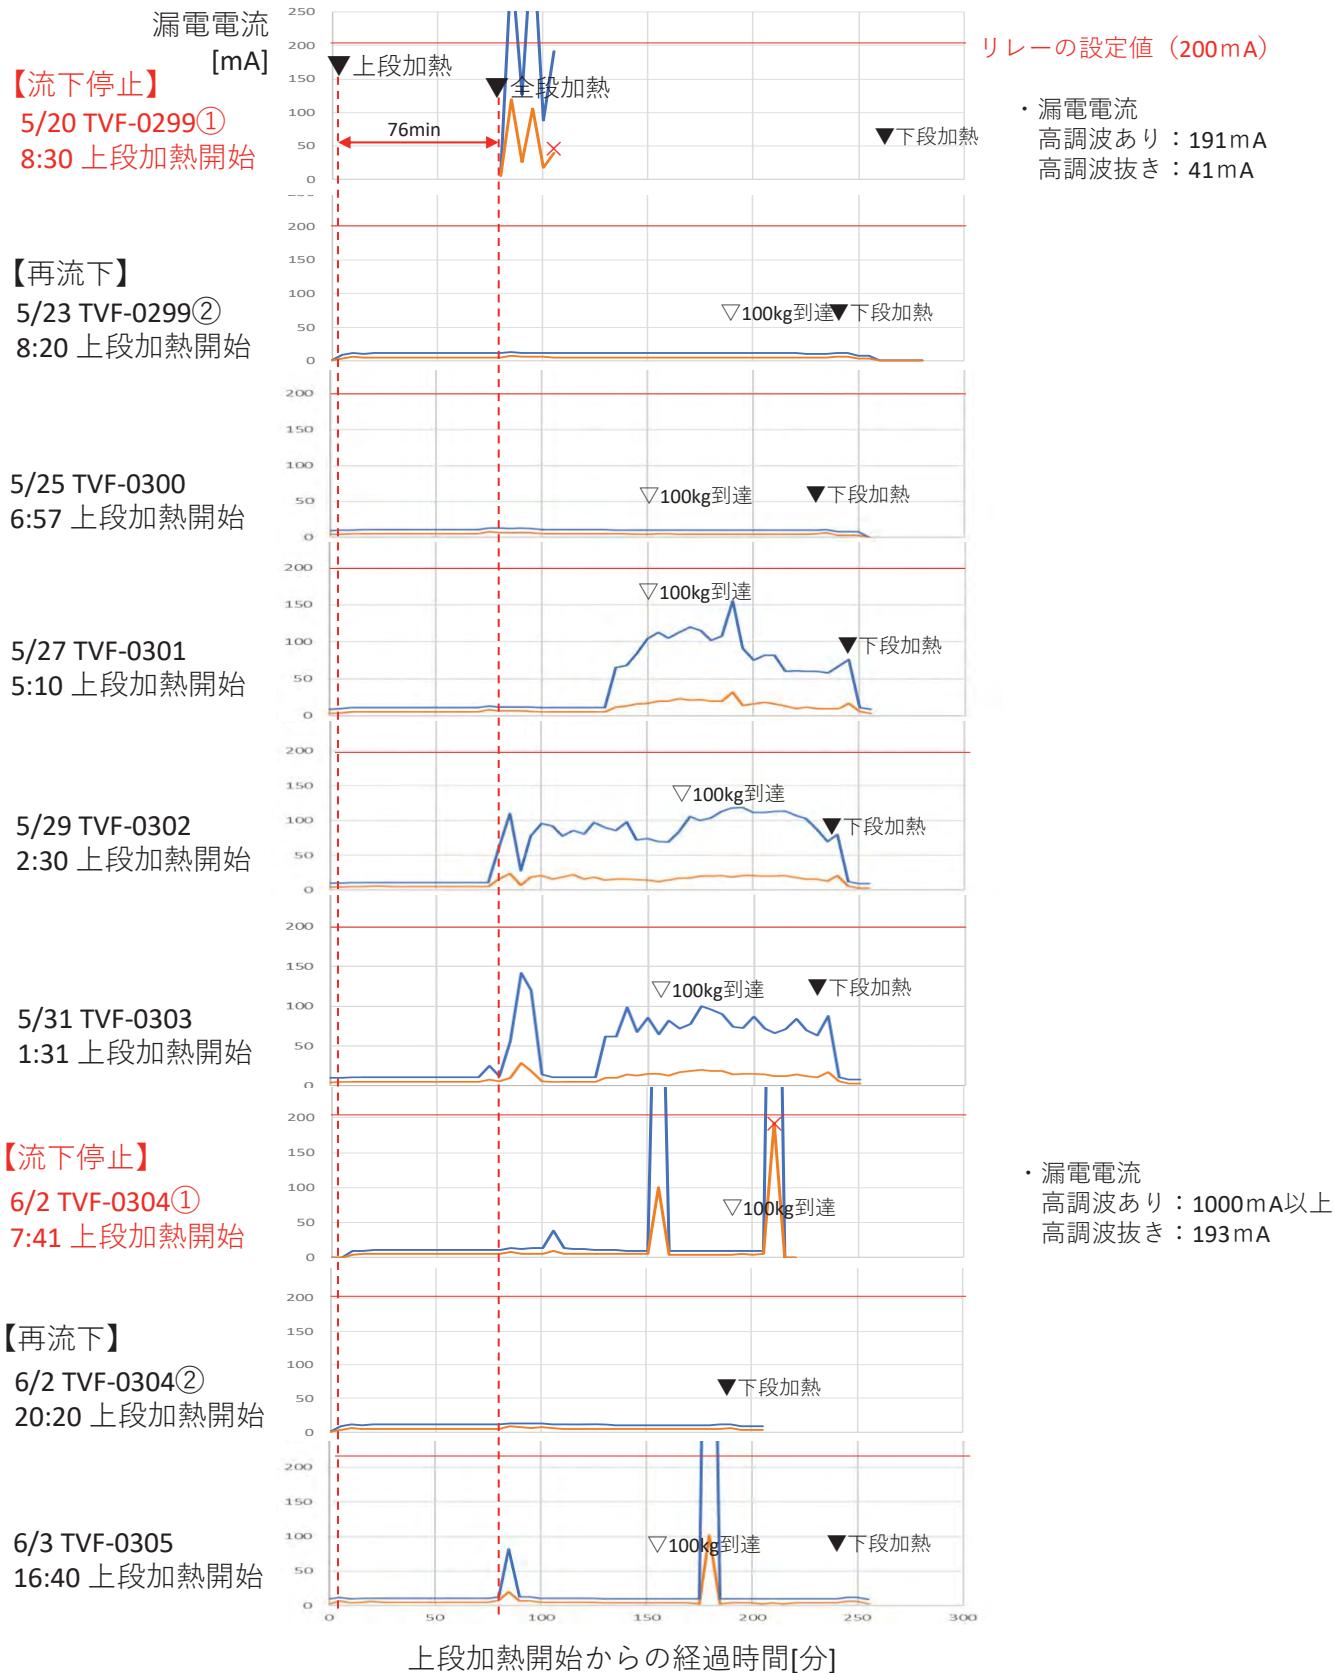


図-4 リークモニタによる各運転での漏れ電流の比較(参考:17-1CP)(4/5)

カレット洗浄時のデータ

4/23 TVF-0307
7:40 上段加熱開始


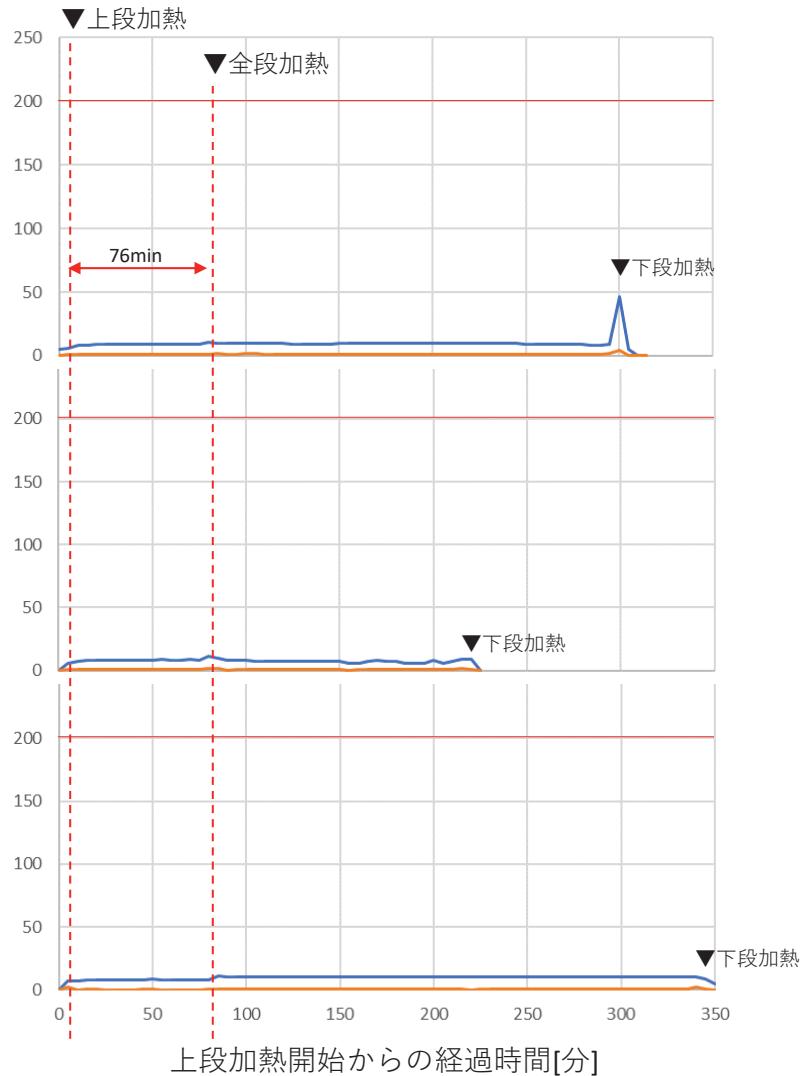


図-4 17-1CP後カレット洗浄時のリークモニタによる各運転での漏れ電流の比較 (5/5)

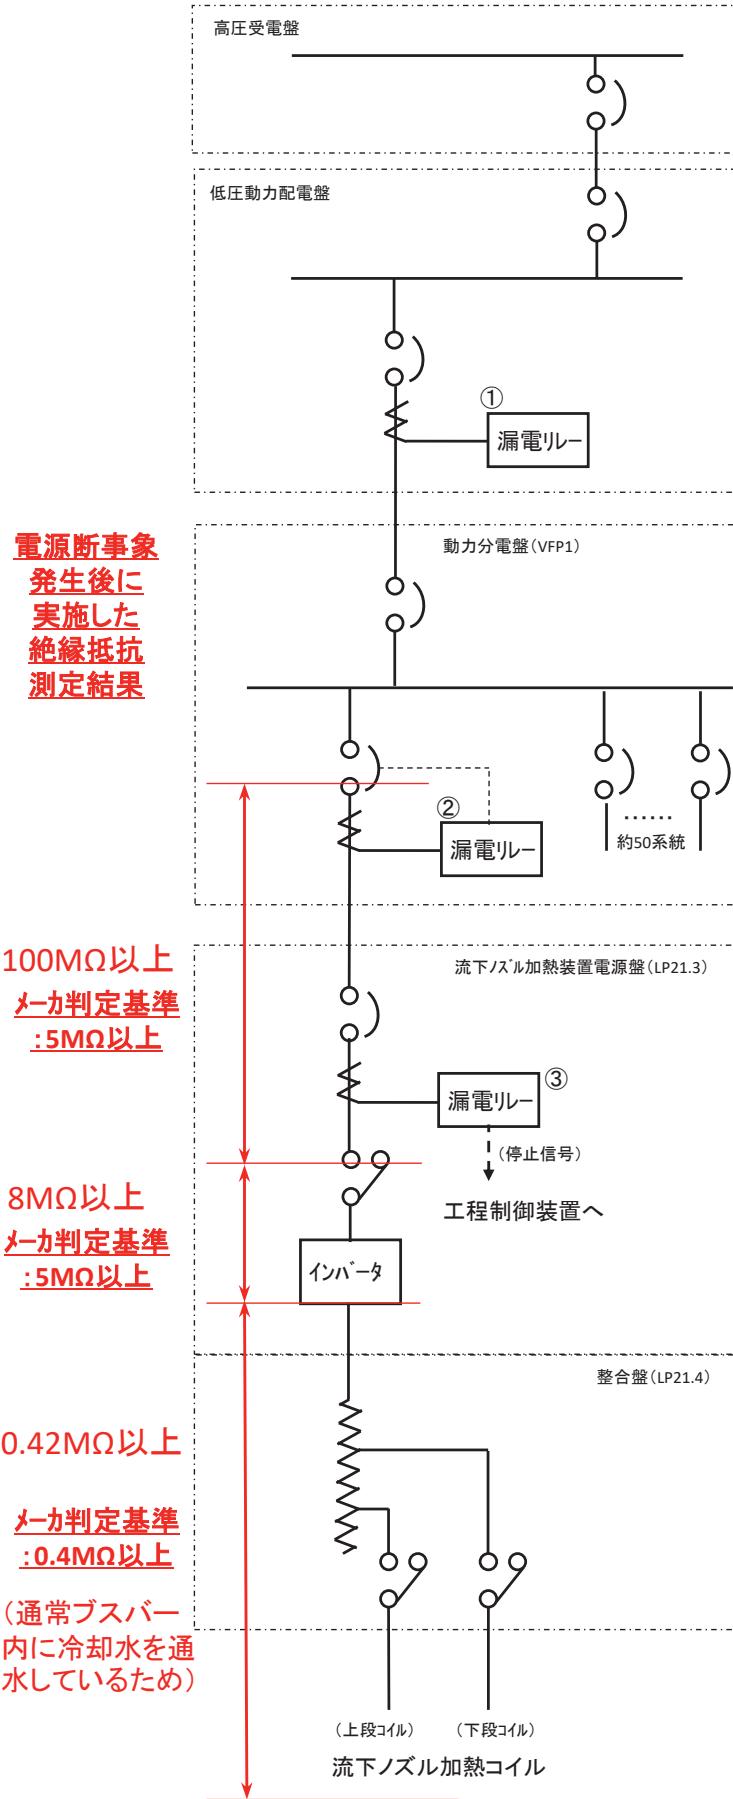

①ELR方向地絡リレー（表示のみ）

メーカー：明電舎 XF-54B3

設定値：200mA 500ms

②ELR漏電リレー(MCCB断インターロック)

メーカー：泰和電気 LL30M

設定値：200mA 300ms



③ELR漏電リレー(MCCB断インターロック)

工程制御装置へ停止信号

メーカー：三菱電気 NV-ZBA

設定値：200mA 100ms



図-5 流下ノズル加熱装置電源系統と絶縁抵抗測定結果

赤字:セル外ダクト開放可能部
(点検箇所)

加熱コイル



A018 →

① LP21.4
整合盤

セル壁

← R001


④

②
③


外観目視結果

- ・水漏れ箇所なし
 - ・変形異物なし
- 点検箇所:①～④


図1 LP21.4-加熱コイルダクトルート俯瞰図

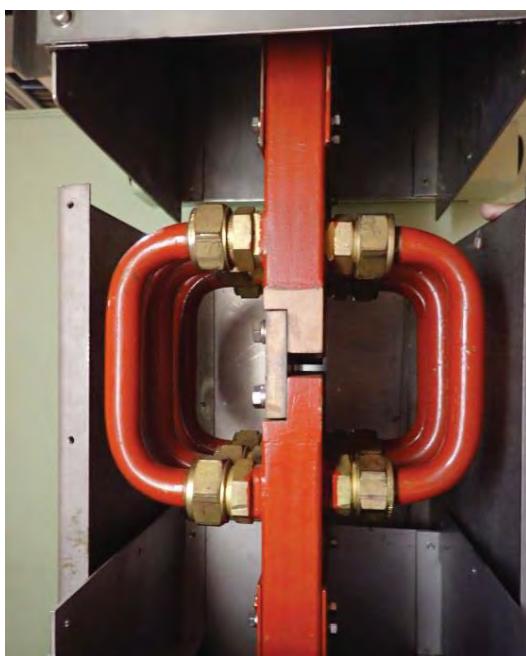

点検箇所①

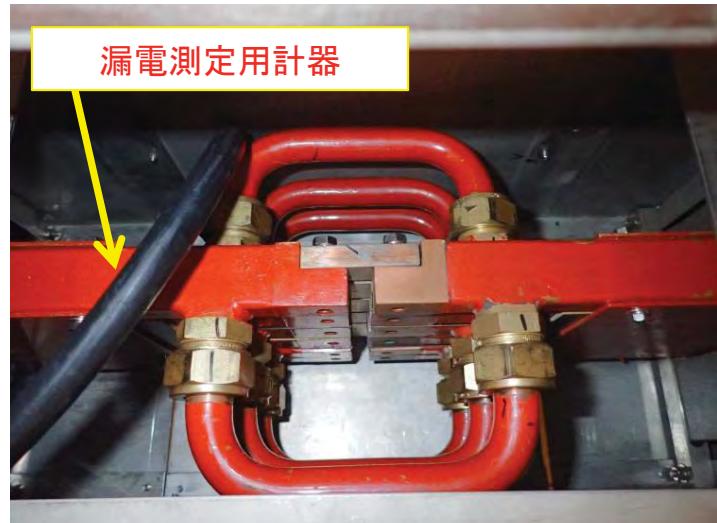

点検箇所②

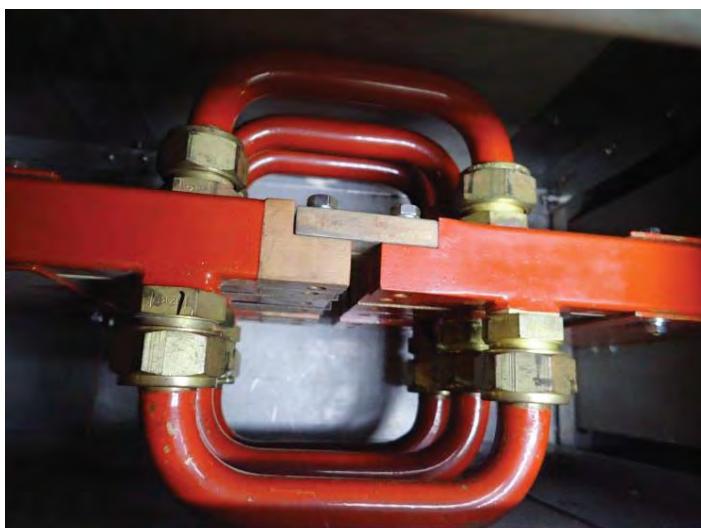

点検箇所③



点検箇所④

図-6 固化セル外バスバの外観目視点検


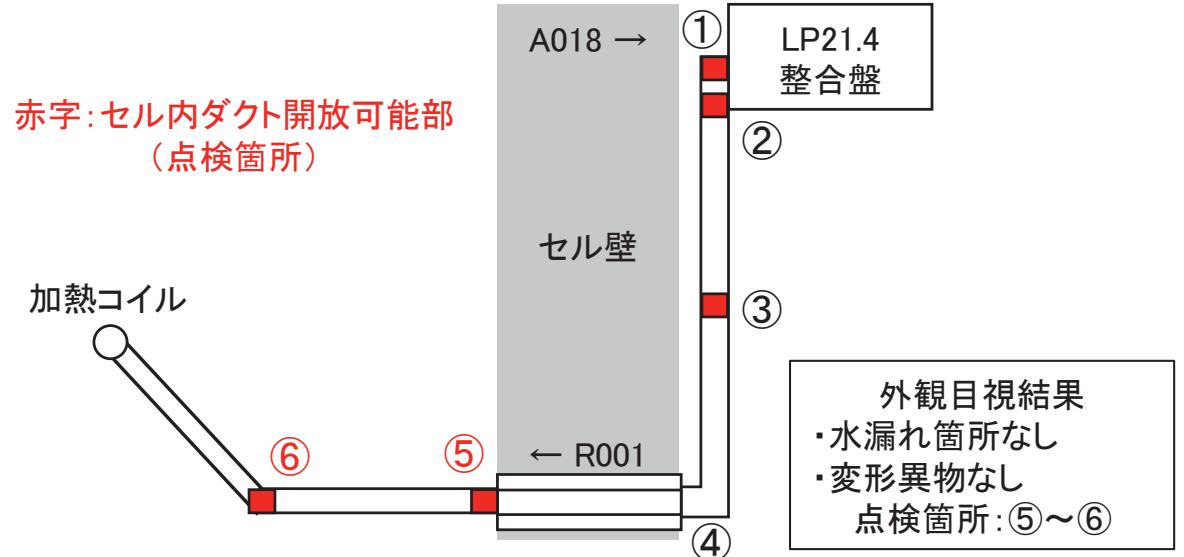


図1 LP21.4-バスバ間ダクトルート俯瞰図




点検箇所⑤


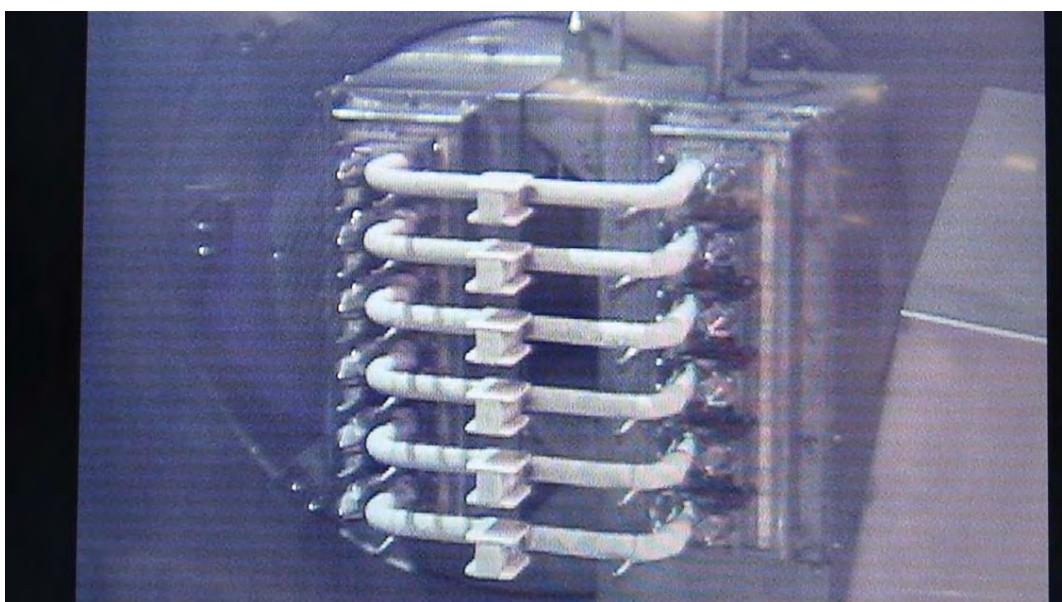


点検箇所⑥

図-7 固化セル内バスバの外観目視点検 16

図-8 19-1CP 流下操作時の高周波加熱と温度等の状況

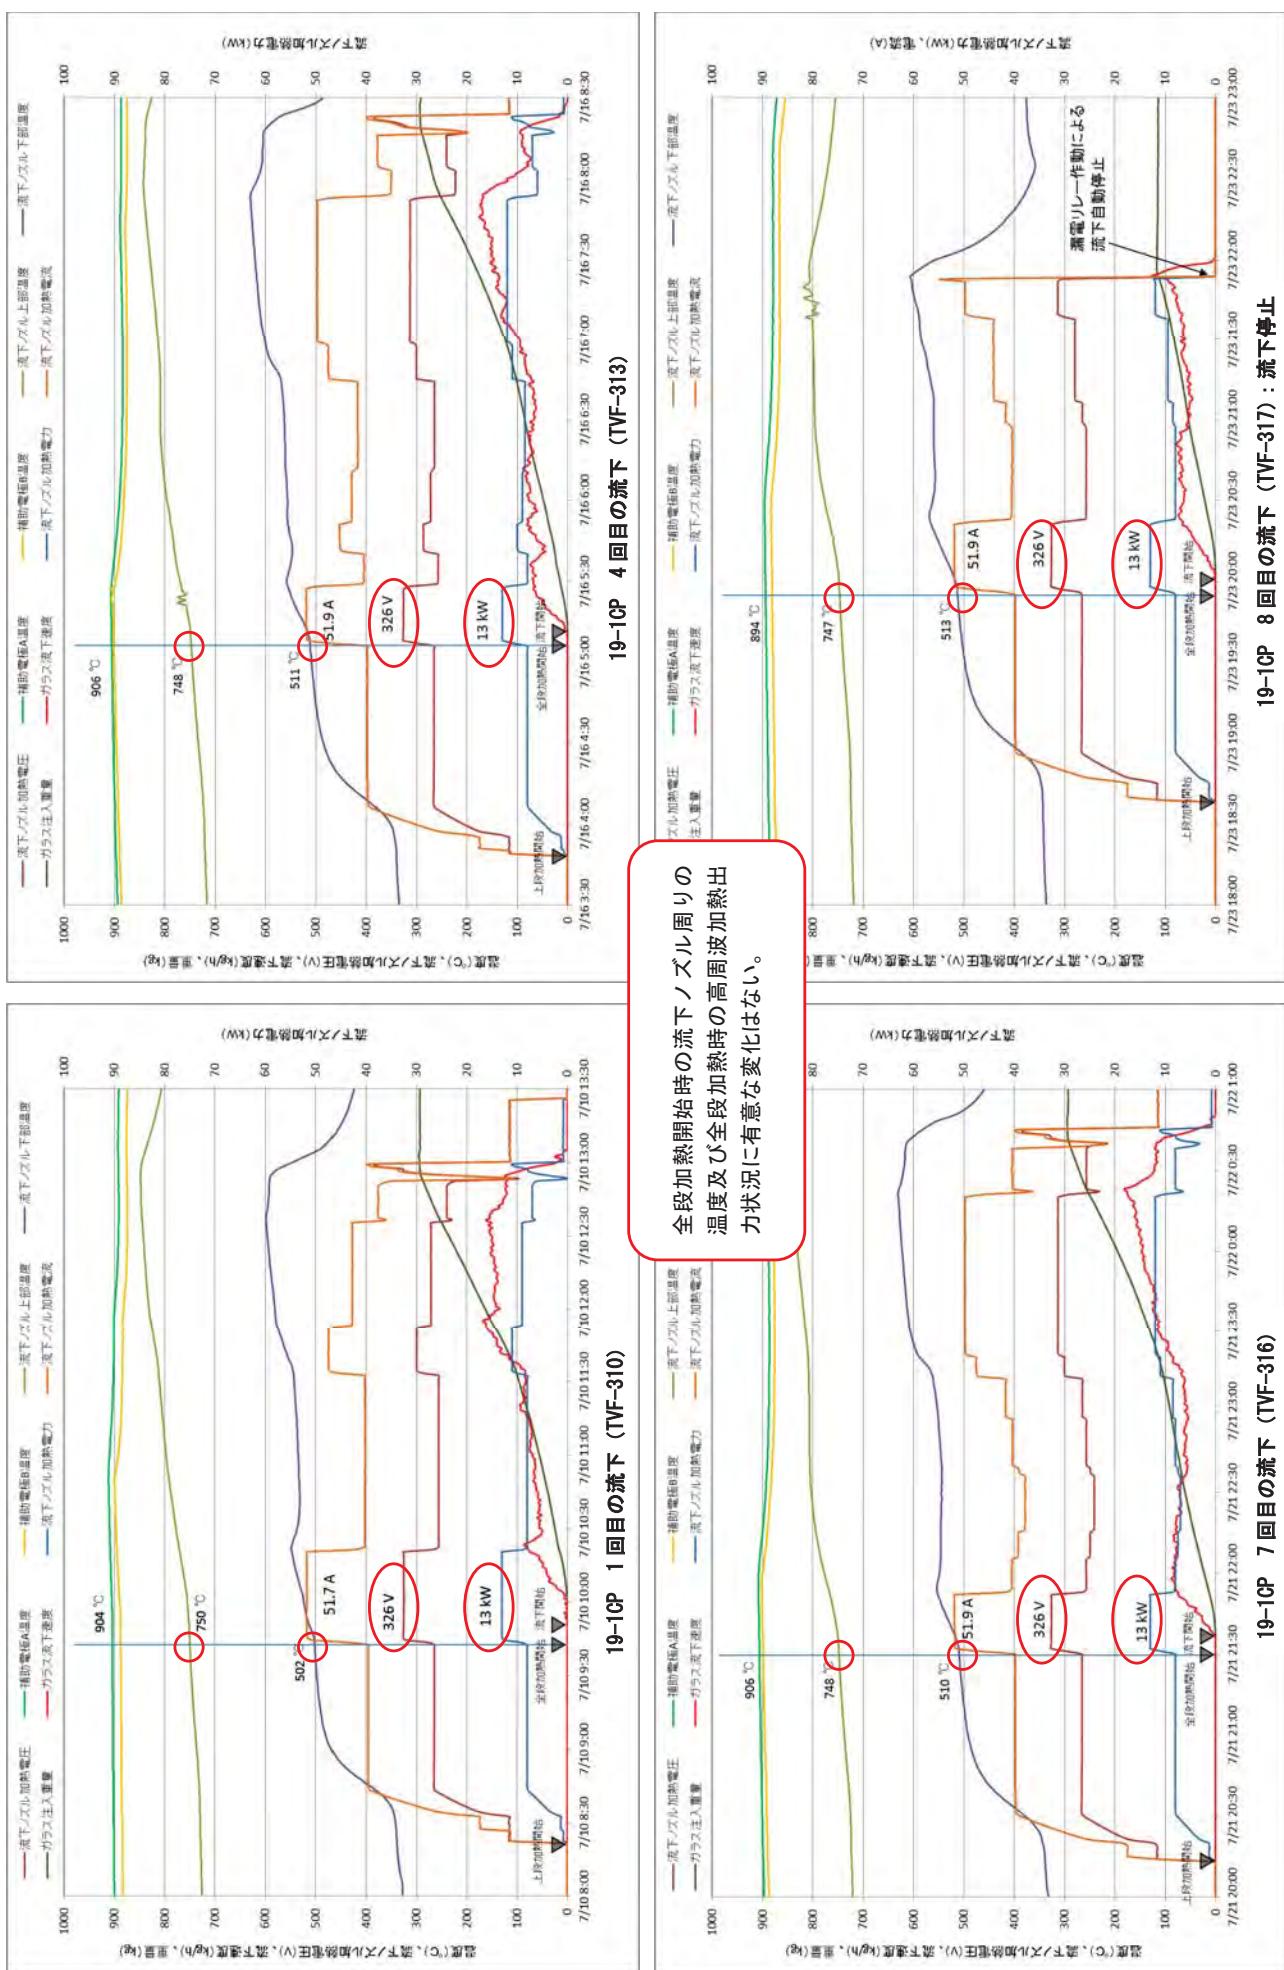


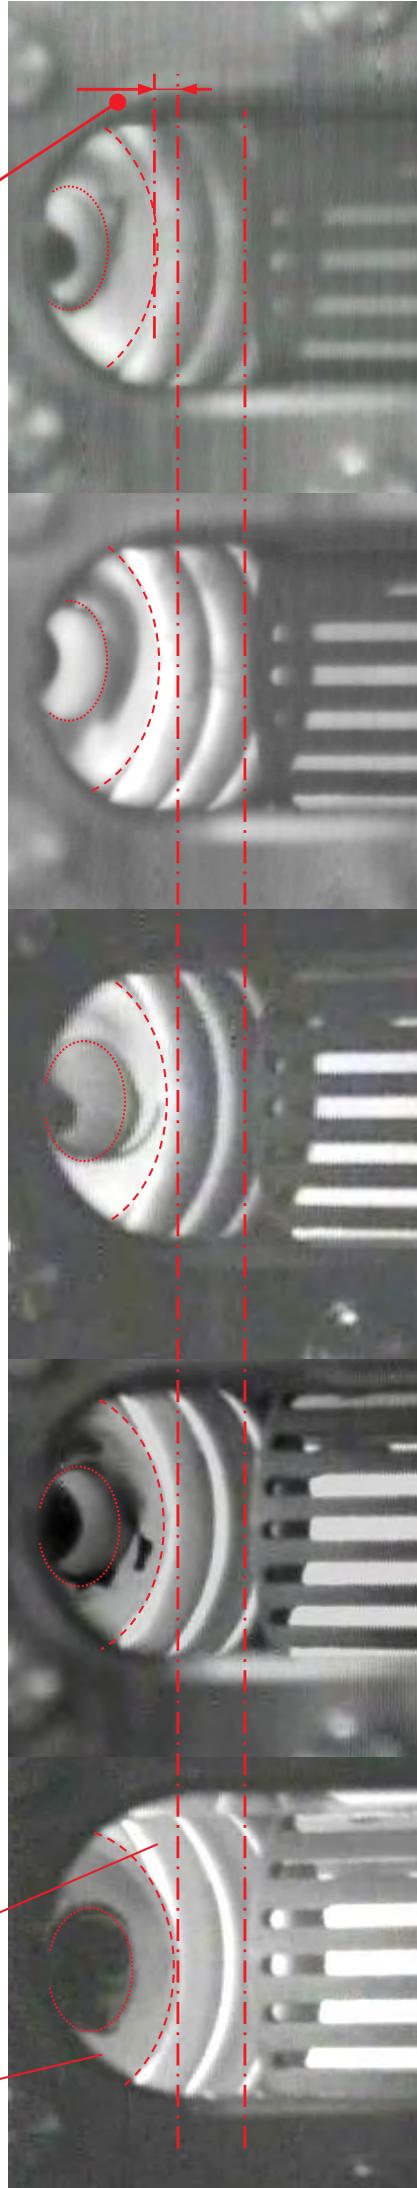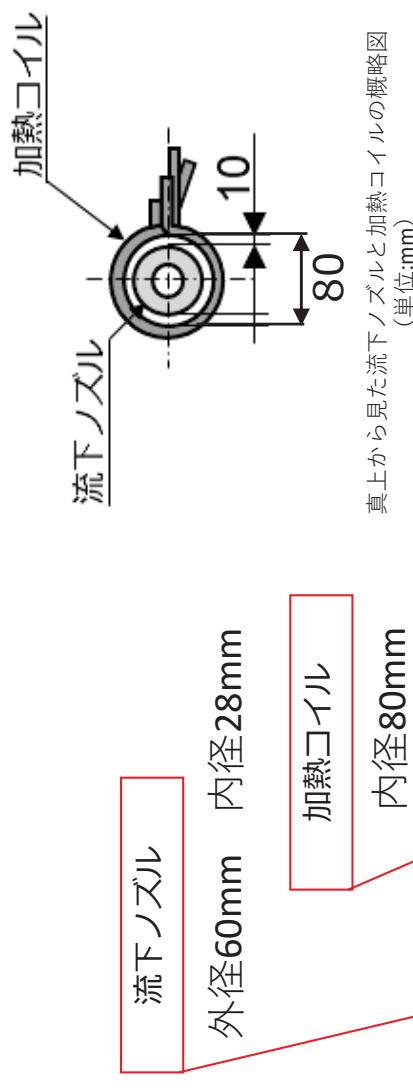

- | | | | | |
|--|--|---|---|---|
| OTVF-0135
(5本目の流下映像)
流下日：2004年10月30日
(04-1キャンペーン) | OTVF-0185
(55本目の流下映像)
流下日：2005年4月27日
(05-1キャンペーン) | OTVF-0235
(105本目の流下映像)
流下日：2007年2月11日
(07-1キャンペーン) | OTVF-0285
(155本目の流下映像)
流下日：2017年4月20日
(17-1キャンペーン) | OTVF-0317
(187本目の流下映像)
流下日：2019年7月27日
(19-1キャンペーン) |
|--|--|---|---|---|

図-9 TVF2号溶融炉での運転経過と流下ノズルの位置関係

流下ノズルおよび加熱コイルは、金属と金属が向き合って配置されているため、すき間にコンデンサが形成される。ここでは、1ターン分の加熱コイルと流下ノズルが平行板コンデンサであると仮定し、浮遊容量（すき間の静電容量C）を計算し段数（19ターン）を乗じる。

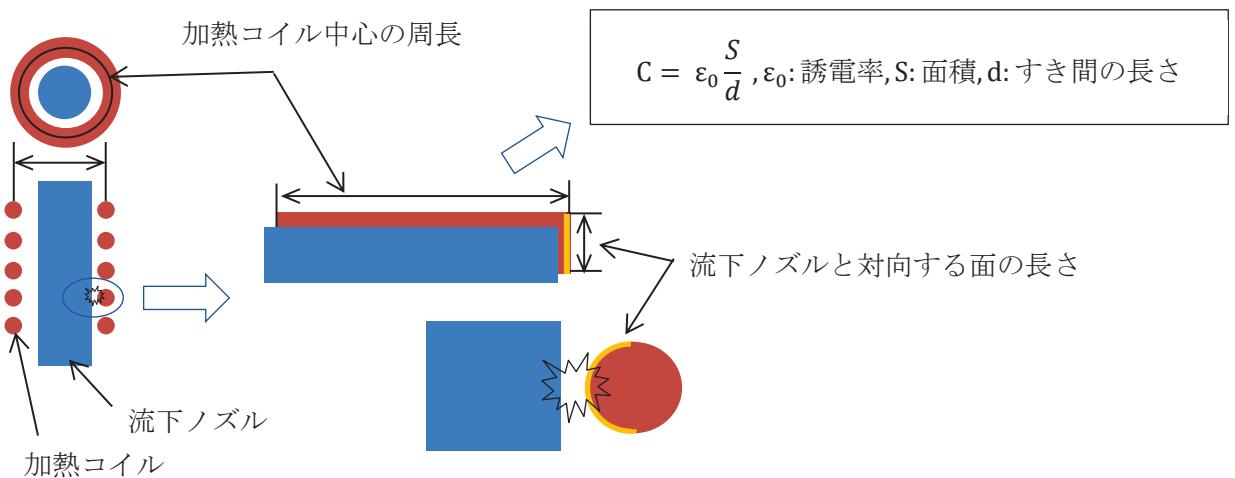

高周波回路における漏れ電流には、下式に示すようすき間の静電容量を考慮する必要がある。

$$I = \frac{V}{Z}, Z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{2\pi f c}\right)^2}$$

I: 漏電電流, V: 電圧, Z: インピーダンス, R: 絶縁抵抗, f: 周波数, C: すき間の静電容量

図-10 コンデンサ理論による漏れ電流発生の原理

高周波電流は、加熱コイルと流下ノズル間に存在し得る浮遊容量があることから、
加熱コイル⇒流下ノズル⇒底部電極⇒溶融ガラス⇒溶融炉ケーシングを経由し、漏れ電流が流れる。

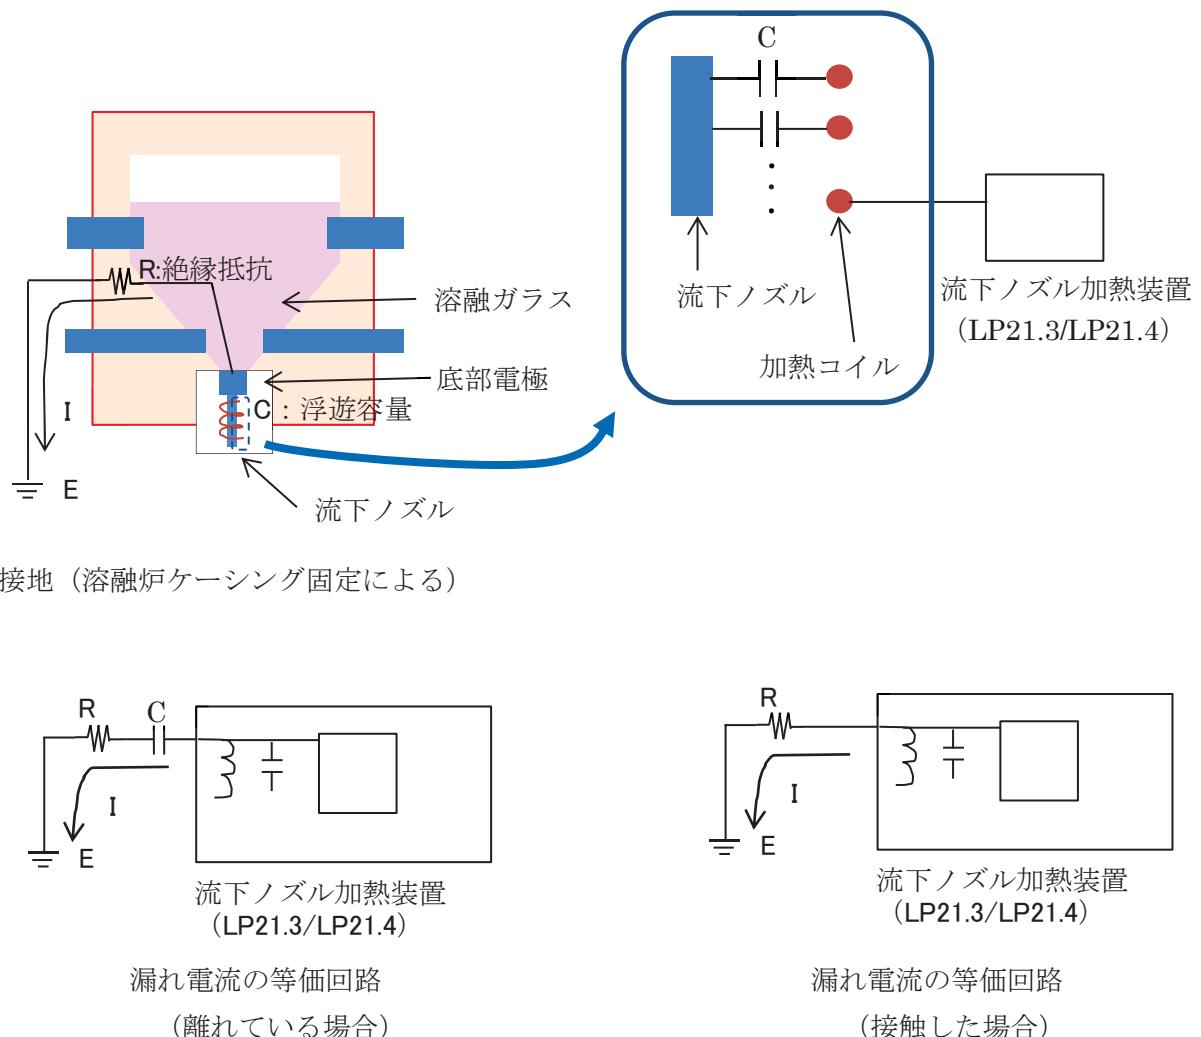


図-11 コンデンサ理論による漏れ電流のルート図


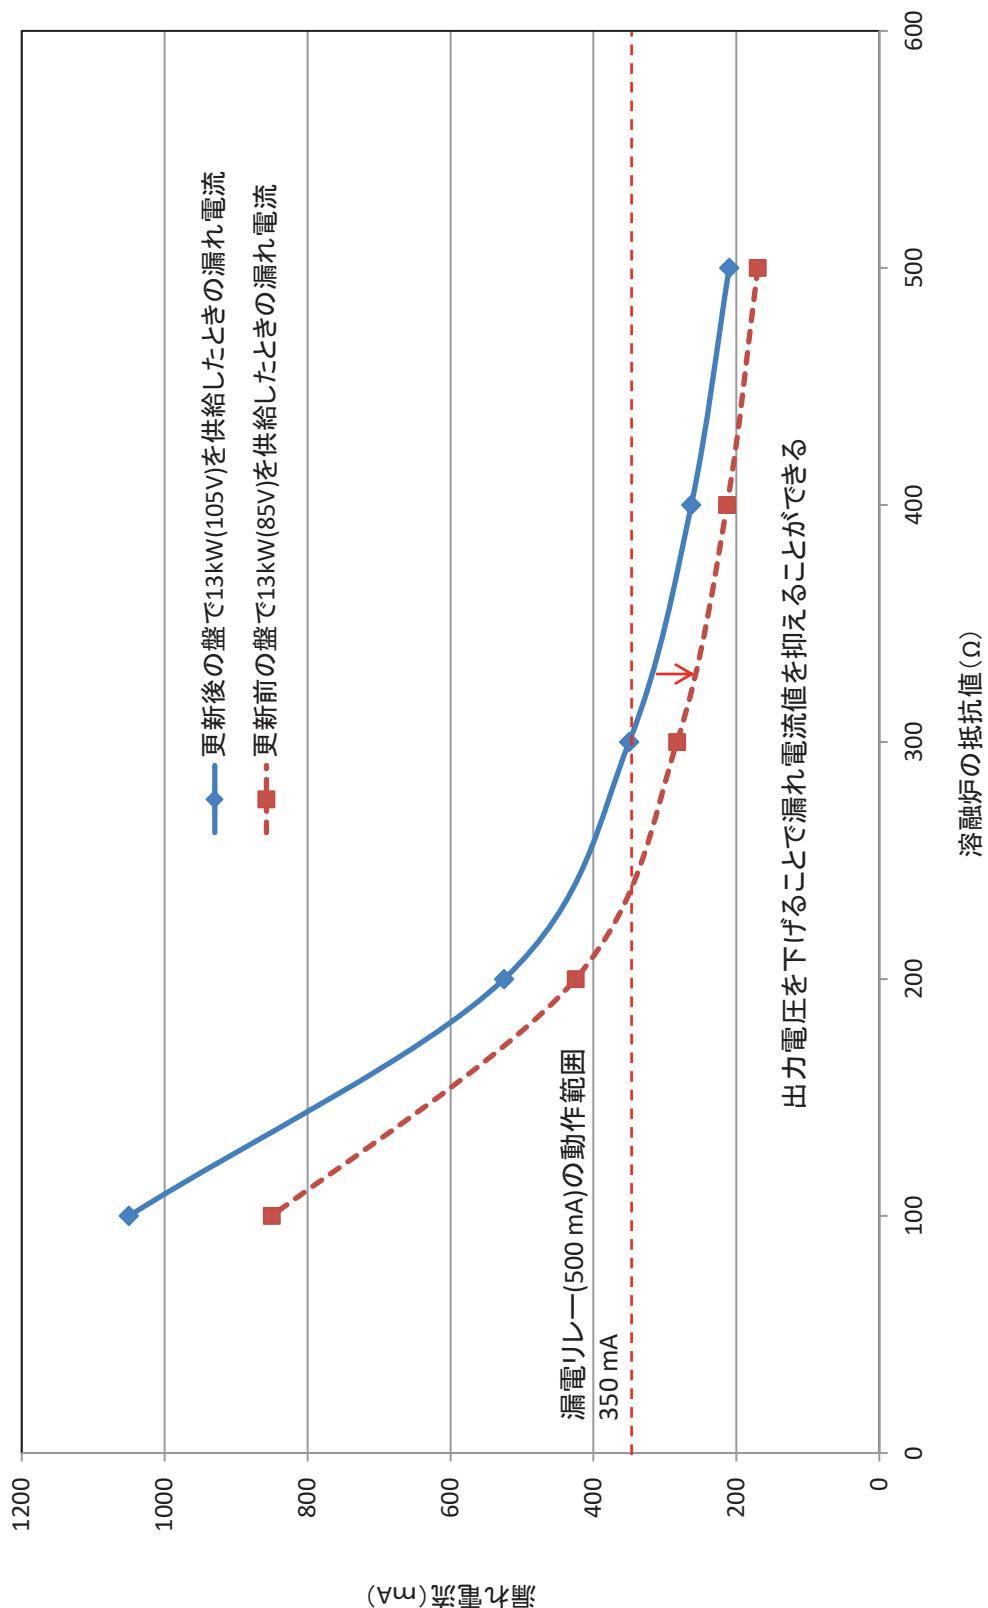


図-12 溶融炉の絶縁抵抗値と漏れ電流の関係

図-13 ガラス固化技術開発施設(TVF)の運転の一時中断後の対応スケジュール

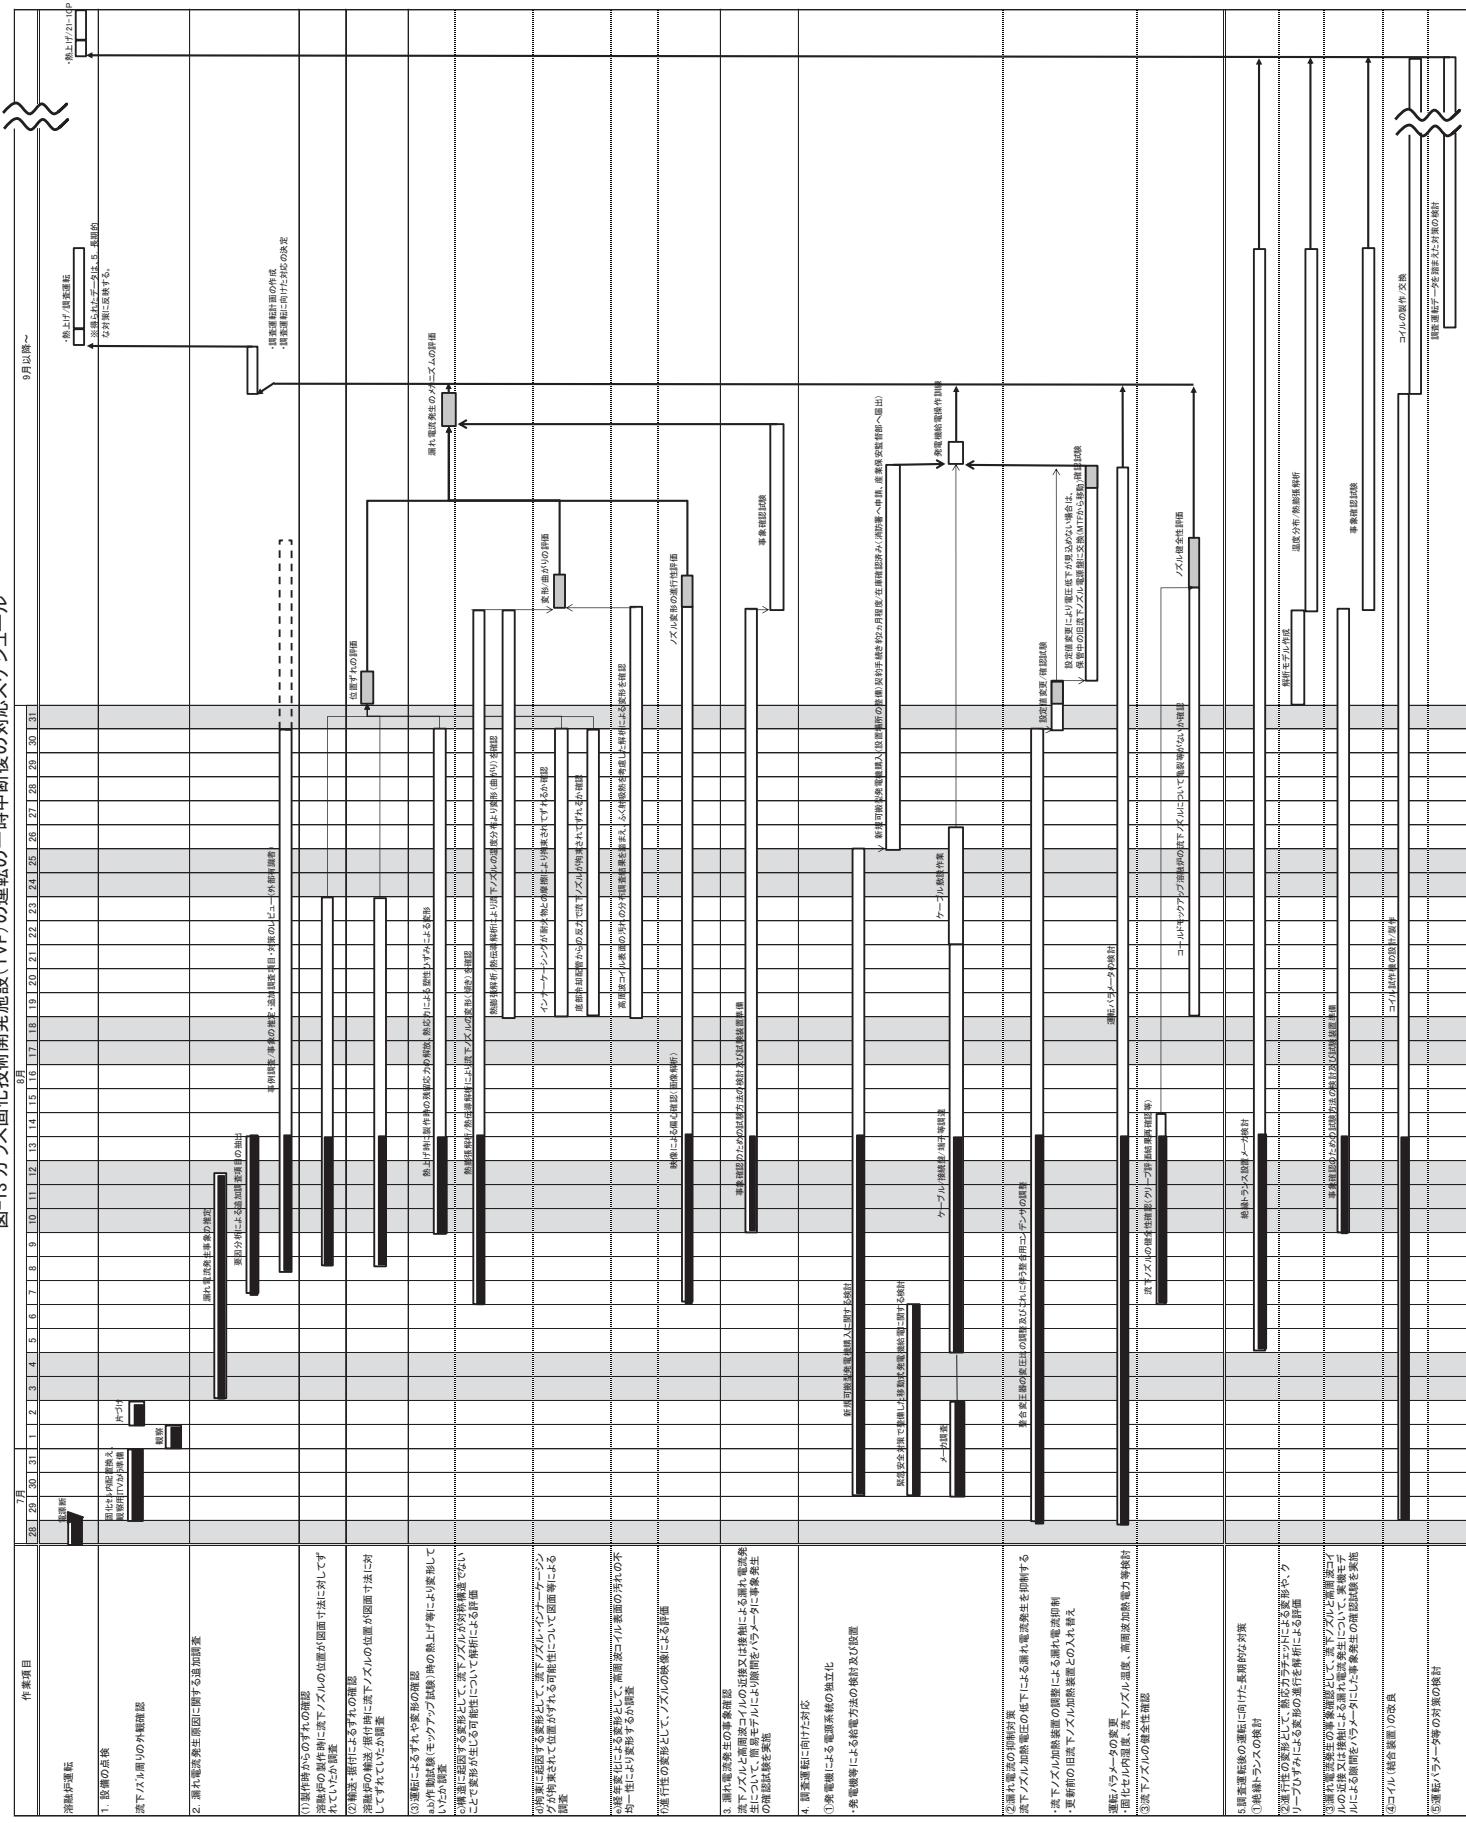

溶融炉流下ノズル周りの観察結果

令和元年 8 月 5 日
ガラス固化処理課

1. 観察の観点

固化セル内における加熱コイルの給電系は多くの部分がダクト内に収められている。ダクト内のうちバスバーの接続部（貫通プラグ部及び結合装置部）のみ、BSM による遠隔操作にてカバーが容易に取り外せるようになっており、遠隔継手が収納されている。この部分については、事象発生後、7 月 25 日にカバーを取り外して内部を確認し、絶縁材に割れ、変形、変色等の異常が無いことを確認した。

その他、外観観察が可能な部位は、結合装置内に設置された加熱コイル本体の観察となる。

加熱コイルと流下ノズルや結合装置内の金属部との間に漏れ電流が生じるような位置関係のずれや異物がないかという観点で、流下ノズル周りの外観確認を行った。

2. 方法

流下ノズル周りの外観観察を行うため、ITV カメラを A 台車上に上向きに搭載したのち、A 台車を前進操作して ITV カメラを流下ノズルの真下に移動する。

ITV カメラを A 台車上に搭載するに当たっては、固化セル内に既存の置台を搭載し、その上に ITV カメラを置くことで ITV カメラのパン/チルトを作動することが可能。


ITV カメラにて流下ノズル周りの加熱コイルの外観を確認し、流下ノズルや結合装置内の金属部との間に漏れ電流が生じるような位置関係のずれや異物がないかを確認した。(次ページ参照)

3. 観察結果


観察を令和元年 8 月 1 日に実施した。

加熱コイルと流下ノズル下端部は、現時点では加熱コイルと流下ノズルの中心位置がずれており、最小のクリアランスは約 3mm 程度であることを確認した。


以上

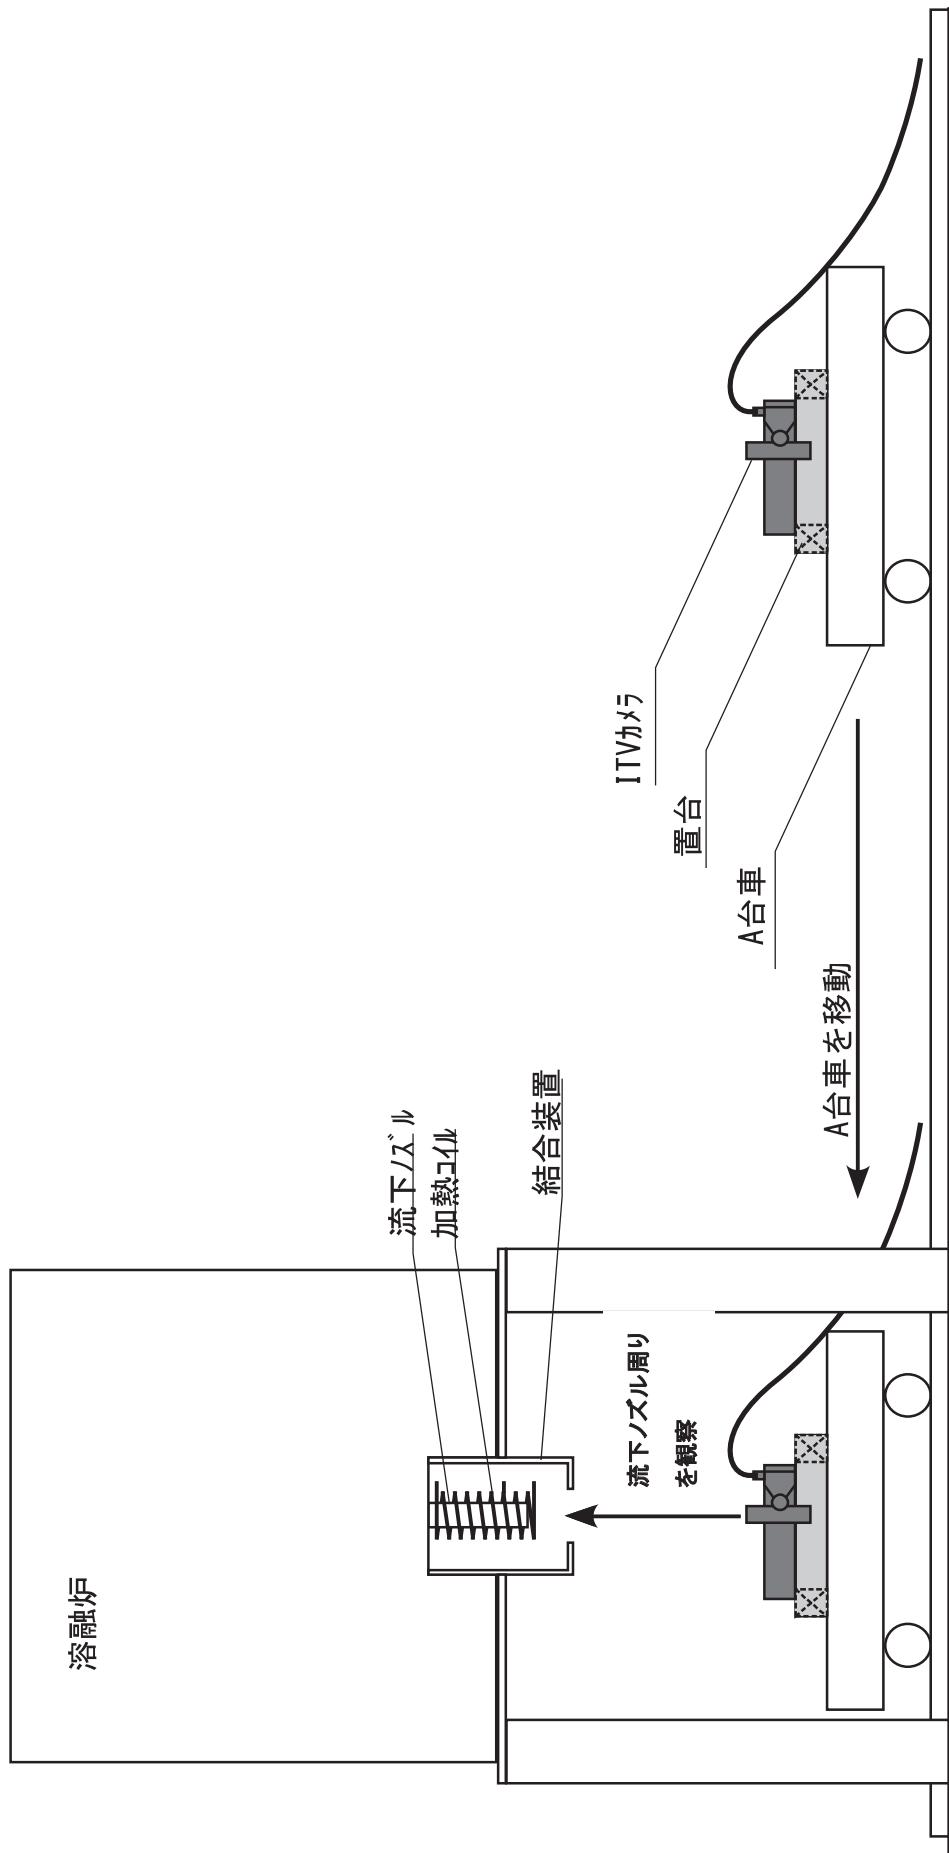

流下ノズル周りの観察方法

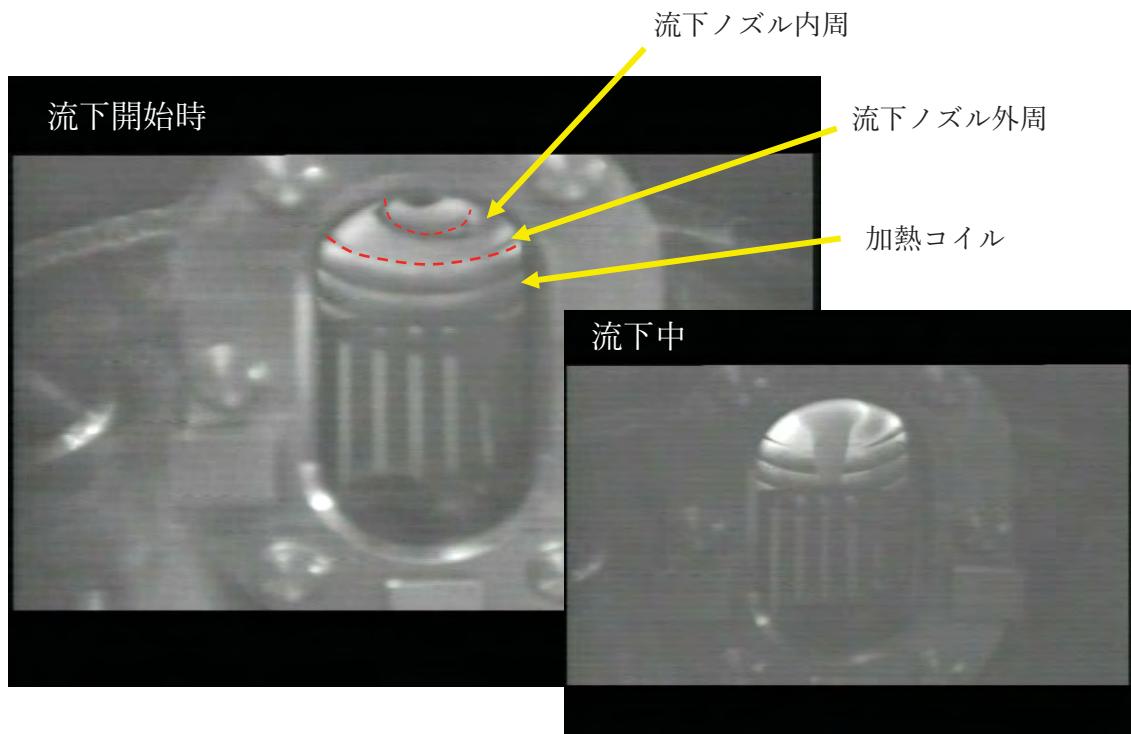

流下監視カメラ映像

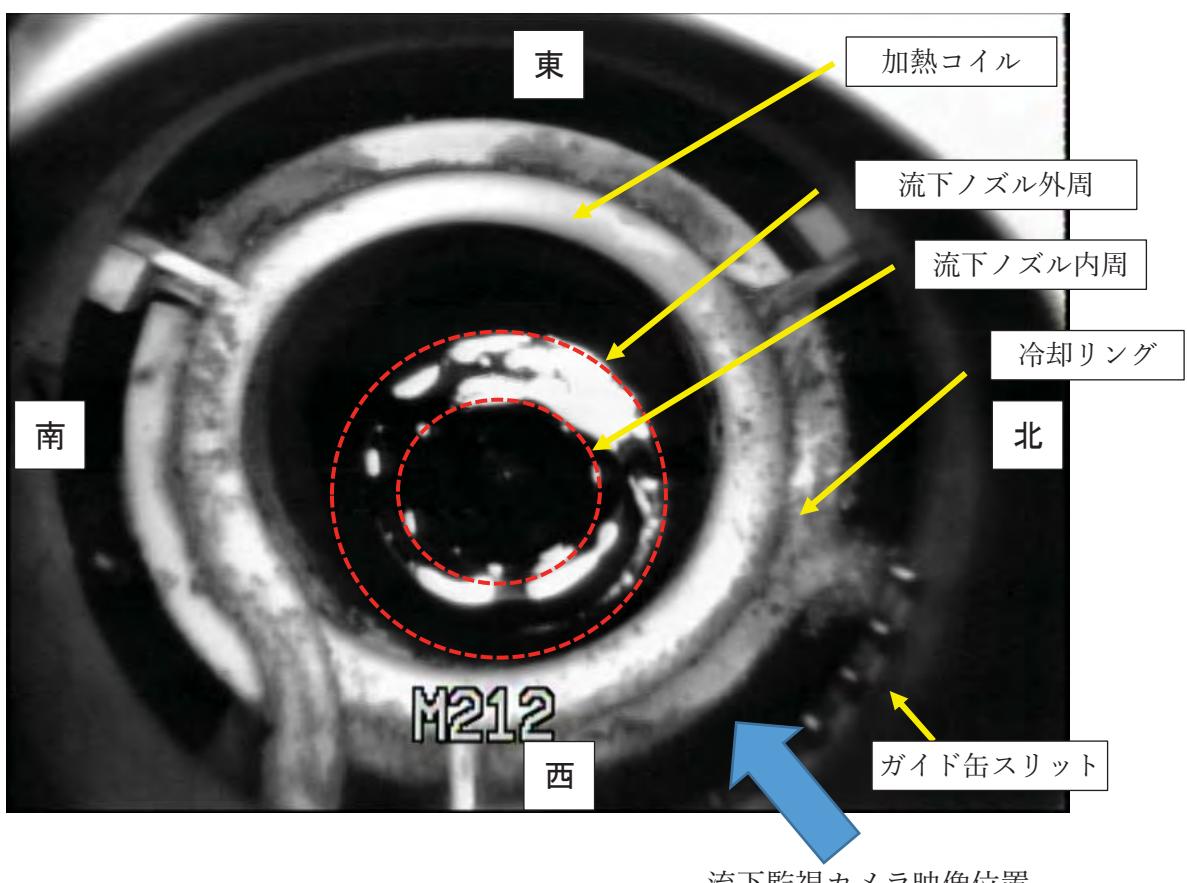



ITV カメラによる観察結果（令和元年 8 月 1 日撮影）

参考資料.流下ノズル周りの目視点検記録(17-1CP後)

日付：平成29年7月25日、26日



分類	点検の観点	点検方法	判定基準	判定	備考
①加熱コイルと流下ノズルの接触による漏電	1. 流下ノズルに亀裂が生じ、そこから漏れたガラスを介して加熱コイルと流下ノズルが接触	加熱コイルと流下ノズルの間に流下ガラスなどの付着物が無いこと	有・無		
	2. 加熱コイルと流下ノズルが接触	ITVカメラをキヤニスタ搬送台車に設置し、流下ノズル直下より観察する。(結合装置が設置された状態で観察する)	加熱コイルと流下ノズルが接触していないこと	有・無	添付写真1参照
	3. 高温の流下ガラスが同時に加熱コイルと流下ノズルの両方に接触	加熱コイルと流下ノズル間に接まった流下ガラスの破片を介して接触	加熱コイルと流下ガラスが接觸していないこと	有・無	
②加熱コイルと結合装置の接触による漏電	5. 高温の溶融ガラスが同時に加熱コイルと結合装置の両方に接触	ITVカメラにてガラスガイド管の間に付着物が無いこと	有・無		
	6. プスバーが変形しプスバーとプスバーかバーが接触	ITVカメラにてプスバーかバーの外観を観察する。	プスバーかバーに接するほどの大きな変形が無いこと	有・無	
③プスバーとプスバーかバーの接触による漏電	7. プスバーが変形しプスバーとプスバーかバーが接觸	ITVカメラにてプスバーかバーに接するほどの大きな変形が無いこと	有・無		添付写真2参照
	8. プスバーとプスバーかバー間に導電性の異物が付着	TRU継手部のプスバーを取り外し、ITVカメラにてプスバー周辺に水漏れの痕跡(しみや変色等)が無いこと	有・無		
	9. プスバーから水が漏れプスバーとプスバーかバーが接觸	プスバーの変形、水漏れ、異物等の確認はされ、サポート部の絶縁部材に変色やスパーク痕等が無いこと	有・無		
	10. サポート部の絶縁部材の絶縁劣化	サポート部に発生する可能性の高いTRU継手部のみで実施する。	有・無		
④プスバーサポート部を経由した漏電	11. サポート部が変形しプスバーとプスバーかバーが接觸	サポート部にプスバーとプスバーかバーが接觸するよう大きな変形が無いこと	有・無		
	12. サポート部プスバーから水が漏れプスバーとプスバーかバーが接觸	サポート部に水漏れの痕跡(しみや変色等)が無いこと	有・無		添付写真3参照
	13. サポート部に導電性の異物が付着	サポート部とプスバーかバーが導通する付着物が無いこと	有・無		

添付写真 1 ITV カメラによる結合装置内観察結果

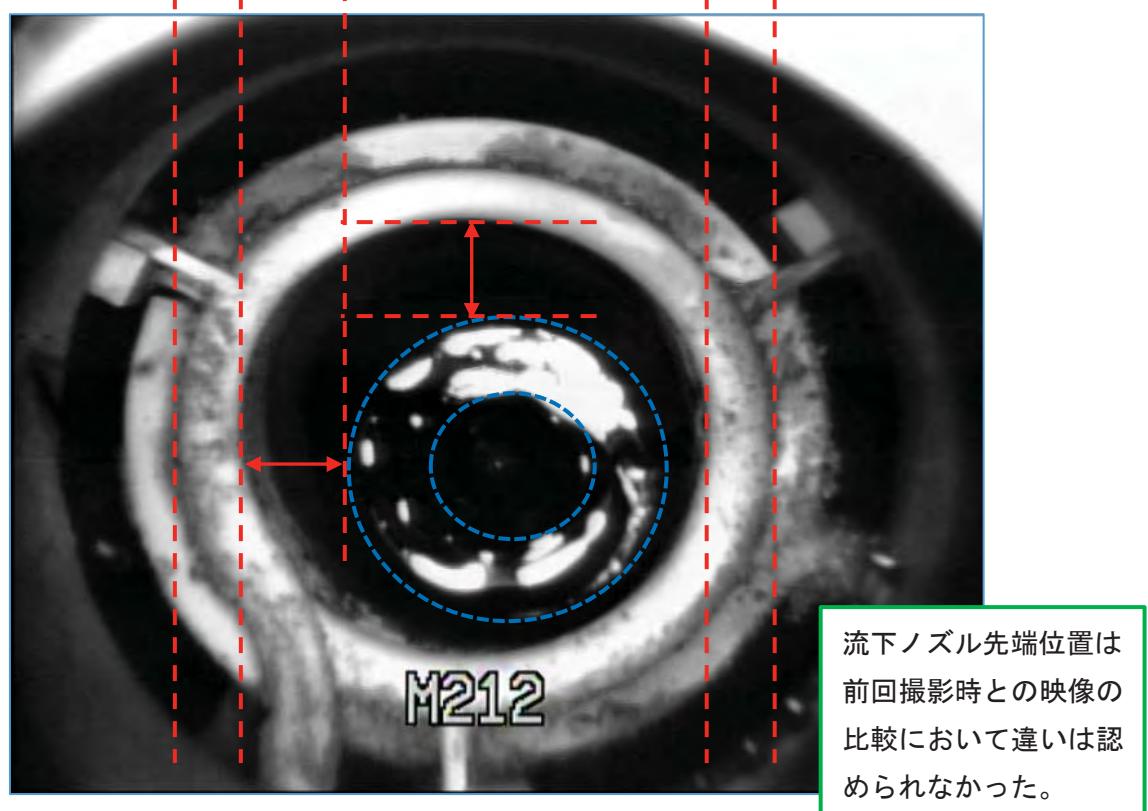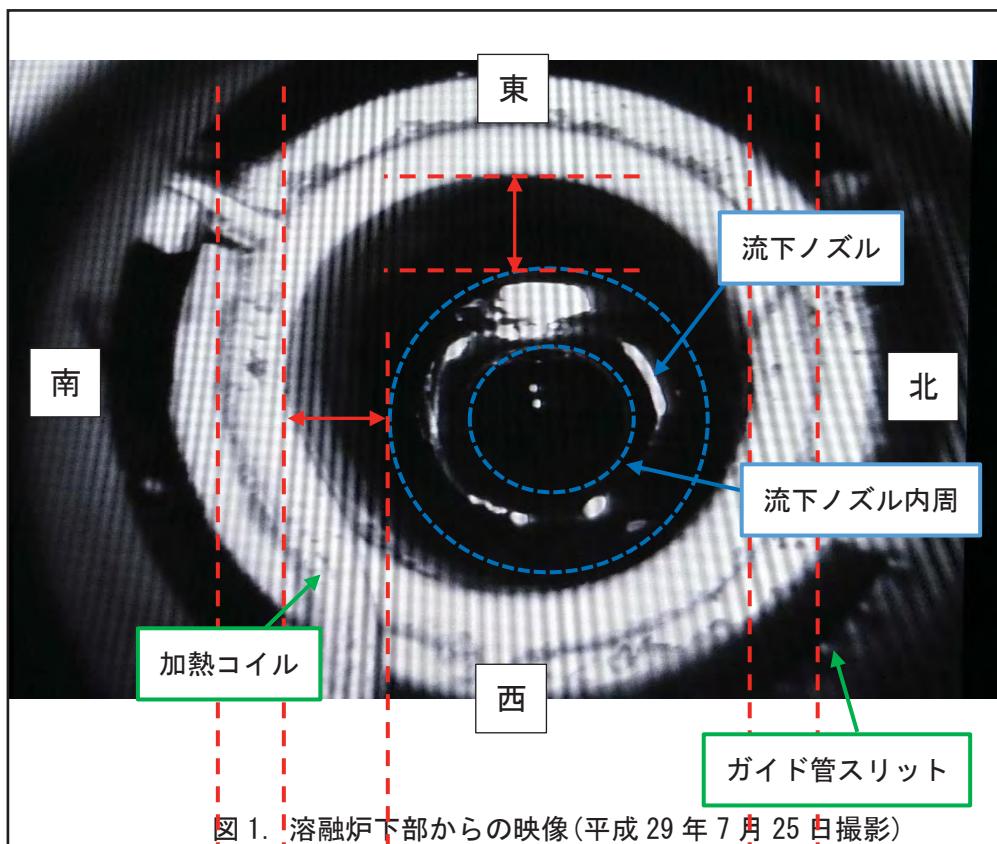

溶融炉下部からの映像（令和元年 8 月 1 日撮影）

添付写真2 セル内ブスバー及びカバー 観察結果

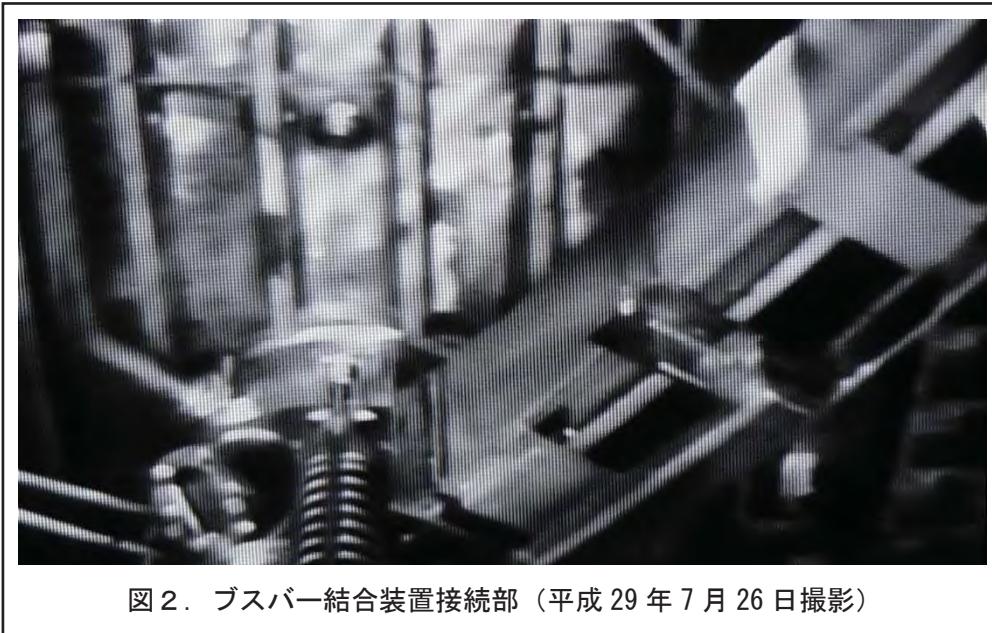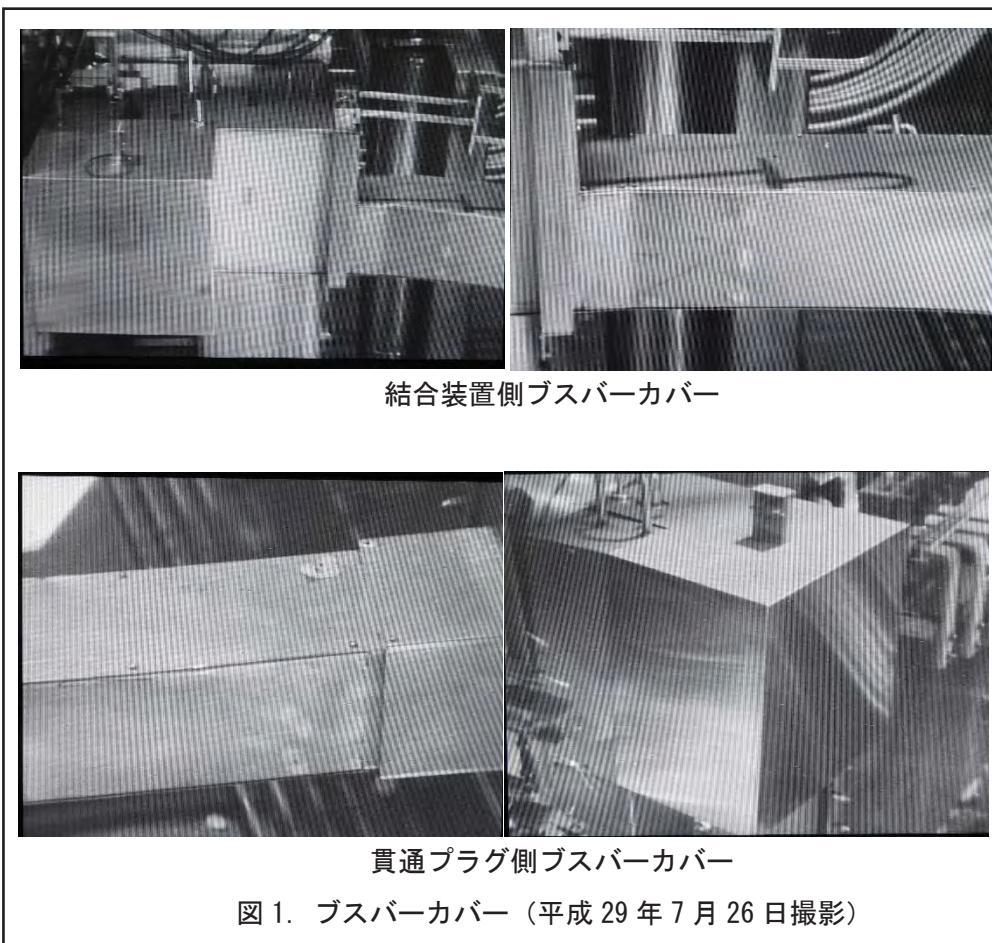

添付写真 3 セル内バスバーサポート部 観察結果



図1. 貫通プラグ側サポート部（平成29年7月26日撮影）



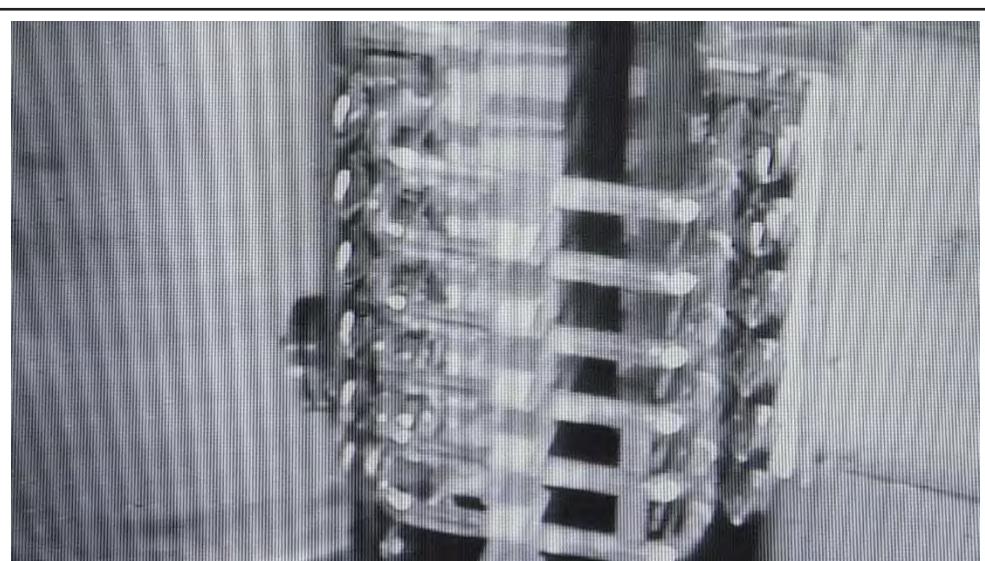


図2. 結合装置側サポート部（平成29年7月26日撮影）

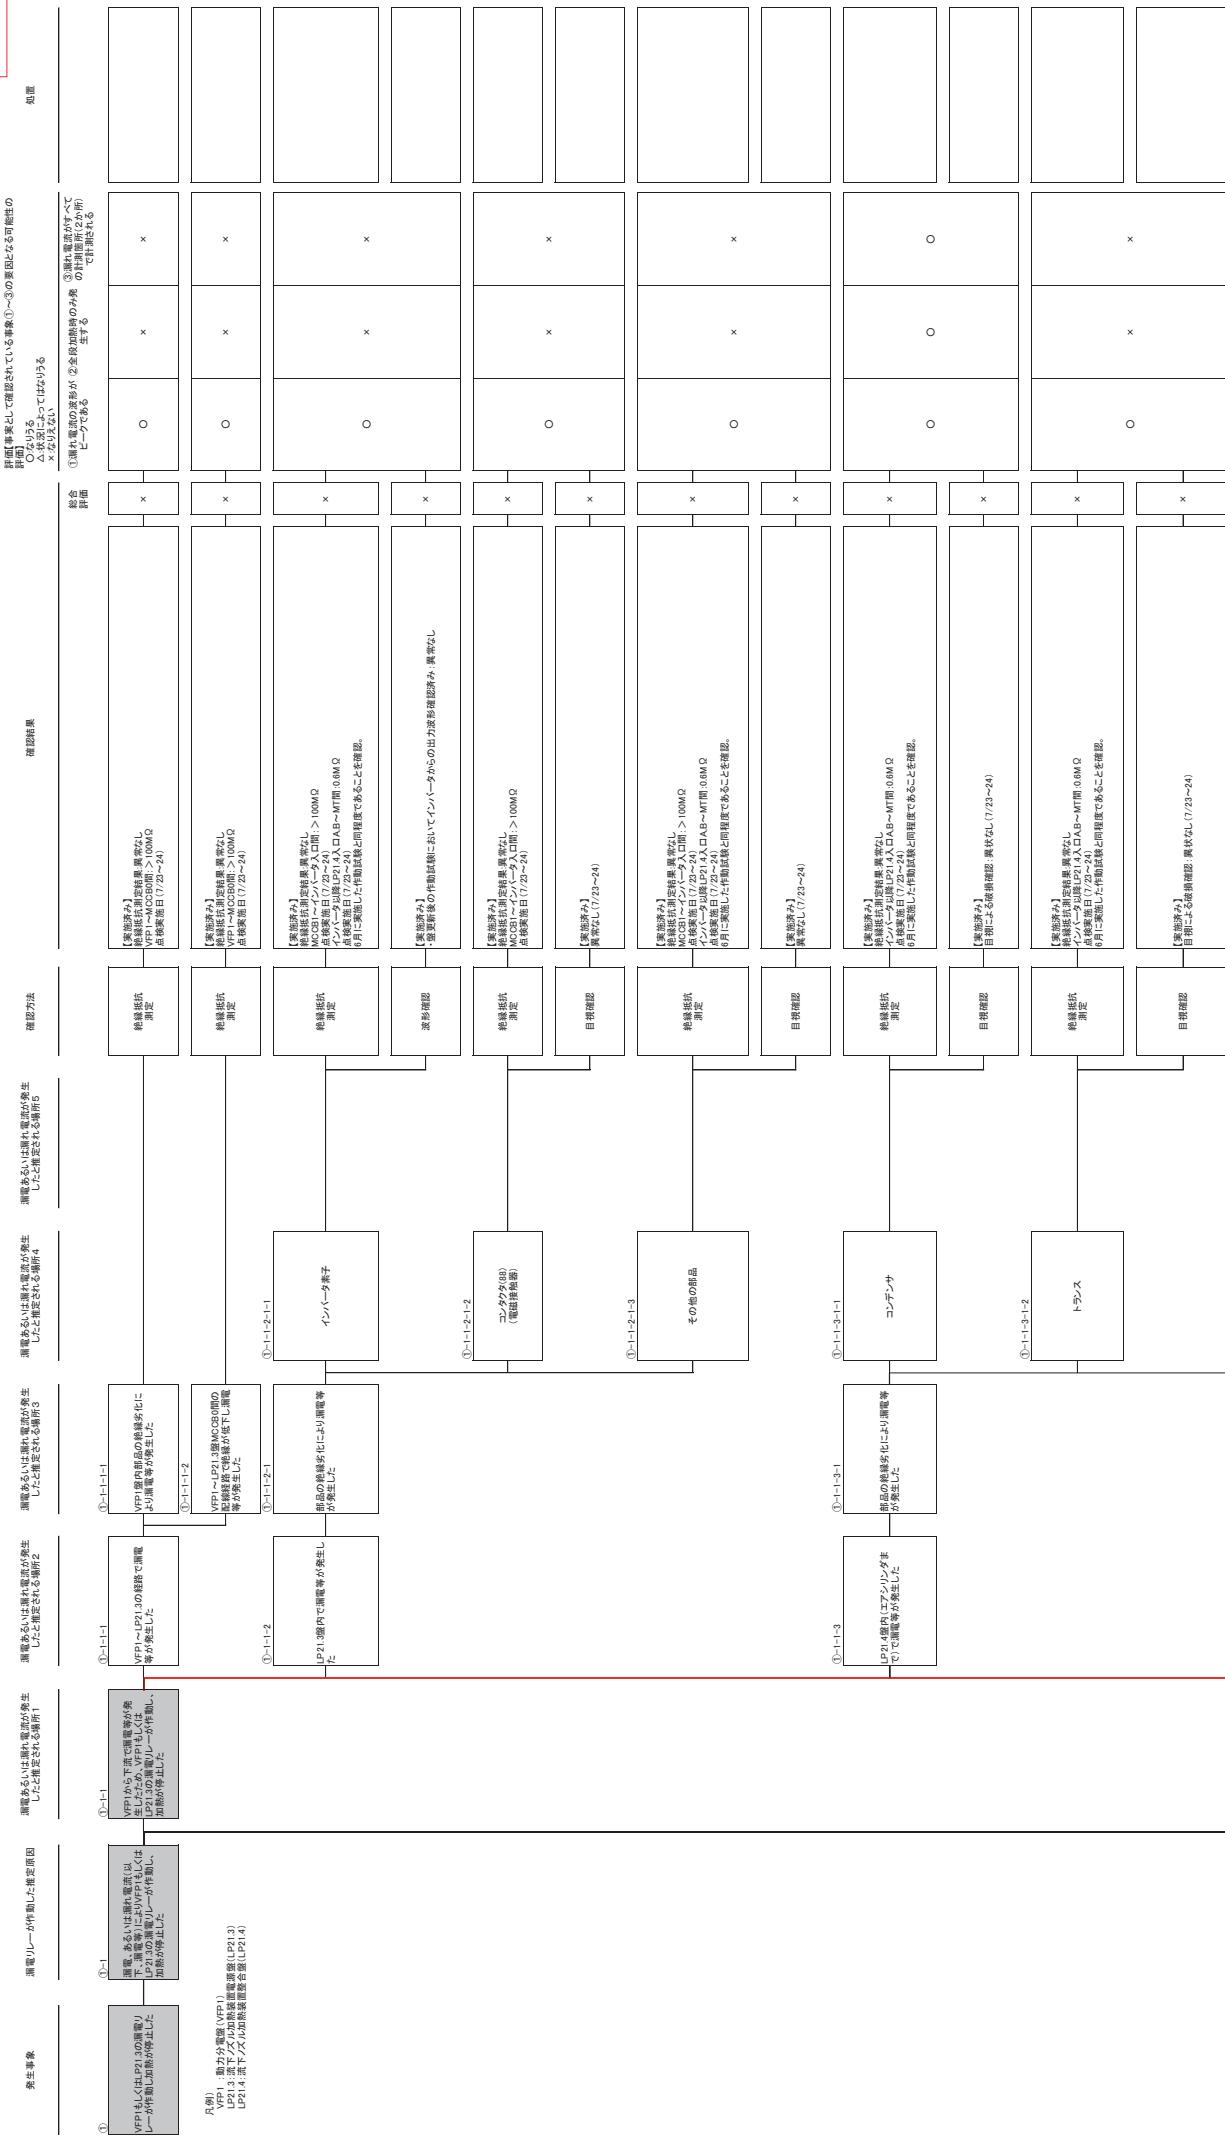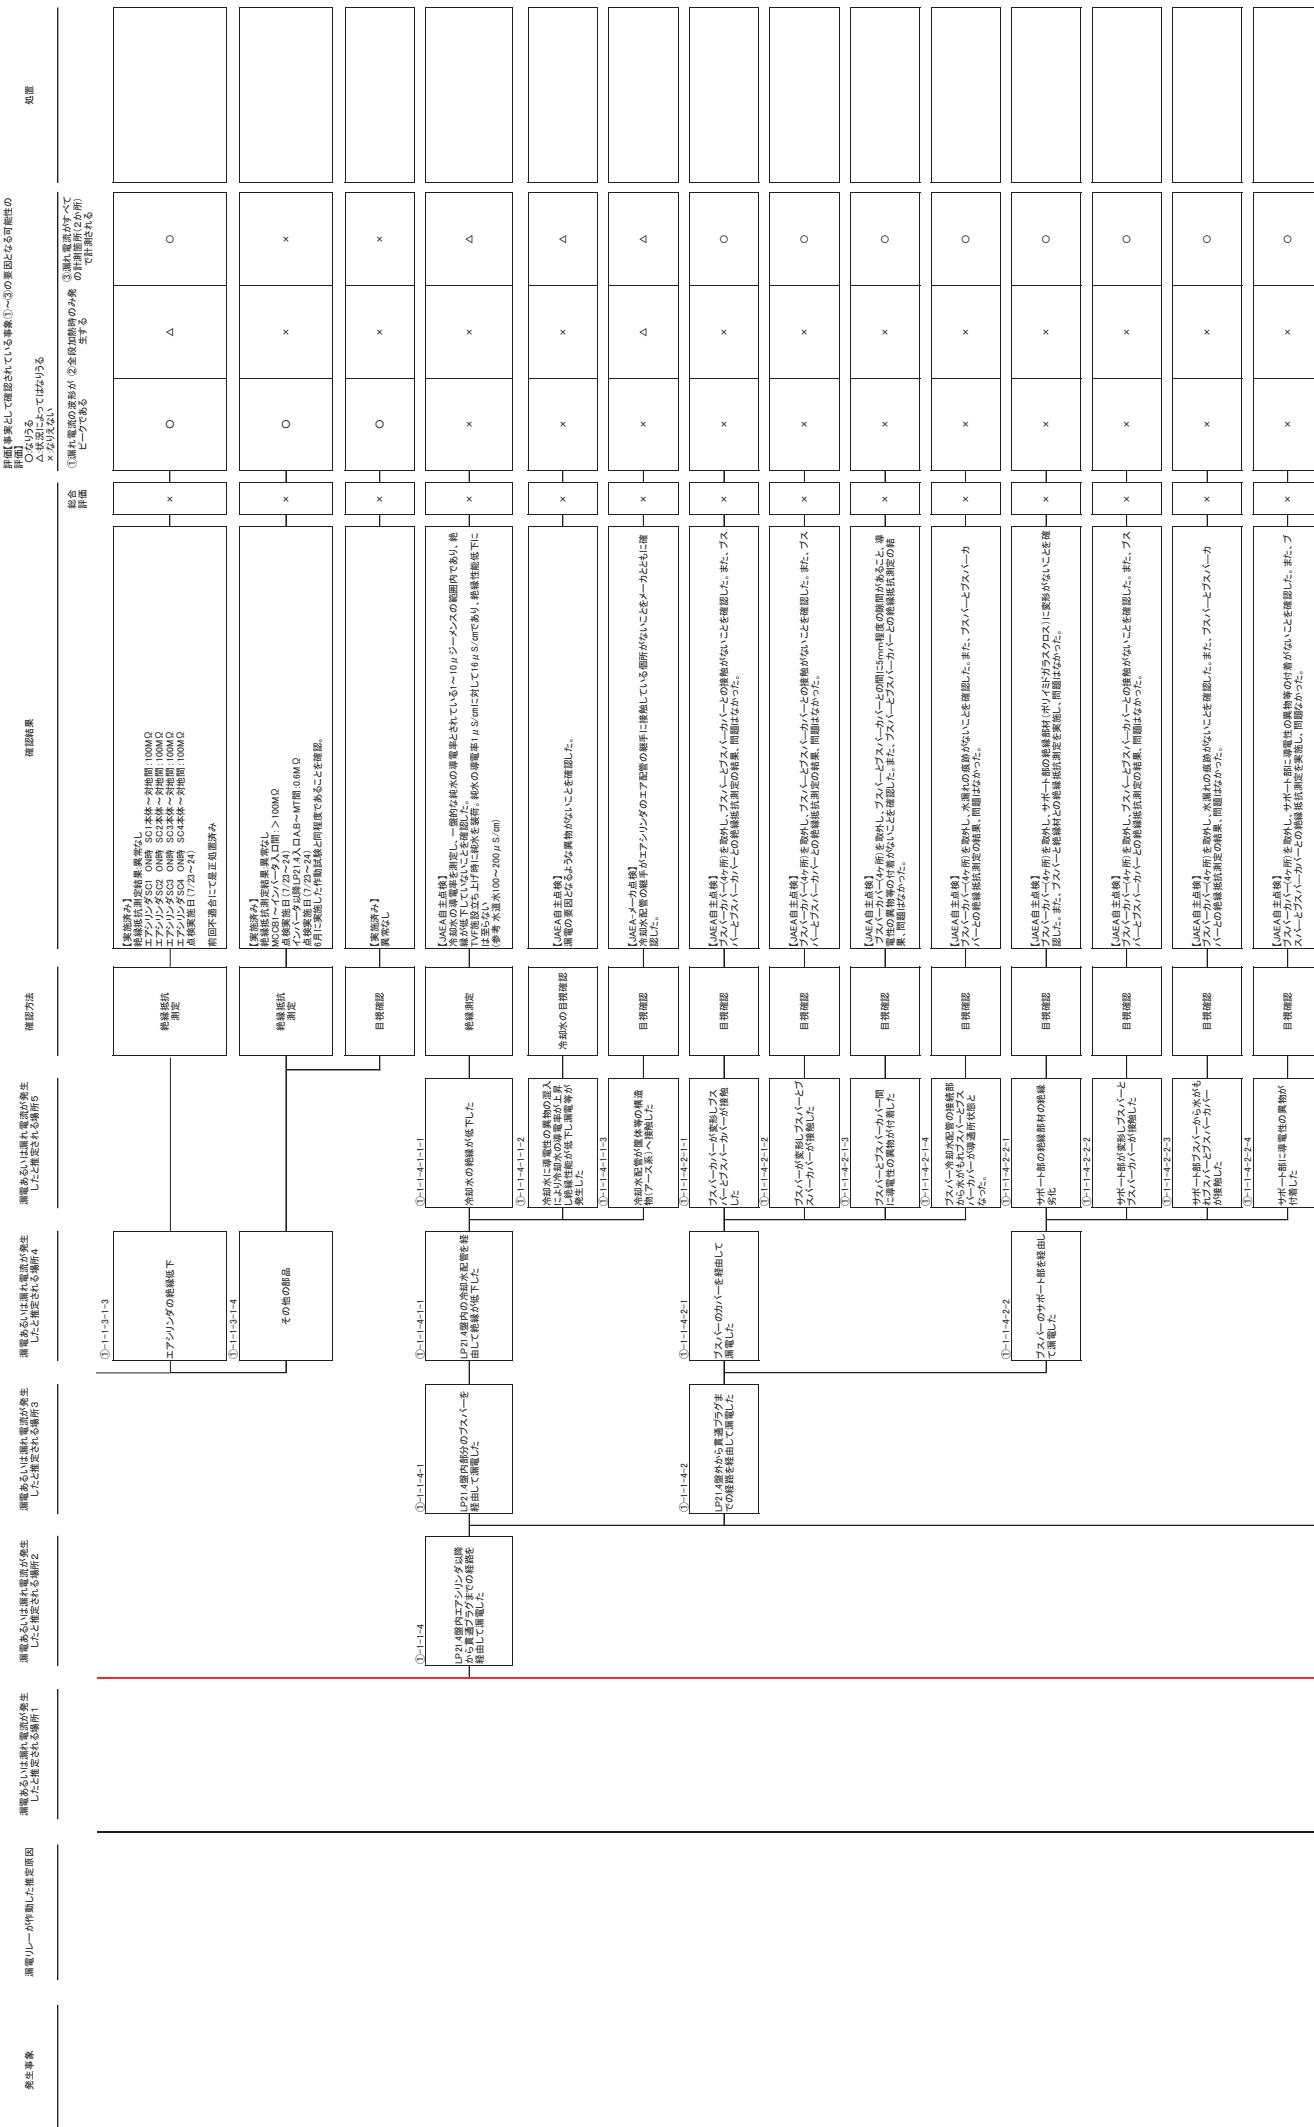

ガラス渣下ノスル重源断の要因解析図(全体版) 1/4

図 2／4 ガラス流下ノズル電源断の要因解析図(全体版)




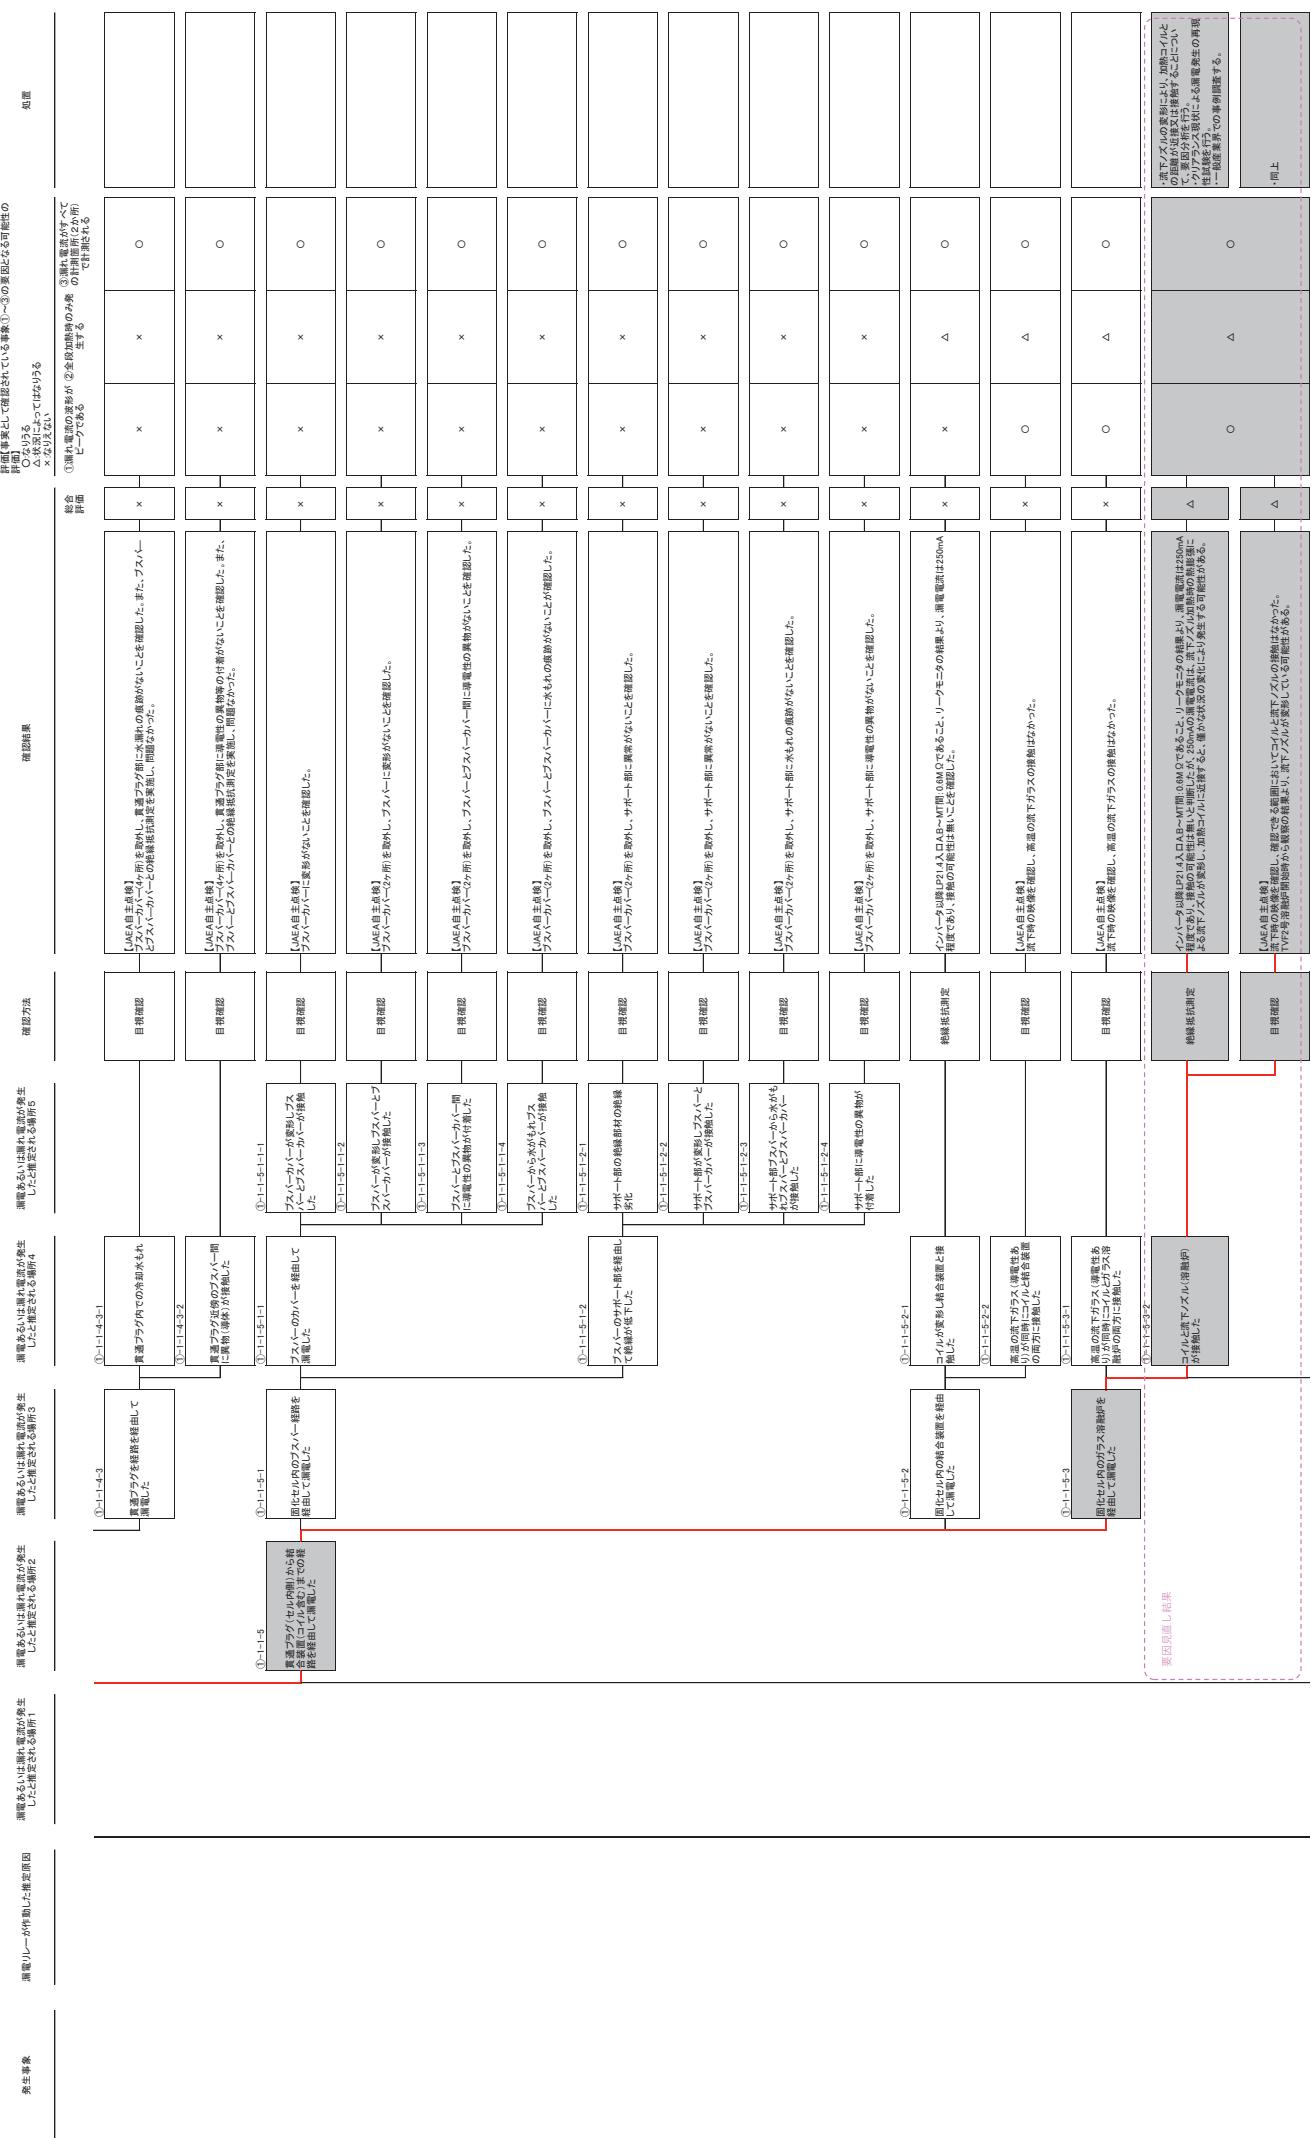



図 ガラス流下ノズル電源断の要因解析図(全体版) 4/4

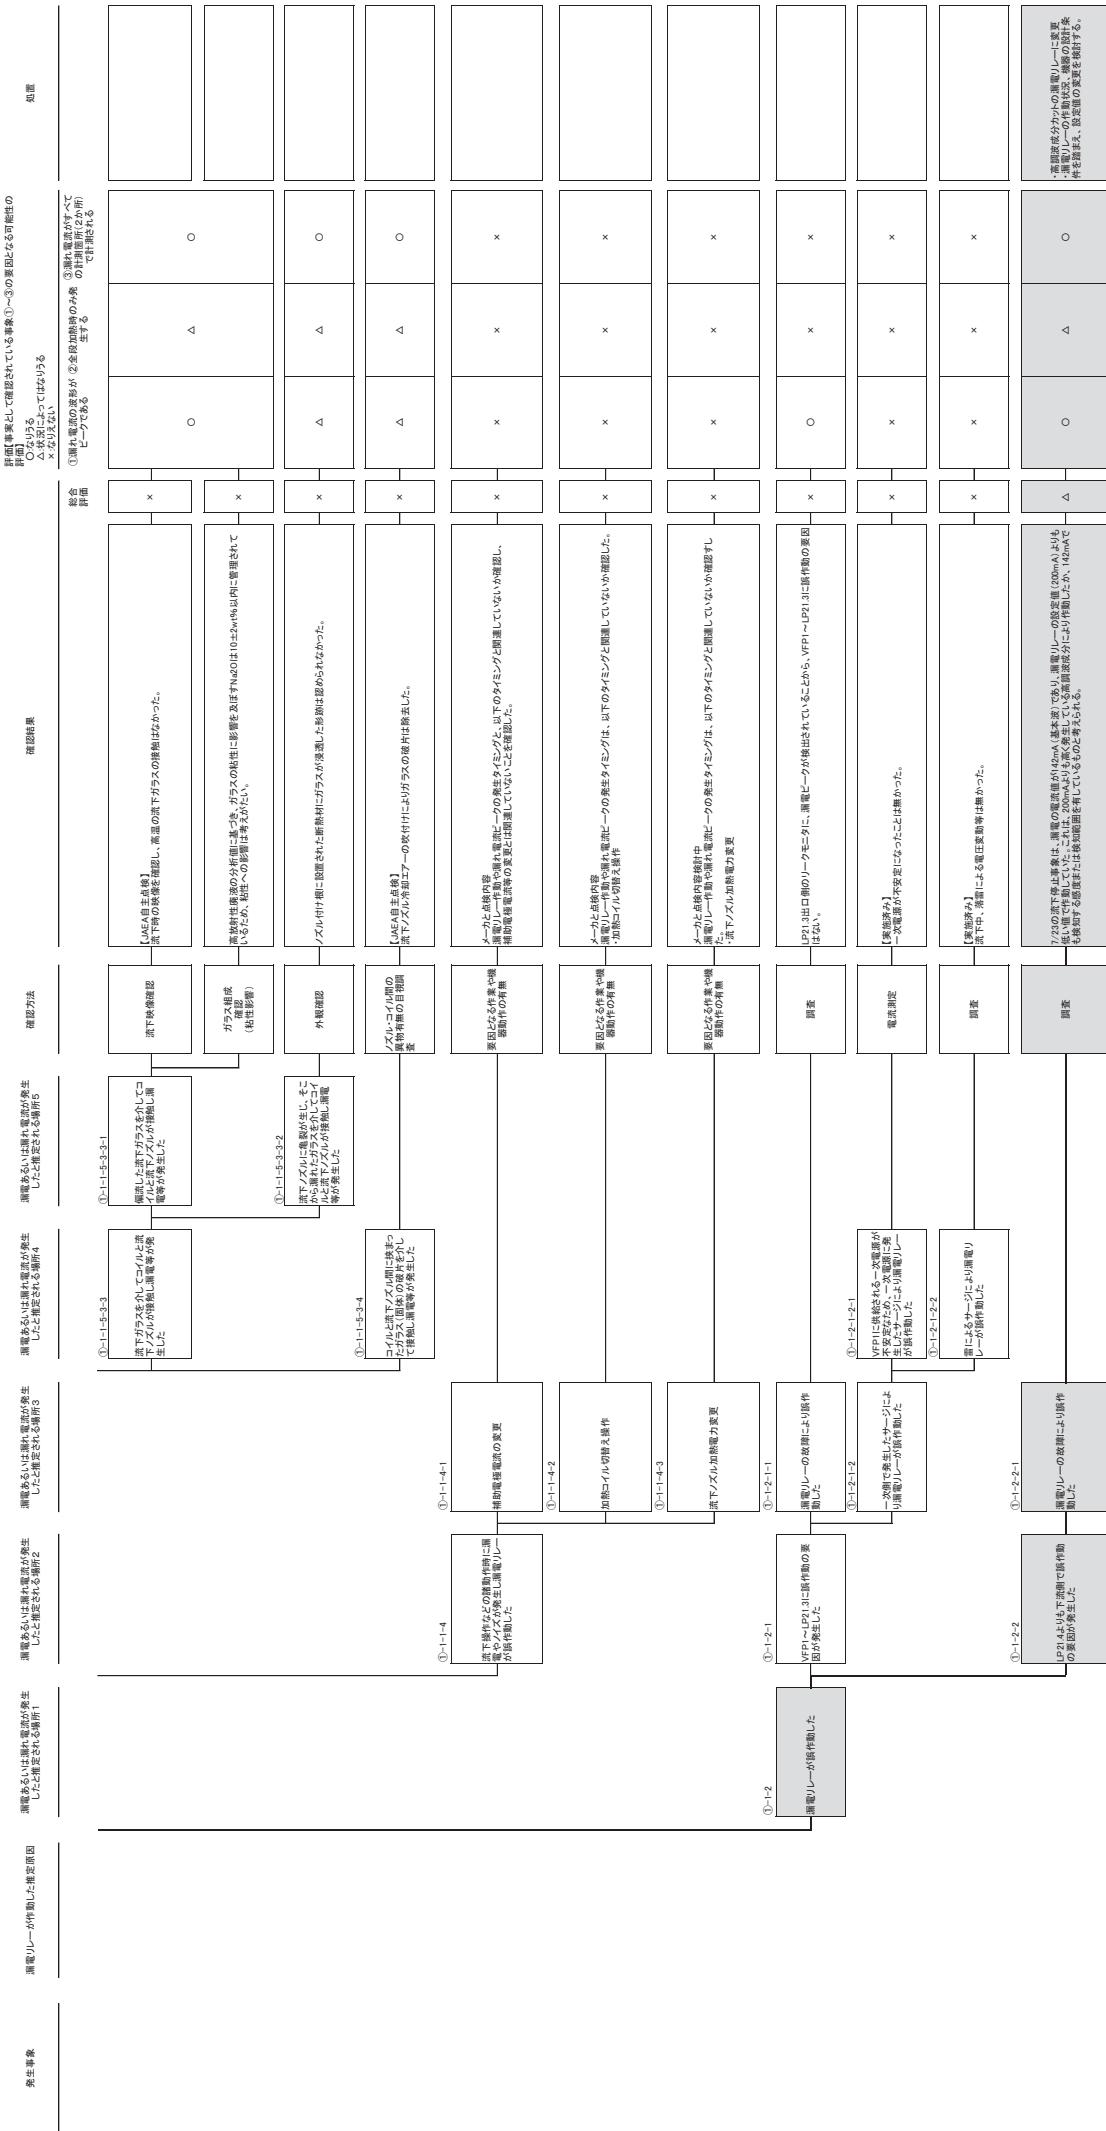

TVF 旗下ノンバーカーにおける流れを収束させる要因分析（変形に係わる部分）

[記号] ○:要因である。○:要因の可能性が高い。
△:要因から除外できない。×:要因ではない。

要因	調査・確認方法	
	要因4 要因3 要因2 要因1	要因4 要因3 要因2 要因1
I.	<p>「製作時の精度」 溶融炉製作時の流下ノズルの位置が溶融炉製作時に對して、變形が生じていた。</p> <p>I. (1)a. ①</p> <p>「外力による変形」 溶融炉製作時の流下ノズルの位置が溶融炉製作時に對して、變形が生じていた。</p> <p>I. (1)a. ②</p> <p>「組立精度」 流下ノズルの取付位置が溶融炉製作時に對して、變形が生じている。</p>	<p>・製作時の流下ノズル 溶融炉製作時の寸法検査記録を調査する。</p> <p>・組立時の溶融炉に対する寸法位置記録を調査する。</p> <p>・組立時の写真からすき間を調査する。</p>
I.	<p>「輸送・据付時 (I⇒M/U)」 溶融炉の輸送・据付時 に流下ノズルの位置が図面寸法に対し、ずれる。</p> <p>I. (2)a. ①</p> <p>「輸送・据付時 (M/U⇒固化セリ)」 溶融炉の輸送・据付時 に流下ノズルの位置が図面寸法に対し、ずれる。</p> <p>I. (2)b.</p> <p>「輸送・据付時 (M/U⇒固化セリ)」 溶融炉製作時の流下ノズルの位置が溶融炉製作時の流下ノズルの位置とし、流下ノズルの位置を変形させた。</p> <p>I. (3)a.</p> <p>「初回モックアップ試験熱上昇時の変形」 溶融炉製作時の初回熱上昇時、流下ノズルが変形し、熱上升後も変形が残る。</p> <p>I. (3)</p> <p>「運転起因」 溶融炉運転時の流下ノズルの位置を変形させた。</p>	<p>・外力による変形 衡撃により、流下ノズルの位置がずれる。</p> <p>・外力による変形 衡撃により、流下ノズルの位置がずれる。</p> <p>・固化セリへの輸送、 据付後の寸法記録や写真を調査する。</p> <p>・固化セリへの輸送、 据付後の寸法記録や写真を調査する。</p> <p>・初期熱上昇時の変形 衡撃により、流下ノズルの位置が変形させられる。</p> <p>・初期熱上昇時の変形 衡撃により、流下ノズルの位置が変形させられる。</p> <p>・初期熱上昇時の変形 衡撃により、流下ノズルの位置が変形させられる。</p>
I.	<p>「熱応力による変形」 溶融炉製作時の流下ノズルの位置が溶融炉製作時に對して、變形が生じた。</p>	<p>・製作時の流下ノズル外径は、φ 60.3mm(公差 φ 60±0.5~0)。 ・流下ノズル溶接後の倒れはインナーケーブルシングルに對して、1.5mm以内に基づき組み立てており、最大すれ量は、1.7mm。</p> <p>・モックアップ試験棟での流下前の写真からの写真では、下部シャケットコイルと流下ノズルとの位置関係は、ほぼ同じとなっている。[*2参照]</p> <p>・モックアップ試験棟での流下前の写真からの写真では、下部シャケットコイルと流下ノズルとの位置関係は、ほぼ同じとなっている。[*2]</p>
I.	<p>「剛性の相違」 インナーケーブリングの剛性と機構の剛性の相違により、変形が生じる。</p> <p>I. (3)b. ①</p> <p>「モックアップ試験時の変形」 溶融炉製作時の流下ノズルが熱構造でないことで変形が生じる。</p> <p>I. (3)c. ①</p> <p>「不均一温度分布」 溶融炉製作時の流下ノズルの非均称な温度分布により、変形が生じる。</p>	<p>・インナーケーブリングが非対称構造であるので、実構造をモデル化して、熱膨張解析により、流下ノズルの温度分布を調査する。</p> <p>・熱膨張熱応力解析により、流下ノズルの変形を調査する。</p>

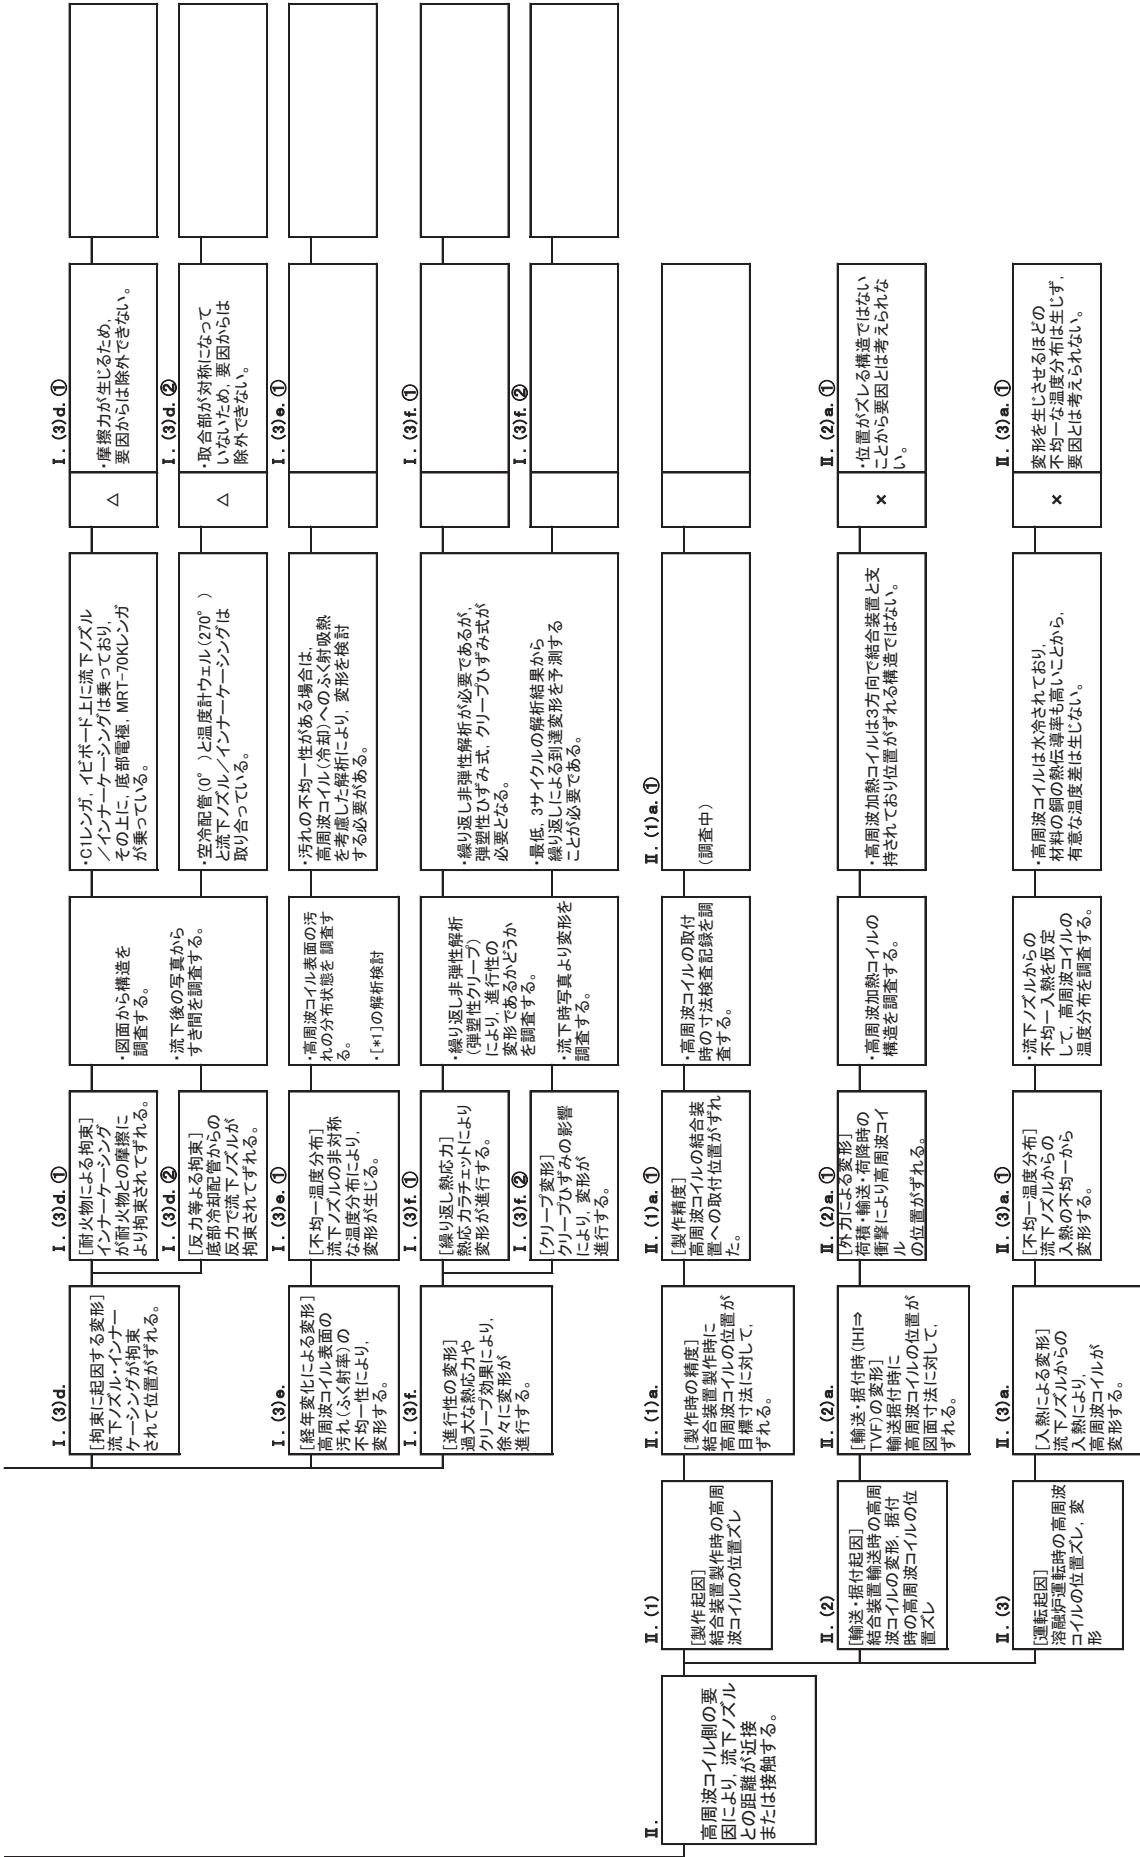

流下ノズルの偏心に係る熱膨張変位の評価

令和元年 8 月 7 日
ガラス固化処理課

1. 热伝導と热膨張解析

流下ノズルの変位について、まず热伝導解析により流下ノズル及びインナーケーシングの温度分布を求め、得られた温度分布を基に热膨張解析（静解析）により評価した。

2. 解析結果

流下ノズル上部熱電対(T10.11)及び下部熱電対(T10.12)の実測値に従い、流下ノズル上部を 800 °C、下部を 650 °C に設定し热伝導解析及び热膨張解析を実施した。

流下ノズルは加熱コイル中心部から热電対ウェルの方向に偏芯する結果が得られた。

流下ノズルの热電対ウェルの方向への変位量は 7.86 mm であり、流下ノズル全体の z 軸方向への変位は流下ノズル先端で 14.88 mm、流下ノズルのみの伸びは 2.77 mm であった。

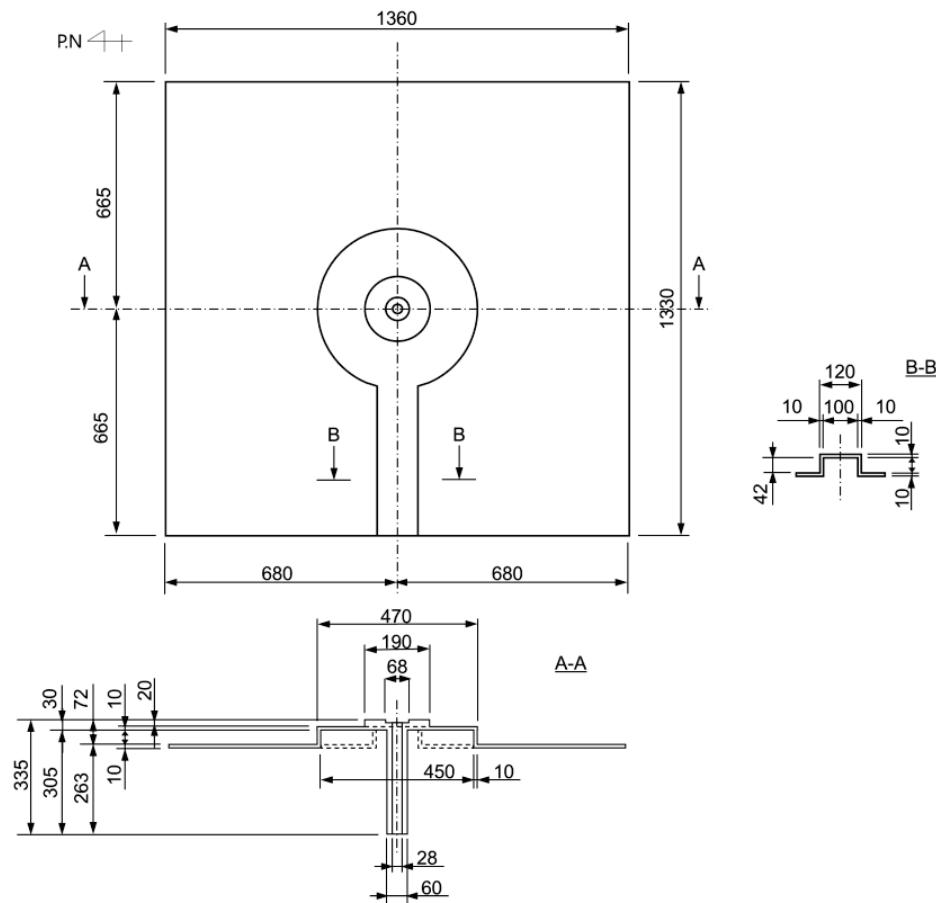


図-添3-1 流下ノズル下部モデル形状(mm)

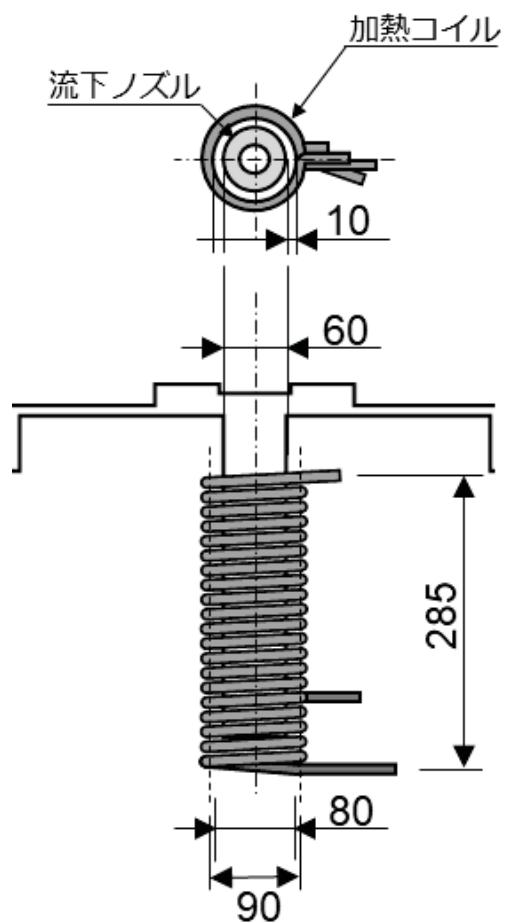


図-添 3-2 加熱コイル概略図(mm)

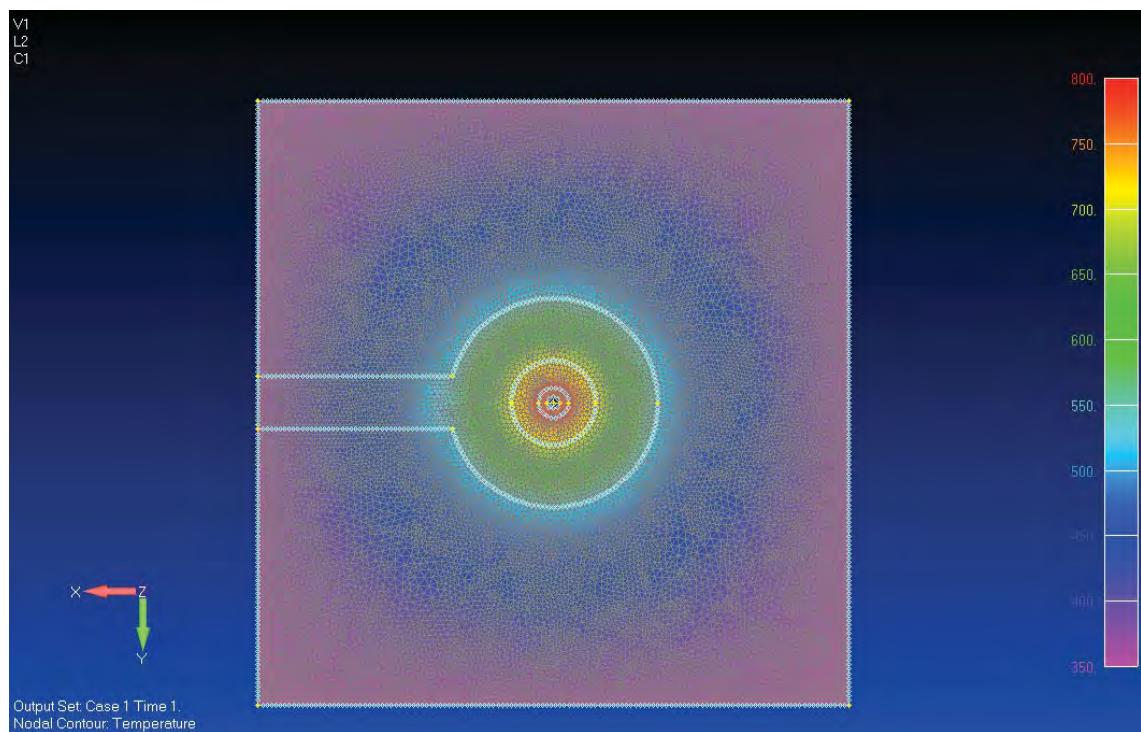


図-添3-3 流下ノズル下部の温度分布(上面図)

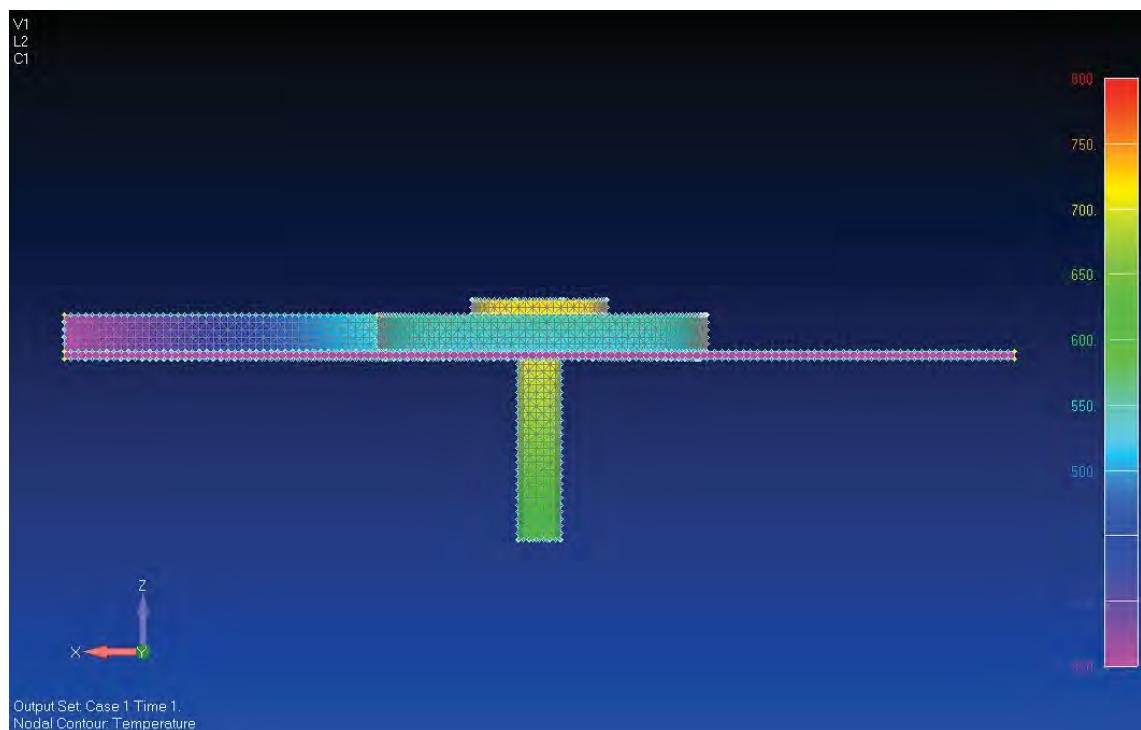


図-添3-4 流下ノズル下部の温度分布(側面図)

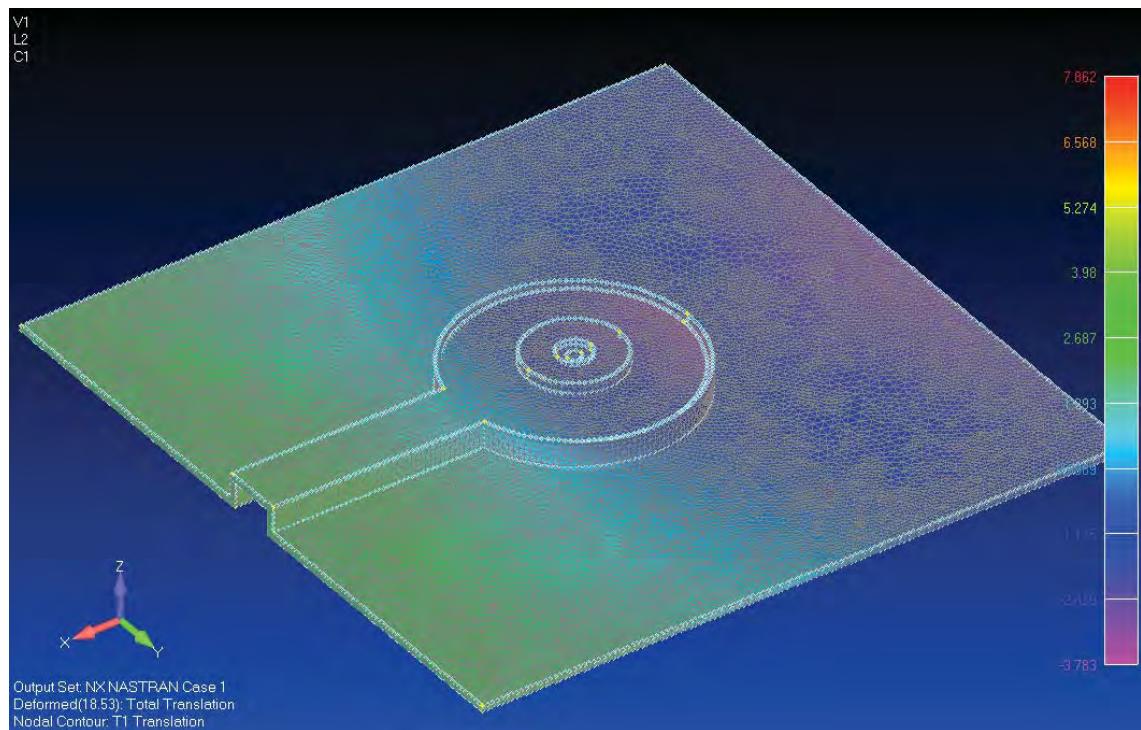


図-添3-5 流下ノズルの熱膨張解析結果(俯瞰図, x 軸方向変位量)

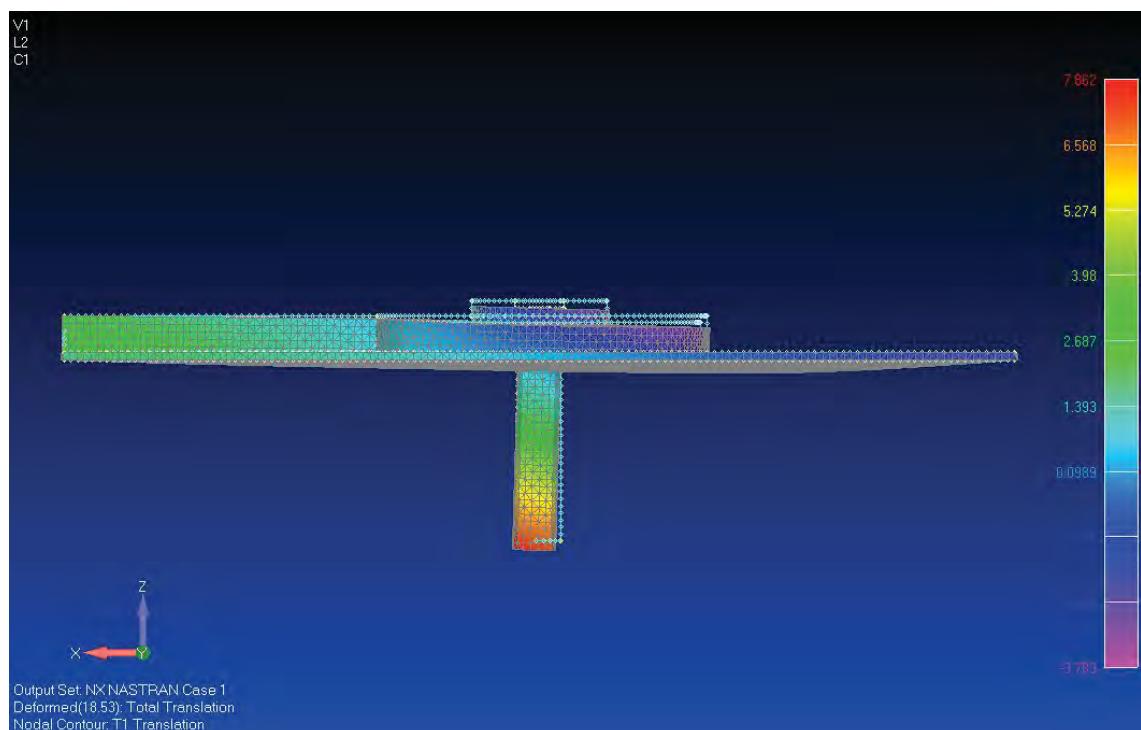


図-添3-6 流下ノズルの熱膨張解析結果(側面図, x 軸方向変位量)